


ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Calibro di profondità a quadrante

Codice	Gamma	Ictus	Laurea	Precisione	Base
2342-201	0-300mm	30mm	0.01mm	± 0.03 mm	63x17mm
2342-202	0-300mm	30mm	0.01mm	± 0.03 mm	101.5x17mm

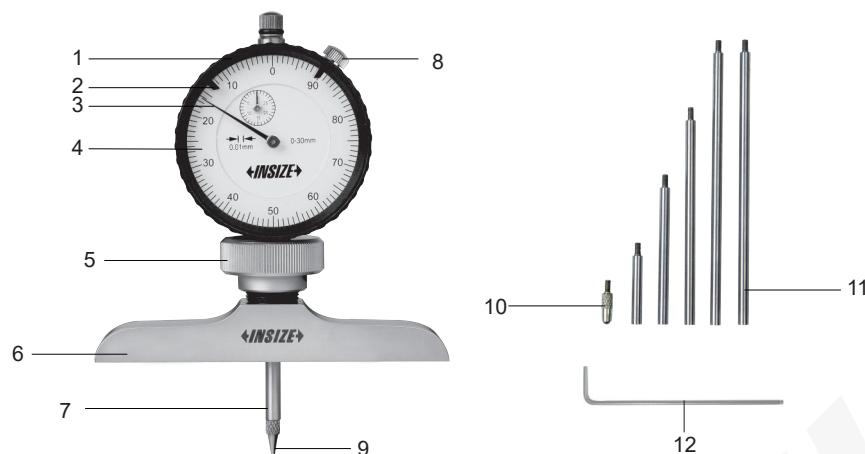

- 1-Lunetta
- 2-Mano limite
- 3-Puntatore lungo
- 4-Piastra del quadrante
- 5-Vite di bloccaggio
(Dado zigrinato centrale con foro di bloccaggio)
- 6-Piano di base

- 7-Mandrino
- 8-Morsetto della lunetta
- 9-Punta appuntita
- 10-Punta a sfera
- 11-Aste di prolunga
- 12-Chiave a brugola

- Il prodotto è utilizzato per misurare le dimensioni della profondità, come la profondità del foro, la profondità della scanalatura, l'altezza del gradino e così via.
- Selezionare l'asta di estensione in base alle dimensioni misurate e la punta in base alla forma del pezzo. La punta a sfera viene utilizzata per misurare superficie piana. La punta a punta viene utilizzata per misurare superfici concave o complicate. Inserire l'indicatore nel foro del piano di base, utilizzare una chiave per inserirlo nel foro di bloccaggio al centro del dado di bloccaggio e bloccarlo per garantire che la testa di misura sia installata in modo stabile e affidabile (Fig.1).



Fig.1

3. Impostare lo zero:

---Pulire la superficie misurata e la piastra con un panno morbido.

---Eseguire la calibrazione con l'utensile di calibrazione o con due blocchetti di calibro della stessa dimensione (Fig. 2), fare in modo che la lancetta lunga punti lo zero regolando la posizione verticale dell'indicatore o ruotando la ghiera, misurare più volte per assicurarsi che l'azzeramento sia corretto.

Nota: eseguire la calibrazione dopo aver sostituito l'asta di prolunga.

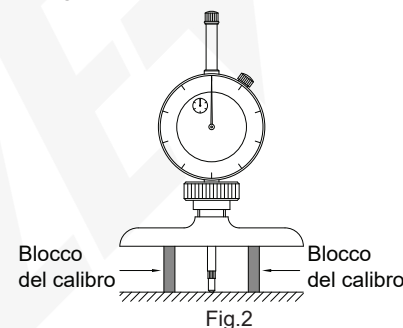


Fig.2


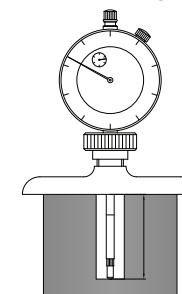


Fig.3

4. Misura:

Pulire la superficie misurata prima della misurazione. Assicurarsi che non vi siano polvere, trucioli o altri detriti sulle superfici di misura e sul pezzo in lavorazione, altrimenti la misurazione potrebbe risultare errata. Inserire la punta nel foro o nella scanalatura, premere il piano di base per far sì che il piano di base entri completamente in contatto con la superficie misurata, ottenendo il risultato quando la punta entra in contatto con la superficie misurata (Fig.3).

5. La lettura è la somma della lettura dell'asta di prolunga e dell'indicatore. Ad esempio, l'asta di prolunga è di 25 mm.

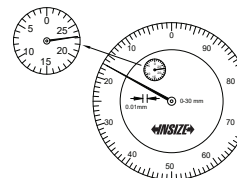

Lettura dell'asta di prolunga: 25 mm
 Lettura dell'indicatore: 23.17 mm
 Lettura: 48.17 mm

6. Se il calibro di profondità a quadrante cade o subisce un urto, controllare la precisione di misurazione prima di utilizzarlo.

7. Evitare scosse e urti durante l'uso. Il mandrino non deve essere oliato, altrimenti il movimento del mandrino non sarà fluido.

MN-2342-IT

V1