

Rozlišení: 0,01 mm/0,001"

Přesnost: $\pm 0,005R$ (kde R je měřený poloměr)


Rozsah poloměru: R5–910 mm/0,2–35,83" (měření vnějšího poloměru)

R7–910 mm/0,3–35,83" (měření vnějšího poloměru)



- 1 – LCD displej
- 2 – Tlačítka
- 3 – Měřicí čelist S = 60 mm
- 4 – Kryt baterií
- 5 – Výstup dat
- 6 – Měřicí hrot
- 7 – Měřicí čelist S=100 mm
- 8 – Měřicí čelist S=30 mm
- 9 – Měřicí čelist S=20 mm
- 10 – Měřicí čelist S=10 mm
- 11 – Prodlužovací měřidlo

1. Měřidlo lze použít k měření poloměru (R1, R2) vnitřních a vnějších oblouků. Zobrazení viz obr. 1.

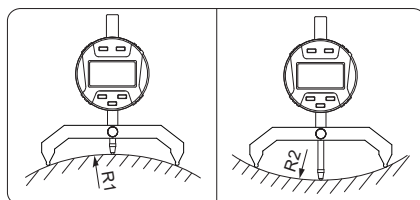

obr. 1

Zobrazení:


- 1. R1 označuje měření vnějšího poloměru
- 2. Poloměr oblouku
- 3. Výška tětiny H

Zobrazení:

- 1. R1 označuje měření vnějšího poloměru
- 2. Poloměr oblouku
- 3. Výška tětiny H

2. Zabraňte vniknutí tekutin do měřidla, aby nedošlo k poškození elektroniky.

3. Při vkládání a vyjímání baterie (CR2032) musí být záporný pól baterie otočen směrem ven (obr. 2).

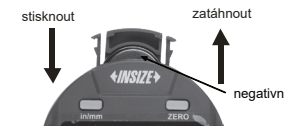

4. Tlačítka:

Dlouhé stisknutí: déle než 2 sekundy; krátké stisknutí: méně než 2 sekundy.

S---Krátkým stisknutím vyberete měřicí čelist.

ZERO---Krátkým stisknutím nastavíte nulovou hodnotu.

HOLD---Krátkým stisknutím zafixujete naměřenou hodnotu a zobrazí se „H“. Dalším krátkým stisknutím funkci ukončíte.

in/mm---Krátkým stisknutím přepnete mezi převodem v mm a palcích.

ON/OFF---Pokud je displej vypnutý: krátkým stisknutím displej zapnete; pokud je displej zapnutý: krátkým stisknutím displej vypnete.

Nastavení doby vypnutí: Po vypnutí podržte tlačítko mm/in, krátce stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí, po zobrazení „----“ uvolněte tlačítko mm/in pro vstup do nastavení režimu doby vypnutí, výchozí zobrazení je „6.0“, což znamená, že se přístroj automaticky vypne po 6 hodinách nečinnosti, krátkým stisknutím tlačítka mm/in lze hodnotu přepínat, a to v krocích po 0,5 hodině v rozmezí 0 až 6 hodin. Pokud je na displeji zobrazeno „0.0“, znamená to, že se měřidlo automaticky nevypne.

5. Jak používat

(1) Vyberte měřicí čelisti podle níže uvedené tabulky, poté nastavte hodnotu S na displeji tak, aby odpovídala měřicí čelisti.

Velikost měřicích čelistí	Rozsah poloměru (R)	
	Měření vnějšího poloměru	Měření vnitřního poloměru
S=10	R5-R11mm	R7-R13.4mm
S=20	R11-R22mm	R13.4-R25mm
S=30	R22-R83mm	R25-R87mm
S=60	R83-R250mm	R87-R250mm
S=100	R250-R910mm	R250-R910mm

(2) Nastavení nuly: Položte měřidlo na rovný povrch a nastavte nulu.

(3) Položte měřidlo na oblouk; automaticky se zobrazí „R1“ a „R2“. Upozornění: Při měření musí být měřicí hrot kolmý k měřenému povrchu; dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození měřicího hrotu. S měřidlem nezacházejte hrubě, neupouštějte jej a neudeřte s ním.

6. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, je napětí baterie příliš nízké. Vyměňte baterii. Pokud se číslice nemění při stisknutí tlačítek nebo pohybu měřicího hrotu, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud měřidlo nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.

7. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.