


解析度: 0.01mm/0.001"
精度: $\pm 0.005R$ (R是被測量的半徑)
測量範圍: R5-910mm/0.2-35.83" (外徑測量)
R7-910mm/0.3-35.83" (內徑測量)



- 1-LCD顯示幕
- 2-按鍵
- 3-測量爪 (S=60mm)
- 4-電池蓋
- 5-數據輸出口
- 6-測頭
- 7-測量爪 (S=100mm)
- 8-測量爪 (S=30mm)
- 9-測量爪 (S=20mm)
- 10-測量爪 (S=10mm)
- 11-加長測頭

1. 此半徑規可用來測量內圓弧及外圓弧的半徑(R2,R1)。顯示幕顯示如圖1。

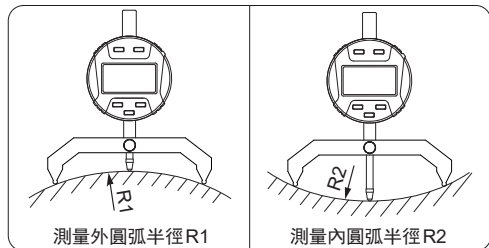

- 顯示幕:
- 1. R1為外圓弧半徑測量模式
- 2. 半徑值
- 3. 弦高H值
- 4. R2為內圓弧半徑測量模式
- 5. 測量爪規格
- 6. 讀數保持模式

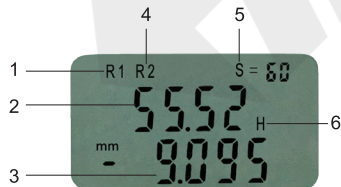


圖1

2. 此產品無防水功能, 請避免液體進入產品內部損壞電子部件。
3. 取裝CR2032電池, 電池的負極朝外(圖2)。

4. 按鍵功能:

長按, 大於2秒;短按, 小於2秒。

S---短按, 選擇需要的測量爪規格。

ZERO---短按, 置零

HOLD---短按, 進入數據保持模式, 此時“H”出現, 再次短按, 退出此模式。

mm/in---短按, 公/英制轉換。

ON/OFF---關機狀態:短按開機;開機狀態:短按關機。關機時間設置:關機後, 按住mm/in鍵, 短按ON/OFF鍵開機, 顯示“---”後, 鬆開mm/in鍵進入關機時間模式設置, 默認顯示“6.0”, 表示靜置6小時自動關機, 短按mm/in鍵可切換數值, 可在0~6小時之間每0.5小時一檔進行切換, 當切換顯示至“0.0”時, 表示量表不會自動關機。

關機時間設置:關機後, 按住mm/in鍵, 短按ON/OFF鍵開機, 顯示“---”後, 鬆開mm/in鍵進入關機時間模式設置, 默認顯示“6.0”, 表示靜置6小時自動關機, 短按mm/in鍵可切換數值, 可在0~6小時之間每0.5小時一檔進行切換, 當切換顯示至“0.0”時, 表示量表不會自動關機。

5. 使用方法:

(1)根據下表選擇測量爪, 調節顯示幕S值與測量爪一致。

測量爪規格:	測量範圍 (R)	
	外徑測量	內徑測量
S=10	R5-R11mm	R7-R13.4mm
S=20	R11-R22mm	R13.4-R25mm
S=30	R22-R83mm	R25-R87mm
S=60	R83-R250mm	R87-R250mm
S=100	R250-R910mm	R250-R910mm

(2)置零, 將數顯半徑規放在平板上, 按“ZERO”鍵置零。

(3)測量時, 將半徑規放在被測量圓弧上, 半徑值會自動顯示。注意:使用時, 測頭必須垂直於工件表面, 且注意保護測頭, 避免劃傷或損壞。請勿操作時用力過猛、避免摔打或敲擊產品。

6. 若顯示幕顯示模糊或不顯示, 表明電池電壓過低, 需更換電池。如果顯示或按鍵異常, 請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。長期不使用數顯半徑規時, 請取出電池。否則可能會造成電池漏液損壞電池部件。

7. 工作溫度為0-40°C, 相對濕度不大於80%。



圖2