



Bereich: 0-360°
Auflösung: 1'/0.01°
Genauigkeit: ±5'

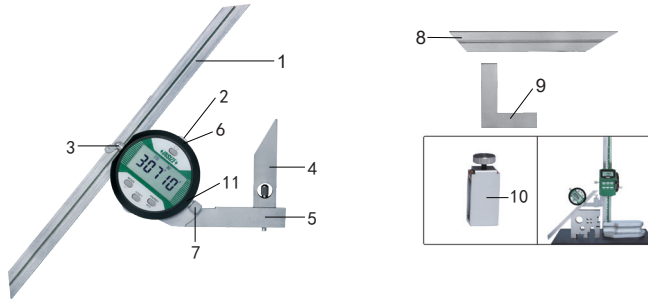

- 1-300mm Klinge
- 2-Feinjustierung
- 3-Feststellmutter
- 4-Befestigung im spitzen Winkel
- 5-Basis
- 6-Batterieabdeckung
- 7-Feststellmutter
- 8-150mm Klinge
- 9-Quadratisch (Code: 2771-90S, optional)
- 10-Klemme für Höhenmessgeräte (Code: 2372-CLAMP, optionales Zubehör)
- 11-Datum aus (Code: 2372-2771, 7302-50M, optionales Zubehör)


1. Absoluter Nullpunkt, Nullstellung ist nicht erforderlich, wenn die Batterien ersetzt werden. In der 0°-Position sind Unebenheiten der Basis und der Klinge erlaubt, sie beeinflussen die Winkelmessung nicht.

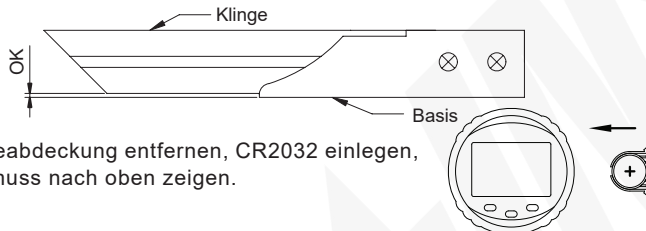

- 2. Batterie einlegen: Batterieabdeckung entfernen, CR2032 einlegen, der Pluspol der Batterie muss nach oben zeigen.
- 3. Knöpfe:
 - 'MODUS °/'
 - kurzes Drücken für 90°, 180° und 360° Umwandlung; langes Drücken (3s) für die Umschaltung der Auflösung 0.01° oder 1'
 - 'H/SET'
 - kurzes Drücken zum Halten der Daten; langes Drücken (3s) zum Umschalten der zusätzlichen Winkelmessung
 - 'ON/REF OFF'
 - kurzes Drücken zum Einschalten; im eingeschalteten Zustand kurzes Drücken auf den Bildschirm, um REF anzuzeigen, der angezeigte Wert wird auf Null gesetzt, und erneutes kurzes Drücken schaltet zurück in den Absolutwertstatus; langes Drücken (3s) zum Ausschalten
 - '↺'
 - kurzes Drücken, um das Display umzudrehen

4. Messung:

- Nach dem gemessenen Werkstück, um die geeignete Klinge zu wählen, installieren Klinge, stellen Sie die Klinge in geeigneter Position
- Die Messmethode ist in der folgenden Abbildung dargestellt
- Die Feineinstellung dient zur Feinjustierung des Winkels, die Kontermutter zur Fixierung des Winkels

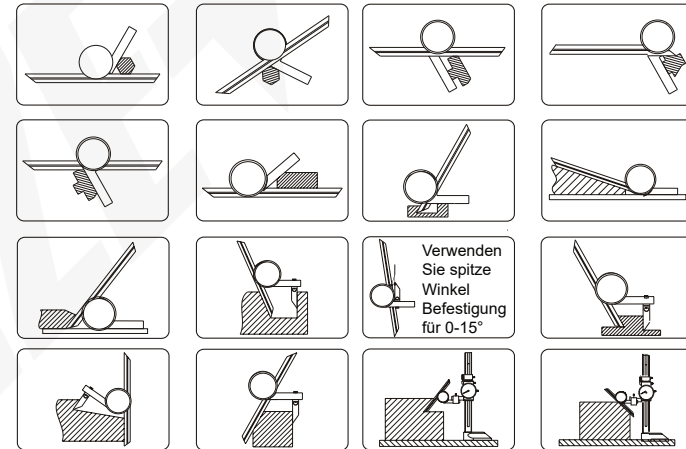

5. Hinweis: Das Produkt kann nicht als Anreißer oder Lineal verwendet werden.

Wenn die Größenabweichung des Winkellineals während des Gebrauchs festgestellt wird, verwenden Sie unsere 90°-Kalibrierungswinkelplatte oder das 90°-Normalteil zur Nullkalibrierung,

Kalibrierungsmethode: Drücken und halten Sie die '↺'-Taste, um einzuschalten, wenn der Bildschirm zeigt 'CAL90°', nach dem Loslassen der Taste, 'CAL90°' blinkt, zu diesem Zeitpunkt, legen Sie die Messfläche in der Nähe der 90°-Winkel-Lineal, um die Oberfläche zu kalibrieren und halten Sie es, und dann kurz drücken Sie die '↺'-Taste, um die Kalibrierung abzuschließen.

- 6. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem magnetischen Feld.
- 7. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.
- 8. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach einer Minute wieder ein.
- 9. Eine Batterie reicht für ein Jahr Gebrauch. Wenn der Winkelmesser nicht für eine lange Zeit verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie und nehmen Sie Rostschutzöl.

