



Intervallo: 0-360°
Risoluzione: 1'/0,01°
Precisione: ±5'

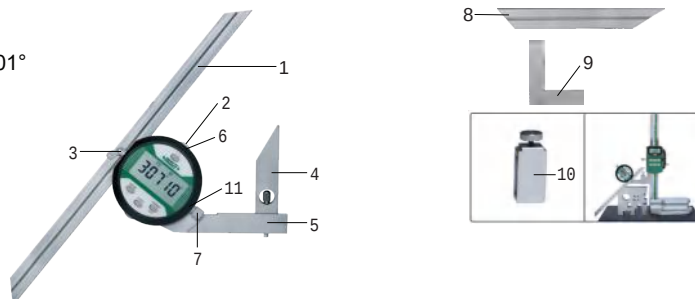

- 1-Lama da 300 mm
- 2-Fine-adjustment
- 3-Dado di bloccaggio
- 4-Attacco ad angolo acuto
- 5-Base
- 6-Coperchio della batteria

- 7-Dado di bloccaggio
- 8-Lama da 150 mm
- 9-Quadrato (Codice: 2771-90S, opzionale)
- 10-Morsetto per misuratori di altezza (Codice: 2372-CLAMP, accessorio opzionale)
- 11-Data di uscita (Codice: 2372-2771, 7302-50M, accessorio opzionale)

1. Zero assoluto, l'impostazione dello zero non è necessaria quando si sostituiscono le batterie. Nella posizione 0°, sono ammesse irregolarità della base e della lama, che non influiscono sulla misurazione dell'angolo.

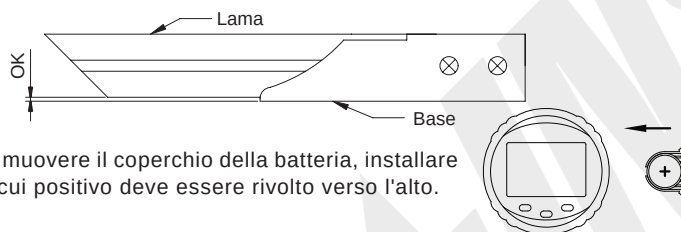

2. Installare la batteria: rimuovere il coperchio della batteria, installare la batteria CR2032, il cui positivo deve essere rivolto verso l'alto.

3. Pulsanti:

'MODE °/'

---premere brevemente per la conversione a 90°, 180° e 360°; premere a lungo (3s) per cambiare la risoluzione di 0,01° o 1°

'H/SET'

---premere brevemente per mantenere i dati; premere a lungo (3s) per commutare la misurazione dell'angolo supplementare

'ON/REF OFF'


---premere brevemente per l'accensione; nello stato di accensione, premere brevemente lo schermo per visualizzare REF, il valore visualizzato è impostato su zero e premere nuovamente per tornare allo stato di valore assoluto; premere a lungo (3s) per spegnere

'↺'

---premere brevemente per capovolgere il display

4. Misurazione: misurare

- In base al pezzo misurato, selezionare la lama adatta, installare la lama, regolare la lama nella posizione appropriata
- Il metodo di misurazione è rappresentato dal seguente diagramma
- La regolazione fine viene utilizzata per regolare l'angolo, mentre il dado di bloccaggio viene utilizzato per fissare l'angolo

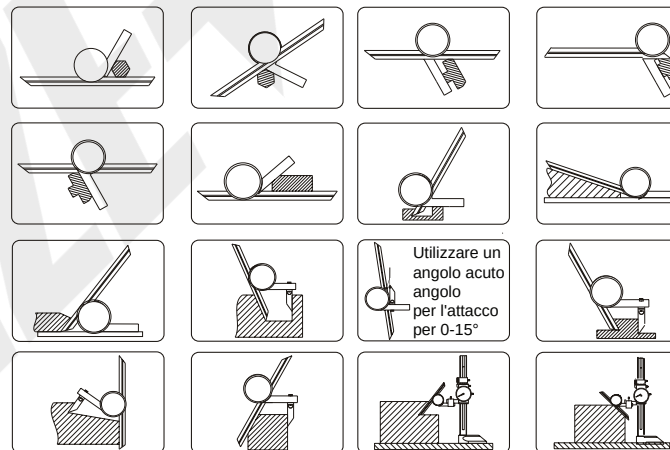

5. Nota: il prodotto non può essere utilizzato come scrivente o regolo.

Quando si riscontra una deviazione delle dimensioni del righello angolare durante l'uso, utilizzare la nostra piastra ad angolo retto per la calibrazione a 90° o la parte standard a 90° per la calibrazione a zero.

Metodo di calibrazione: Tenere premuto il tasto '↺' per l'accensione, quando lo schermo visualizza 'CAL90°', dopo aver rilasciato il tasto, 'CAL90°' lampeggia, a questo punto, mettere la superficie di misurazione vicino al righello dell'angolo di 90° per calibrare la superficie e tenerla, quindi premere brevemente il tasto '↺' per completare la calibrazione.

6. Non utilizzare il prodotto in un campo magnetico.

7. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.

8. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo un minuto.

9. Una batteria può durare un anno. Se il goniometro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria e applicare un olio antiruggine.

