



Faixa: 0-360°
Resolução: 1'/0.01°
Precisão: ±5

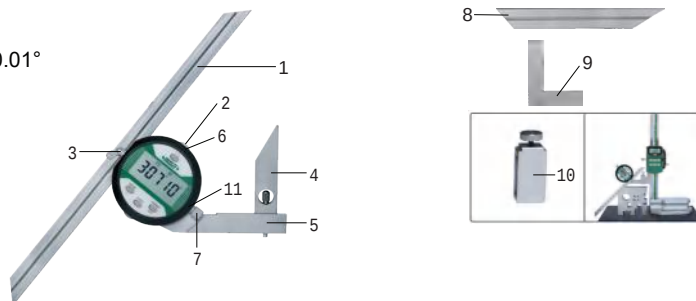

- | | |
|---------------------------|---|
| 1-Lâmina de 300 mm | 7-Porca de travamento |
| 2-Ajuste fino | 8-Lâmina de 150 mm |
| 3-Porca de travamento | 9-Quadrado (Código: 2771-90S, opcional) |
| 4-Fixação em ângulo agudo | 10-Braçadeira para medidores de altura |
| 5-Base | (Código: 2372-CLAMP, acessório opcional) |
| 6-Tampa da bateria | 11-Data de saída(Código: 2372-2771, 7302-50M, acessório opcional) |

1. Zero absoluto, o ajuste de zero não é necessário quando as baterias são substituídas. Na posição 0°, a irregularidade da base e da lâmina é permitida e não afeta a medição do ângulo.

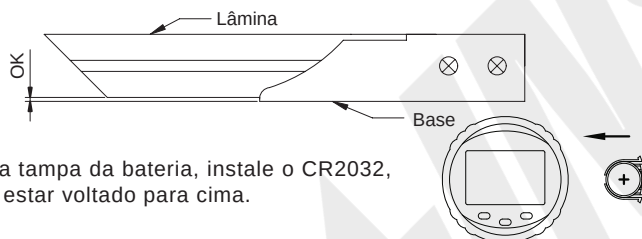

2. Instale a bateria: remova a tampa da bateria, instale o CR2032, o positivo da bateria deve estar voltado para cima.

3. Botões:

'MODO °/'

---Pressione brevemente para conversão de 90°, 180° e 360°; pressione longamente (3s) para alternar a resolução de 0.01° ou 1'

'H/SET'

---Pressione brevemente para manter os dados; pressione longamente (3s) para alternar a medição de ângulo suplementar

'ON/REF OFF'


---Pressione brevemente para ligar; no estado ligado, pressione brevemente a tela para exibir REF, o valor exibido é definido como zero e pressione brevemente novamente para voltar ao estado de valor absoluto; Pressione longamente (3s) para desligar

'↺'

---pressione brevemente para virar o visor

4. Medição:

- De acordo com a peça de trabalho medida para selecionar a lâmina adequada, instale a lâmina, ajuste a lâmina na posição apropriada
- O método de medição conforme o diagrama a seguir
- O ajuste fino é usado para ajustar o ângulo, a porca de travamento é usada para fixar o ângulo

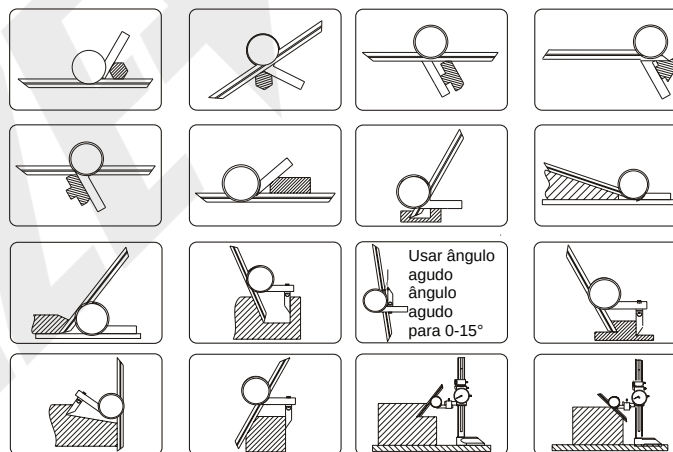

5. Observação: o produto não pode ser usado como riscador ou régua.

Quando o desvio de tamanho da régua angular for encontrado durante o uso, use nossa placa de ângulo reto de calibração de 90° ou peça padrão de 90° para calibração zero,

Método de calibração: Pressione e mantenha pressionado o botão '↺' para ligar, quando a tela exibir 'CAL90°', depois de soltar a tecla, 'CAL90°' piscará. Nesse momento, coloque a superfície de medição perto da régua de ângulo de 90° para calibrar a superfície e mantenha-a pressionada e, em seguida, pressione rapidamente o botão '↺' para concluir a calibração.

6. Não use o produto em um campo magnético.

7. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.

8. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após um minuto.

9. Uma bateria pode durar um ano de uso. Se o transferidor não for usado por um longo período de tempo, remova a bateria e use óleo antiferrugem.

