



Precaución: Evite que entre líquido en el indicador, ya que podría dañar los componentes electrónicos.

Código	Gama	Resolución	Precisión
2860-25	0-25.4mm/0-1"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm

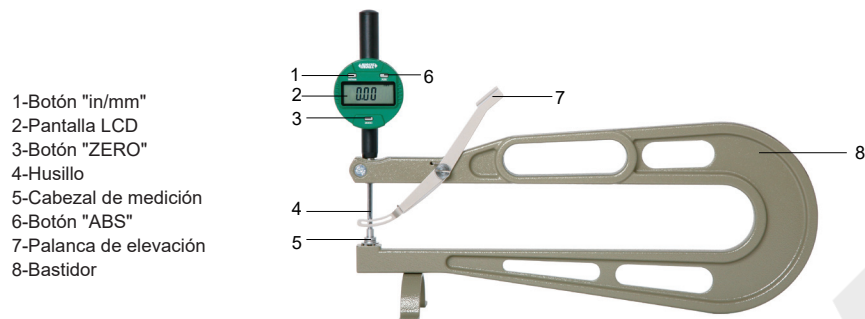

1. Instale y retire la pila (CR2032); el polo negativo de la pila debe quedar hacia fuera (fig. 1).

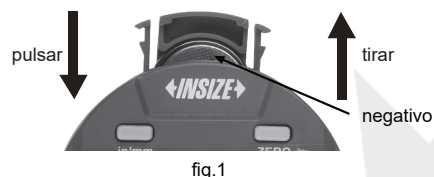

2. Botones:
 'in/mm' --- pulsación corta: conversión entre pulgadas y milímetros; pulsación prolongada: cambio de la dirección de medición.
 'ABS' --- pulsación corta: conversión entre los modos de medición absoluta y relativa; pulsación larga: establecer la lectura inicial; pulsación corta en "in/mm" para cambiar el dígito de 0 a 9; pulsación corta en el botón "ZERO" para fijar el dígito; pulsación larga en "ABS" de nuevo para salir.
 'ZERO' --- pulsación corta: poner a cero; pulsación larga: apagar (es un apagado simulado).
 Función de apagado simulado: mantenga pulsado el botón ZERO para apagar el dispositivo o deje la pantalla sin realizar ninguna operación durante aproximadamente 2 horas. En ese momento, se encuentra en un estado de apagado simulado. En este estado, cuenta con una

función de memoria de datos, y los datos originales se conservan cuando se vuelve a encender. Ajustes de cambio de alta y baja frecuencia:

Tras apagar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla "in/mm" y pulse brevemente la tecla "ZERO" para encenderlo; una vez que aparezca "----" en la pantalla, suelte la tecla "in/mm" para acceder al ajuste del modo de cambio de alta y baja frecuencia; pulse brevemente la tecla "in/mm" para ajustar el modo de cambio; si aparece "Fr-on" en la pantalla, significa que la función de cambio automático de frecuencia está activada. Tras 3 segundos sin pulsar ningún botón ni accionar la palanca, se cambiará automáticamente a alta frecuencia. La pantalla mostrará "Fr-oF", lo que significa que la función de cambio automático de frecuencia está desactivada y que el sensor mantiene el estado de alta frecuencia sin cambios. Pulse brevemente el botón ZERO para confirmar y guardar los ajustes del modo de cambio de alta y baja frecuencia, y salga al estado de funcionamiento.

Ajuste del tiempo de apagado (apagado real):

Tras el apagado, mantenga pulsado el botón ABS y pulse brevemente el botón ZERO para encender; tras mostrar "----", suelte el botón ABS para acceder al ajuste del modo de tiempo de apagado; la pantalla predeterminada es "6.0", lo que significa que se apagará automáticamente tras 6 horas de inactividad; pulse brevemente el botón ABS para cambiar el valor, pudiendo alternar entre 0 y 99 horas en incrementos de 1 hora. Cuando la pantalla muestra "0.0", significa que el medidor no se apagará automáticamente.

3. Medición:

Limpie las superficies de medición con un paño suave, cierre los cabezales de medición y pulse "ZERO" para poner a cero. Pulse la palanca de elevación varias veces para garantizar que el cero sea preciso. Pulse la palanca de elevación, levante el cabezal de medición, coloque la pieza a medir entre los dos cabezales, suelte la palanca de elevación, deje que los cabezales de medición entren en contacto completo con la pieza y, a continuación, lea el resultado. Nota: el estado de calibración del cero y la medición deben ser consistentes para evitar desviaciones de precisión causadas por el propio peso del producto.

4. Durante la medición, proteja los cabezales de medición de un funcionamiento excesivo.

5. Accesorios opcionales: cable SPC (7302-, 7305-, 7315-).

6. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos se ven borrosos, significa que el voltaje de la batería es demasiado bajo; sustituya la batería. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones o al mover el husillo, retire la batería y vuelva a colocarla tras 1 minuto. Si el indicador no se va a utilizar durante un periodo prolongado, retire la batería. De lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la batería y dañar el indicador.

7. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °F; la humedad relativa no debe superar el 80 %.

Atención: El soporte inferior es giratorio.