


Atenção: Evite que líquidos entrem no indicador, pois isso pode danificar os componentes eletrônicos.

Código	Gama	Resolução	Precisão
2860-25	0-25.4mm/0-1"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm

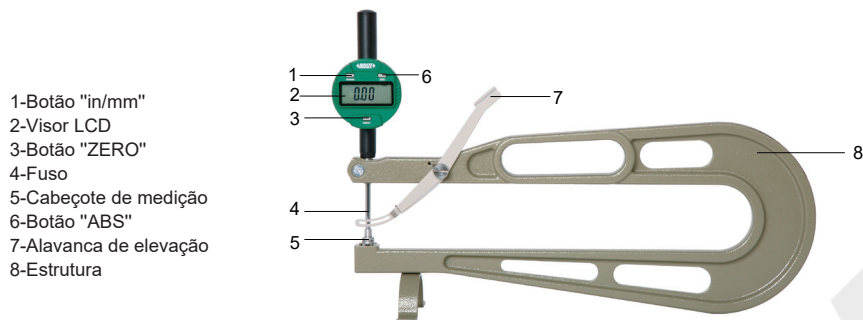

1. Instale e remova a bateria (CR2032); o polo negativo da bateria deve ficar voltado para fora (fig. 1).



2. Botões:

'in/mm' --- pressão curta: conversão entre polegadas e milímetros; pressão longa: alteração da direção de medição.

'ABS' --- pressão curta: conversão entre os modos de medição absoluta e relativa; pressão longa: definir leitura inicial, pressionar brevemente "in/mm" para alterar o dígito de 0 a 9, pressionar brevemente o botão "ZERO" para posicionar o dígito, pressionar longamente "ABS" novamente para sair.

'ZERO' --- pressão curta: definir zero; pressão longa: desligar (é um desligamento simulado).

Função de desligamento simulado: pressione longamente o botão ZERO para desligar ou deixe a tela sem nenhuma operação por cerca de 2 horas. Nesse momento, o aparelho entra em um

estado de desligamento simulado. Nesse estado, ele possui uma função de memória de dados, e os dados originais ainda são mantidos quando ele é ligado.

Configurações de alternância entre alta e baixa frequência:

Após desligar o aparelho, mantenha pressionada a tecla in/mm e pressione brevemente a tecla ZERO para ligá-lo; após a exibição de "----", solte a tecla in/mm para entrar na configuração do modo de alternância entre alta e baixa frequência; pressione brevemente a tecla in/mm para ajustar o modo de alternância; a exibição de "Fr-on" significa que a função de alternância automática de frequência está ativada. Após 3 segundos sem operação dos botões ou da alavanca, o aparelho mudará automaticamente para alta frequência. A exibição "Fr-oF" significa que a função de comutação automática de frequência está desativada, e o sensor mantém o estado de alta frequência inalterado. Pressione brevemente o botão ZERO para confirmar e salvar as configurações do modo de comutação de alta e baixa frequência, e sair para o estado de funcionamento.

Configuração do tempo de desligamento (desligamento real):

Após o desligamento, mantenha pressionado o botão ABS, pressione brevemente o botão ZERO para ligar; após a exibição de "----", solte o botão ABS para entrar na configuração do modo de tempo de desligamento; a exibição padrão é "6.0", o que significa que o aparelho desligará automaticamente após 6 horas de inatividade; pressione brevemente o botão ABS para alterar o valor, podendo alternar entre 0 e 99 horas em incrementos de 1 hora. Quando a exibição do seletor estiver em "0.0", isso significa que o medidor não desligará automaticamente.

3. Medição:

Limpe as superfícies de medição com um pano macio, feche as cabeças de medição e pressione "ZERO" para definir o ponto zero. Pressione a alavanca de elevação várias vezes para garantir a precisão do ponto zero. Pressione a alavanca de elevação, levante a cabeça de medição, coloque a peça a ser medida entre as duas cabeças de medição, solte a alavanca de elevação, deixe as cabeças de medição entrarem em contato completo com a peça e, em seguida, obtenha a leitura. Observação: o estado de calibração do zero e a medição devem ser consistentes para evitar desvios de precisão causados pelo próprio peso do produto.

4. Durante a medição, proteja as cabeças de medição contra operação excessiva.

5. Acessórios opcionais: cabo SPC (7302-, 7305-, 7315-).

6. Se não houver nada no visor ou se os dígitos estiverem borrados, a tensão da bateria está muito baixa; substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados ou o eixo for movido, retire a bateria e recoloque-a após 1 minuto. Se o indicador não for utilizado por um longo período, remova a bateria. Caso contrário, pode ocorrer vazamento de líquido da bateria e danificar o indicador.

7. A temperatura de funcionamento é de 0-40 °C/32-104 °F; a umidade relativa não deve exceder 80%.

Atenção: O suporte inferior é giratório.