


注意：請避免液體滲入表體損壞電子部件

型號	測量範圍	解析度	精度
2860-25	0-25.4mm/0-1"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm

- 1- “in/mm” 鍵
- 2-LCD顯示幕
- 3- “ZERO” 鍵
- 4-測杆
- 5-測頭
- 6- “ABS” 鍵
- 7-撥叉
- 8-尺架

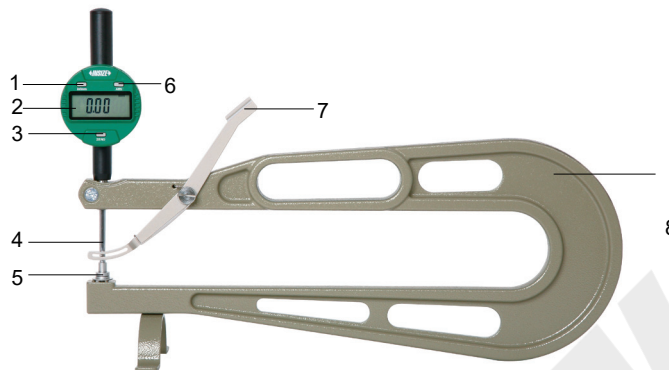

- 取裝電池 (CR2032)，電池負極朝外 (圖1)。

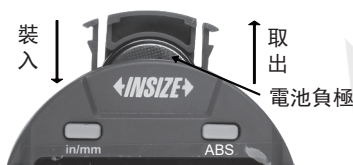


圖1

- 按鍵功能：
 - in/mm
 - 短按，公/英制轉換；長按，切換測量方向
 - ABS
 - 短按，相對/絕對測量切換；長按，進入預設值設定，此時短按 in/mm 修改數值，短按 ZERO 切換數位，完成設定後長按 ABS 退出
 - ZERO
 - 短按，開機/置零；長按，關機 (此為假關機)

假關機功能：

長按 ZERO 鍵關機或放置無操作 2h 左右熄屏，此時為假關機狀態，此狀態下帶有數據記憶功能，開機仍然保留原先數據。

高低頻切換設置：

關機後，按住 in/mm 鍵，短按 ZERO 鍵開機，顯示 “——” 後，鬆開 in/mm 鍵進入高低頻切換模式設置，短按 in/mm 鍵可調整切換模式，顯示 “Fr-on”，表示開啟自動切換頻率功能，無按鍵操作和推杆操作 3 秒後，自動切換至低頻，有按鍵或推杆操作，自動切換至高頻。顯示 “Fr-oF”，表示關閉自動切換頻率功能，感測器保持高頻狀態不變。短按 ZERO 鍵，確認並保存高低頻切換模式設置，退出到工作狀態。

開啟自動跳頻時，量表重新上電或者短按 ZERO 鍵開機，會顯示 LL 一秒，表示量表當前開啟自動跳頻；此模式下 3 秒不操作量表時，量表會自動切換至低頻，所以功耗較低，較為省電，適用於常規測量狀態下使用。

關閉自動跳頻時，量表重新上電或者短按 ZERO 鍵開機，會顯示 HH 一秒，表示量表當前保持高頻，不跳頻；此模式下量表會持續保持高頻狀態，功耗較高，電池使用壽命降低，適用在需要測杆高速移動的場合。

關機時間設置 (此為真關機)：

關機後，按住 ABS 鍵，短按 ZERO 鍵開機，顯示 “——” 後，鬆開 ABS 鍵進入關機時間模式設置，默認顯示 “6.0”，表示靜置 6 小時自動關機，短按 ABS 鍵可切換數值，可在 0~99 小時之間每 1 小時一檔進行切換，當切換顯示至 “0.0” 時，表示量表不會自動關機。

- 測量：
 - 用清潔的軟布擦乾淨兩測頭測量面，兩測頭合併後，按 “ZERO” 鍵置零，反復按壓撥叉幾次，確保零位準確。按壓撥叉，提起測頭，將被测工件置於兩測頭中間，鬆開撥叉，測頭與工件接觸後，讀取測量結果。
 - 注意：對零校對與測量使用時的狀態需保持一致，避免產品自身重量而導致的精度偏差。
- 請勿過猛操作，避免測頭撞擊。
- 可選附件：數據線 (7302-，7305-，7315-)。
- 如果顯示幕顯示模糊或不顯示，表明電池電量不足，需更換電池。如果顯示或按鍵異常，請取出電池等待 1 分鐘左右重新裝入。當長期不使用產品時，請取出電池，否則可能會造成電池漏液從而損壞電子部件。
- 工作溫度為 -40° C，相對濕度不大於 80%。
 - 注意：底部支架可以轉動。