


Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do indikátoru a poškození elektroniky.

Kód	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
2871-10	0-10mm/0-0,4"	0,01mm/0,0005"	±0,02mm
2871-101	0-10mm/0-0,4"	0,001mm/0,00005"	±0,005mm
2871-10B	0-10mm/0-0,4"	0,01mm/0,0005"	±0,02mm
2871-101B	0-10mm/0-0,4"	0,001mm/0,00005"	±0,005mm



- 1- Tlačítko "in/mm"
- 2- LCD displej
- 3- Tlačítko "ZERO"
- 4- Vřeteno
- 5- Keramická měřicí hlava
- 6- Zvedací páka
- 7- Tlačítko "ABS"
- 8- Rám

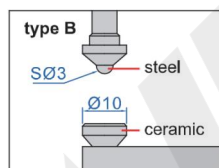

1. Nainstalujte a vyjměte baterii (CR2032), záporná strana baterie by měla směřovat ven (obr. 1).



obr. 1

2. Tlačítka:

Krátké stisknutí: převod na palce a mm; dlouhé stisknutí: změna směru měření
 "ABS" -- krátké stisknutí: převod absolutního a relativního režimu měření; dlouhé stisknutí: nastavení počátečního údaje; krátké stisknutí "in/mm" pro změnu číslice z 0 na 9, krátké stisknutí tlačítka "ZERO" pro umístění číslice, opětovné dlouhé stisknutí "ABS" pro ukončení.
 "ZERO" --- krátké stisknutí: nastavení nuly; dlouhé stisknutí: vypnutí napájení (falešné vypnutí).

Funkce falešného vypnutí:

Dlouhým stisknutím tlačítka ZERO se obrazovka vypne nebo zůstane po dobu přibližně 2 hodin bez jakékoli operace. V této době je ve stavu falešného vypnutí. V tomto stavu má funkci datové paměti a původní data se zachovávají i po zapnutí.

Nastavení vysoké a nízké frekvence spínání:

Po vypnutí stiskněte a podržte tlačítko in/mm a krátce stiskněte tlačítko ZERO pro zapnutí, po zobrazení "----" uvolněte tlačítko in/mm pro vstup do nastavení režimu přepínání vysoké a nízké frekvence, krátkým stisknutím tlačítka in/mm nastavte režim přepínání, zobrazení "Fr-on" znamená, že funkce automatického přepínání frekvence je zapnutá. Po 3 vteřinách bez ovládání tlačítek a táhla se automaticky přepne na vysokou frekvenci. Zobrazení "Fr-oF", což znamená, že funkce automatického přepínání frekvence je vypnutá a snímač zachovává vysokou frekvenci. beze změny. Krátkým stisknutím tlačítka ZERO potvrdíte a uložíte nastavení režimu přepínání vysoké a nízké frekvence a přejdete do pracovního stavu.

Nastavení doby vypnutí (jedná se o skutečné vypnutí):

Po vypnutí stiskněte a podržte tlačítko ABS, krátce stiskněte tlačítko ZERO pro zapnutí, po zobrazení "----" uvolněte tlačítko ABS pro vstup do režimu nastavení doby vypnutí, výchozí zobrazení je "6,0", což znamená, že se automaticky vypne po 6 hodinách stání, krátkým stisknutím tlačítka ABS tlačítko může přepínat hodnotu a může přepínat mezi 0 a 99 hodinami každou 1 hodinu. Pokud je na displeji přepínače hodnota "0,0", znamená to, že se měřidlo automaticky nevypne.

3. Měření:

Stiskněte tlačítko "ZERO" pro nastavení nuly. Několikrát stiskněte zvedací páčku, abyste se ujistili o přesném vynulování.

Stiskněte zvedací páku, zvedněte měřicí hlavy, vložte měřený obrobek mezi dvě měřicí hlavy, uvolněte zvedací páku, měřicí hlavy se zcela dotknou obrobku a poté získáte údaj.

4. Během měření chraňte měřicí hlavy před nadměrným provozem.

5. Volitelné příslušenství: Výstupní kabel SPC (7315-50M, 7302-50M, 7305-50M).

6. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Pokud se na displeji objeví symbol baterie, je napětí baterie příliš nízké, baterii vyměňte. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nebo pohybu vřetena nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. 7. Pokud indikátor nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit indikátor.

7. Pracovní teplota je 0-40 °C/32-104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.