



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor de espesor digital


Nota: Evite que el líquido penetre en el cuerpo del reloj y dañe los componentes electrónicos.

número de modelo	Rango de medición	resolución	precisión
2871-10	0-10mm/0-0.4"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm
2871-101	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.005mm
2871-10B	0-10mm/0-0.4"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm
2871-101B	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.005mm



1-"in/mm" botón
3-"CERO" Botón
5-Sondas cerámicas
7-"ABS" botón

2-Pantalla LCD
4-barra de agrimensor
6-horquilla
8-un marco de regla

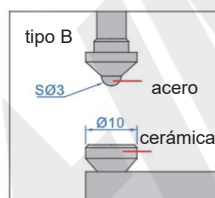

1. Extraiga e instale la pila (CR2032) con el polo negativo hacia fuera (Fig.1).

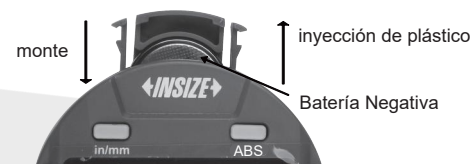


Fig.1

2. Botón Función:

pulg/mm --- pulsación corta, conversión métrica/imperial; pulsación larga, cambio de dirección de medición

ABS --- pulsación corta, interruptor de medición relativa/absoluta; pulsación larga, entra en el ajuste del valor preestablecido, en este momento, pulsación corta in/mm para modificar el valor, pulsación corta ZERO para cambiar el número de dígitos, después de completar el ajuste, pulsación larga ABS para salir.

CERO---Pulsación corta, encendido/ajuste a cero; pulsación larga, apagado (se trata de un falso apagado).

Falsa función de apagado:

Pulsar prolongadamente la tecla ZERO para apagar la máquina o dejarla sin funcionamiento durante unas 2h para apagar la pantalla, este es un estado de falso apagado, este estado tiene una función de memoria de datos, y los datos originales se siguen uina.

Ajustes de conmutación de alta y baja frecuencia:

Después de apagar la máquina, pulse y mantenga pulsada la tecla in/mm, pulse la tecla ZERO para encender la máquina, suelte la tecla in/mm para entrar en el ajuste del modo de conmutación de alta y baja frecuencia, pulse la tecla in/mm para ajustar el modo de conmutación, se muestra "Fr-On", lo que significa que la función de conmutación automática de frecuencia está abierta, y después de 3 segundos de no accionar ninguna tecla ni varilla de empuje, cambiará a baja frecuencia automáticamente, y después de 3 segundos de accionar alguna tecla o varilla de empuje, cambiará a alta frecuencia automáticamente. Alta frecuencia. Cuando se muestra "Fr-oF", significa que la función de cambio automático de frecuencia está desactivada, y el sensor mantiene el estado de alta frecuencia sin cambios. Pulse brevemente la tecla ZERO para confirmar y guardar

MN-2871-ES

V9

la configuración del modo de conmutación de alta y baja frecuencia, y salir al estado de funcionamiento.

Cuando el salto automático de frecuencia está activado, al volver a alimentar el medidor o al encenderlo pulsando brevemente la tecla ZERO, mostrará LL durante un segundo, indicando que el medidor está actualmente en salto automático de frecuencia; cuando el medidor no se opera durante 3 segundos en este modo, el medidor cambiará automáticamente a baja frecuencia, por lo que consume menos energía y es más ahorrador de energía, y es adecuado para su uso en el estado de medición de rutina.

Apague el salto automático de frecuencia, el medidor de volver a encender o pulsar brevemente la tecla ZERO para encender, se mostrará HH durante un segundo, lo que indica que el medidor mantiene actualmente alta frecuencia, no salto de frecuencia; este modo del medidor seguirá manteniendo un estado de alta frecuencia, alto consumo de energía, la vida de la batería se reduce, aplicable a la necesidad de movimiento de alta velocidad de las ocasiones varilla.

Ajuste del tiempo de apagado (se trata de un apagado real):

Después de apagar, presione y sostenga la tecla ABS, presione brevemente la tecla ZERO para encender, después de mostrar "-----", suelte la tecla ABS para entrar al ajuste del modo de tiempo de apagado, la pantalla por defecto es "6.0", indicando que el medidor se apagará automáticamente después de 6 horas de reposo, presione brevemente la tecla ABS para cambiar el valor, y el valor puede cambiarse entre 0 y 99 horas en una marcha cada 1 hora. Presione brevemente la tecla ABS para cambiar el valor, se puede cambiar cada 1 hora entre 0~99 horas, cuando se cambia a "0.0", significa que el medidor no se apagará automáticamente.

3.Medición:

Limpie la superficie de medición de las dos sondas con un paño suave y limpio, después de fusionar las dos sondas, pulse la tecla "ZERO" para poner a cero, y pulse la horquilla varias veces para asegurarse de que la posición cero es exacta.

Presione la horquilla, levante la sonda, coloque la pieza medida en medio de las dos sondas, suelte la horquilla y lea el resultado de la medición después de que la sonda entre en contacto con la pieza.

4.Por favor, no lo accione con demasiada fuerza y evite el impacto de la sonda.

5.Accesorios opcionales: Cable de transmisión de datos (7315-50M, 7302-50M, 7305-50M).

6.La batería tiene una vida útil de aproximadamente 1 año. Si aparece el símbolo de la pila en la pantalla, la pila está baja y debe sustituirse. Si la pantalla o los botones no funcionan correctamente, extraiga la pila y espere aproximadamente 1 minuto para volver a instalarla. Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, ya que de lo contrario las pilas podrían tener fugas y dañar así las piezas electrónicas.

7.La temperatura de trabajo es de 0-40°C y la humedad relativa no supera el 80%.