

Nota: evitare che il liquido penetri nel corpo dell'orologio e danneggi i componenti elettronici.

numero del modello	Campo di misura	risoluzione	precisione
2871-10	0-10mm/0-0.4"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm
2871-101	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.005mm
2871-10B	0-10mm/0-0.4"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm
2871-101B	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.005mm



1. Rimuovere e installare la batteria (CR2032) con il terminale negativo rivolto verso l'esterno (Fig.1).

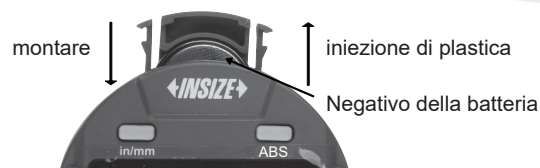


Fig.1

2. Funzione del pulsante:

in/mm --- pressione breve, conversione metrica/imperiale; pressione lunga, cambio direzione di misura

ABS --- premere brevemente, commutare la misura relativa/assoluta; premere a lungo, entrare nell'impostazione del valore preimpostato; a questo punto, premere brevemente in/mm per modificare il valore, premere brevemente ZERO per commutare il numero di cifre; dopo aver completato l'impostazione, premere a lungo ABS per uscire.

ZERO: pressione breve, accensione/impostazione zero; pressione lunga, spegnimento (si tratta di un falso spegnimento).

Funzione di spegnimento errata:

Premere a lungo il tasto ZERO per spegnere la macchina o lasciarla inattiva per circa 2 ore per spegnere lo schermo; si tratta di uno stato di falso spegnimento; questo stato ha una funzione di memoria dei dati e i dati originali sono ancora conservati quando la ccesa.

Impostazioni di commutazione ad alta e bassa frequenza:

Dopo aver spento la macchina, tenere premuto il tasto in/mm, premere il tasto ZERO per accendere la macchina, rilasciare il tasto in/mm per accedere all'impostazione della modalità di commutazione ad alta e bassa frequenza, premere il tasto in/mm per regolare la modalità di commutazione, viene visualizzato "Fr-0n", il che significa che la funzione di commutazione automatica della frequenza è aperta e che dopo 3 secondi di assenza di tasti e di azionamento dell'asta di spinta, passerà automaticamente alla bassa frequenza, mentre dopo 3 secondi di azionamento dei tasti o dell'asta di spinta, passerà automaticamente all'alta frequenza. Alta frequenza. Quando viene visualizzato "Fr-oF", significa che la funzione di commutazione automatica della frequenza è disattivata e che il sensore mantiene invariato lo stato di alta frequenza. Premere brevemente il tasto ZERO per confermare e salvare l'impostazione della modalità di commutazione ad alta e bassa frequenza e uscire dallo stato di lavoro.

Quando il salto di frequenza automatico è attivo, quando il misuratore viene rialimentato o acceso premendo brevemente il tasto ZERO, visualizzerà LL per un secondo, indicando che il misuratore è attualmente in salto di frequenza automatico; quando il misuratore non viene azionato per 3 secondi in questa modalità, il misuratore passerà automaticamente alla bassa frequenza, consumando così meno energia e risparmiando più energia, ed è adatto all'uso nello stato di misurazione di routine.

Spegnere il salto di frequenza automatico, il misuratore si riaccende o premere brevemente il tasto ZERO per accenderlo, visualizzerà HH per un secondo, indicando che il misuratore mantiene attualmente l'alta frequenza, non il salto di frequenza; questa modalità del misuratore continuerà a mantenere uno stato ad alta frequenza, con un elevato consumo energetico, la durata della batteria è ridotta, applicabile alla necessità di movimento ad alta velocità delle occasioni dell'asta.

Impostazione del tempo di spegnimento (si tratta di un vero e proprio spegnimento): Dopo lo spegnimento, tenere premuto il tasto ABS, premere brevemente il tasto ZERO per accendere lo strumento, dopo la visualizzazione di "-----", rilasciare il tasto ABS per entrare nell'impostazione della modalità di spegnimento, la visualizzazione predefinita è "6.0", che indica che lo strumento si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di riposo, premere brevemente il tasto ABS per cambiare il valore, che può essere commutato tra 0 e 99 ore in una marcia ogni 1 ora. Premere brevemente il tasto ABS per commutare il valore, che può essere commutato ogni 1 ora tra 0~99 ore; quando si passa a "0.0", significa che il misuratore non si spegnerà automaticamente.

3.Misura:

Pulire la superficie di misura delle due sonde con un panno morbido e pulito; dopo aver unito le due sonde, premere il tasto "ZERO" per impostare lo zero e premere più volte la forcina per garantire la precisione della posizione di zero.

Premere la forcina, sollevare la sonda, posizionare il pezzo misurato al centro delle due sonde, rilasciare la forcina e leggere il risultato della misura dopo che la sonda ha toccato il pezzo.

4.Si prega di non operare in modo troppo energico e di evitare l'impatto con la sonda.

5.Accessori opzionali: Cavo di trasmissione dati (7315-50M, 7302-50M, 7305-50M).

6.La batteria ha una durata di circa 1 anno. Se sul display appare il simbolo della batteria, significa che la batteria è scarica e deve essere sostituita. Se il display o i pulsanti presentano anomalie, rimuovere la batteria e attendere circa 1 minuto prima di reinserirla. Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, altrimenti le batterie potrebbero perdere e quindi danneggiare le parti elettroniche.

7.La temperatura di lavoro è 0-40°C e l'umidità relativa non supera l'80%.