


Observação: Evite a penetração de líquidos no corpo do relógio e danos aos componentes eletrônicos.

número do modelo	Faixa de medição	resolução	precisão
2871-10	0-10mm/0-0.4"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm
2871-101	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.005mm
2871-10B	0-10mm/0-0.4"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm
2871-101B	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.005mm



- 1-"in/mm" botão
- 3-"ZERO" Botão
- 5-Sondas de cerâmica
- 7-"ABS" botão

- 2-Tela LCD
- 4-haste do agrimensor
- 6-garfo
- 8-uma moldura de régua

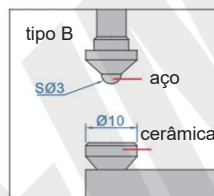

1. remova e instale a bateria (CR2032) com o terminal negativo voltado para fora (Fig.1).



Fig.1

2.Função do botão:

em/mm---pressionamento curto, conversão métrica/imperial; pressionamento longo, troca de direção de medição

ABS---pressione brevemente, interruptor de medição relativa/absoluta; pressione longamente, entre na configuração do valor predefinido; nesse momento, pressione brevemente in/mm para modificar o valor; pressione brevemente ZERO para alternar o número de dígitos; após concluir a configuração, pressione longamente ABS para sair.

ZERO---Pressione brevemente para ligar/configuração de zero; pressione longamente para desligar (esse é um falso desligamento)

Função de desligamento falso:

Pressione longamente a tecla ZERO para desligar a máquina ou deixe-a sem operação por cerca de 2 horas para desligar a tela; esse é um estado de desligamento falso; esse estado tem uma função de memória de dados e os dados originais ainda são mantidos quando a máquina é ligada.

Configurações de comutação de alta e baixa frequência:

Depois de desligar a máquina, pressione e mantenha pressionada a tecla in/mm, pressione a tecla ZERO para ligar a máquina, solte a tecla in/mm para entrar na configuração do modo de comutação de alta e baixa frequência, pressione a tecla in/mm para ajustar o modo de comutação, "Fr-0n" é exibido, o que significa que a função de comutação automática de frequência está aberta e, após 3 segundos sem operação de tecla ou operação de haste, ela mudará para baixa frequência automaticamente e, após 3 segundos de operação de tecla ou operação de haste, ela mudará para alta frequência automaticamente. Alta frequência. Quando "Fr-oF" é exibido, significa que a função de

comutação automática de frequência está desativada e o sensor mantém o status de alta frequência inalterado. Pressione rapidamente a tecla ZERO para confirmar e salvar a configuração do modo de comutação de alta e baixa frequência e sair para o estado de trabalho.

Quando o salto automático de frequência estiver ativado, quando o medidor for realimentado ou ligado pressionando brevemente a tecla ZERO, ele exibirá LL por um segundo, indicando que o medidor está atualmente no salto automático de frequência; quando o medidor não for operado por 3 segundos nesse modo, ele mudará automaticamente para baixa frequência, consumindo menos energia e economizando mais energia, sendo adequado para uso no estado de medição de rotina.

Desligue o salto de frequência automático, o medidor é realimentado ou pressione brevemente a tecla ZERO para ligar, ele exibirá HH por um segundo, indicando que o medidor mantém alta frequência no momento, sem salto de frequência; esse modo do medidor continuará a manter um estado de alta frequência, alto consumo de energia, a vida útil da bateria é reduzida, aplicável à necessidade de movimento de alta velocidade das ocasiões de haste.

Configuração do tempo de desligamento (esse é um desligamento real):

Depois de desligar, pressione e mantenha pressionada a tecla ABS, pressione a tecla ZERO brevemente para ligar a energia, depois de exibir "-----", solte a tecla ABS para entrar na configuração do modo de tempo de desligamento, a exibição padrão é "6.0", indicando que o medidor será desligado automaticamente após 6 horas de descanso, pressione a tecla ABS brevemente para alternar o valor, e o valor pode ser alternado entre 0 e 99 horas em uma marcha a cada 1 hora. Pressione brevemente a tecla ABS para alternar o valor, que pode ser alternado a cada 1 hora entre 0 e 99 horas; ao alternar para "0.0", isso significa que o medidor não será desligado automaticamente.

3. Medição:

Limpe a superfície de medição das duas sondas com um pano macio e limpo. Depois que as duas sondas estiverem unidas, pressione a tecla "ZERO" para definir o zero e pressione o garfo várias vezes para garantir que a posição zero seja precisa.

Pressione o garfo, levante a sonda, coloque a peça de trabalho medida no meio das duas sondas, solte o garfo e leia o resultado da medição depois que a sonda entrar em contato com a peça de trabalho.

4. Não opere com muito vigor e evite o impacto da sonda.

5. Acessórios opcionais: Cabo de transmissão de dados (7315-50M, 7302-50M, 7305-50M).

6. A vida útil da bateria é de aproximadamente 1 ano. Se o símbolo de bateria aparecer no visor, a bateria está fraca e precisa ser substituída. Se o visor ou os botões estiverem anormais, remova a bateria e aguarde cerca de 1 minuto para reinstalá-la. Remova as baterias quando o produto não for usado por um longo período de tempo; caso contrário, as baterias poderão vaziar e danificar as peças eletrônicas.

7. A temperatura de trabalho é de 0-40°C e a umidade relativa não é superior a 80%.