

Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do indikátoru a poškození elektroniky.

Kód	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
2872-10	0-10mm/0-0,4"	0,01mm/0,0005"	±0,02mm
2872-101	0-10mm/0-0,4"	0,001mm/0,00005"	±0,01mm



- 1-'in/mm' tlačítko
- 2-LCD displej
- 3-'ZERO' tlačítko
- 4-Vřeteno
- 5-Keramická měřicí hlava
- 6-Zvedací páka
- 7-'ABS' tlačítko
- 8-Rám

1. Nainstalujte a vyjměte baterii (CR2032), záporná strana baterie by měla směřovat ven (obr. 1).

2. Tlačítka:

'in/mm'

---krátké stisknutí: převod na palce a mm; dlouhé stisknutí: změna směru měření.

'ABS'

---krátké stisknutí: převod absolutního a relativního režimu měření;

---dlouhé stisknutí: nastavení počátečního údaje, krátké stisknutí 'in/mm' pro změnu číslice z 0 na 9, krátké stisknutí tlačítka 'ZERO' pro umístění číslice, opětovné dlouhé stisknutí 'ABS' pro ukončení.

'ZERO'

---krátké stisknutí: nastavení nuly; dlouhé stisknutí: vypnutí (jedná se o falešné vypnutí).

Funkce falešného vypnutí:

Dlouhým stisknutím tlačítka 'ZERO' vypnete nebo ponecháte obrazovku bez jakékoli operace po dobu přibližně 2 hodin. V této době je ve stavu falešného vypnutí. V tomto stavu má funkci datové paměti a původní data se zachovávají i po zapnutí.

Nastavení vysoké a nízké frekvence spínání:

Po vypnutí stiskněte a podržte tlačítko 'in/mm' a krátce stiskněte tlačítko 'ZERO' pro zapnutí, po zobrazení '----' uvolněte tlačítko 'in/mm' pro vstup do nastavení režimu přepínání vysoké a nízké frekvence, krátkým stisknutím tlačítka 'in/mm' nastavte režim přepínání, zobrazení 'Fr-on' znamená, že je zapnuta funkce automatického přepínání frekvence. Po 3 vteřinách bez ovládání tlačítka a táhla se automaticky přepne na vysokou frekvenci. Zobrazení 'Fr-oF' znamená, že funkce automatického přepínání frekvence je vypnuta a snímač udržuje stav vysoké frekvence beze změny. Krátkým stisknutím tlačítka 'ZERO' potvrdíte a uložíte nastavení režimu přepínání vysoké a nízké frekvence a přejdete do pracovního stavu.

Nastavení doby vypnutí (jedná se o skutečné vypnutí):

Po vypnutí stiskněte a podržte tlačítko 'ABS', krátkým stisknutím tlačítka 'ZERO' se zapne, po zobrazení '----' uvolněte tlačítko 'ABS' pro vstup do režimu nastavení doby vypnutí, výchozí zobrazení je '6,0', což znamená, že se automaticky vypne po 6 hodinách stání, krátkým stisknutím tlačítka 'ABS' Tlačítko může přepínat hodnotu a může se přepínat mezi 0 a 99 hodinami každou 1 hodinu. Pokud je na displeji přepínače hodnota '0,0', znamená to, že se měřidlo automaticky nevypne.

3. Měření:

Očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, zavřete měřicí hlavy a stisknutím tlačítka 'ZERO' nastavte nulu. Stiskněte několikrát zvedací páku, abyste se ujistili o přesném vynulování. Stiskněte zvedací páku, zvedněte měřicí hlavu, vložte měřený obrobek mezi dvě měřicí hlavy, uvolněte zvedací páku, měřicí hlavy se zcela dotknou obrobku a poté získáte údaj.

4. Během měření chraňte měřicí hlavy před nadměrným provozem.

5. Volitelné příslušenství: Kabel SPC (7302-, 7305-, 7315-).

6. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, je napětí baterie příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nebo pohybu vřetena nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud indikátor nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a indikátor se poškodit.

7. Pracovní teplota je 0-40°C/32-104°F, relativní vlhkost by neměla překročit 80%.