


Precaución:
Evite que el líquido penetre en el indicador y dañe los componentes electrónicos.

Código	Gama	Resolución	Precisión
2872-10	0-10mm/0-0.4"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm
2872-101	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.01mm

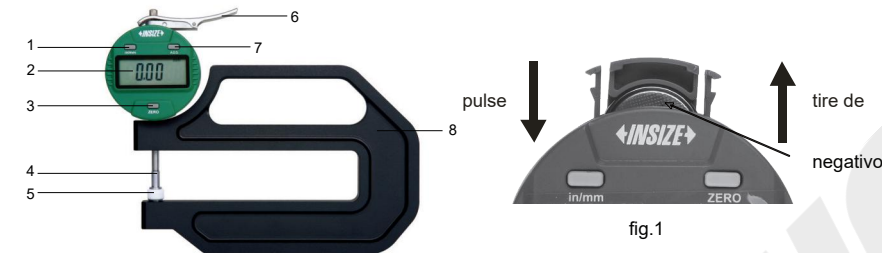

- 1-'in/mm' botón
- 2-Pantalla LCD
- 3-'ZERO' botón
- 4-Eje
- 5-Cabezal de medición cerámico
- 6-Palanca de elevación
- 7-'ABS' botón
- 8-Marco

fig.1

1. Instale y retire la pila (CR2032), el lado negativo de la pila debe mirar hacia fuera (fig.1).
2. Botones:
 - 'in/mm'
 - pulsación corta: conversión de pulgadas y mm; pulsación larga: cambio de dirección de medición.
 - 'ABS'
 - pulsación corta: conversión de modo de medición absoluto y relativo;
 - pulsación larga: ajustar la lectura inicial, pulsación corta 'in/mm' para cambiar el dígito de 0 a 9, pulsación corta del botón 'ZERO' para posicionar el dígito, pulsación larga 'ABS' de nuevo para salir.
 - 'ZERO'
 - pulsación corta: poner a cero; pulsación larga: apagar (Es un falso apagado).

Falsa función de apagado:

Pulse prolongadamente el botón 'ZERO' para apagar o dejar la pantalla sin ninguna operación durante unas 2 horas. En este momento, se encuentra en un estado de apagado falso. En este estado, tiene una función de memoria de datos, y los datos originales se siguen conservando cuando se enciende.

Ajustes de conmutación de alta y baja frecuencia:

Después de apagar, pulse y mantenga pulsada la tecla 'in/mm', y pulse brevemente la tecla 'ZERO' para encender, después de mostrar '----', suelte la tecla 'in/mm' para entrar en el ajuste del modo de conmutación de alta y baja frecuencia, pulse brevemente la tecla 'in/mm' para ajustar el modo de conmutación, mostrar 'Fr-on' significa que la función de conmutación automática de frecuencia está encendida. Después de 3 segundos sin accionar el botón ni la varilla, cambiará automáticamente a alta frecuencia. La indicación 'Fr-oF' significa que la función de conmutación automática de frecuencia está desactivada y el sensor mantiene el estado de alta frecuencia sin cambios. Pulse brevemente el botón 'ZERO' para confirmar y guardar los ajustes del modo de conmutación de alta y baja frecuencia, y salir al estado de trabajo.

Ajuste del tiempo de apagado (Es un apagado real):

Después de apagar, pulse y mantenga pulsado el botón 'ABS', pulse brevemente el botón 'ZERO' para encender, después de mostrar '----', suelte el botón 'ABS' para entrar en el ajuste del modo de tiempo de apagado, la pantalla por defecto es '6.0', lo que significa que se apagará automáticamente después de 6 horas de pie, pulse brevemente 'ABS' La tecla puede cambiar el valor, y puede cambiar entre 0 y 99 horas cada 1 hora. Cuando el valor es '0.0', significa que el medidor no se apagará automáticamente.

3. Medición:

Limpie las caras de medición con un paño suave, cierre los cabezales de medición y pulse 'ZERO' para poner el cero. Presione la palanca de elevación varias veces para asegurarse de que el cero exacto. Presione la palanca de elevación, levante el cabezal de medición, coloque la pieza de trabajo medida entre dos cabezales de medición, suelte la palanca de elevación, los cabezales de medición en contacto con la pieza de trabajo por completo y luego obtener la lectura.

4. Durante la medición, proteja los cabezales de medición de un funcionamiento excesivo.
5. Accesorios opcionales: Cable SPC (7302-, 7305-, 7315-).
6. Una pila puede durar un año de uso. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos aparecen borrosos, el voltaje de la pila es demasiado bajo. Si los dígitos no cambian cuando se pulsan los botones o se mueve el eje, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto. De lo contrario, podría salir líquido de la pila y dañar el indicador.
7. La temperatura de trabajo es de 0-40°C/32-104°F, la humedad relativa no debe superar el 80%.