


Attenzione: Evitare che il liquido penetri nell'indicatore e danneggi l'elettronica.

Codice	Gamma	Risoluzione	Precisione
2872-10	0-10mm/0-0,4"	0,01mm/0,0005"	±0,02mm
2872-101	0-10mm/0-0,4"	0,001mm/0,00005"	±0,01mm

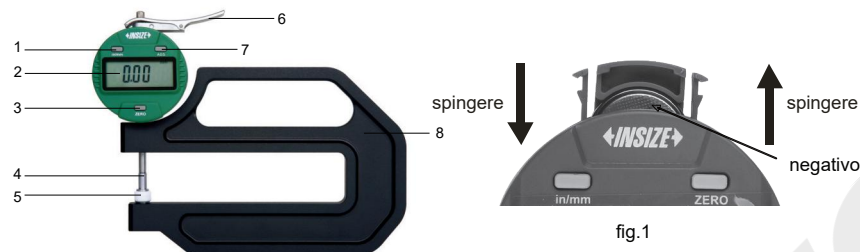

- 1-'in/mm' pulsante
- 2-Display LCD
- 3-'ZERO' pulsante
- 4-Mandrino
- 5-Testa di misura in ceramica
- 6-Leva di sollevamento
- 7-'ABS' pulsante
- 8-Telaio

fig.1

1. Installare e rimuovere la batteria (CR2032); il lato negativo della batteria deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 1).

2. Pulsanti:

'in/mm'

---pressione breve: conversione in pollici e mm; pressione lunga: cambio della direzione di misurazione.

'ABS'

---pressione breve: conversione della modalità di misura assoluta e relativa;

---premura a lungo: impostare la lettura iniziale, premere brevemente 'in/mm' per cambiare la cifra da 0 a 9, premere brevemente il pulsante 'ZERO' per posizionare la cifra, premere nuovamente a lungo 'ABS' per uscire.

'ZERO'

---pressione breve: azzeramento; pressione prolungata: spegnimento (è un falso spegnimento).

Funzione di finto spegnimento:

Premere a lungo il pulsante 'ZERO' per spegnere o lasciare lo schermo senza alcuna operazione per circa 2 ore. A questo punto, il dispositivo si trova in uno stato di finto spegnimento. In questo stato, il dispositivo ha una funzione di memoria dei dati e i dati originali vengono conservati quando viene riaccessi.

Impostazioni di commutazione ad alta e bassa frequenza:

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il tasto 'in/mm' e premere brevemente il tasto 'ZERO' per accendere, dopo la visualizzazione di '----', rilasciare il tasto 'in/mm' per accedere all'impostazione della modalità di commutazione ad alta e bassa frequenza, premere brevemente il tasto 'in/mm' per regolare la modalità di commutazione, la visualizzazione di 'Fr-on' significa che la funzione di commutazione automatica della frequenza è attivata. Dopo 3 secondi senza l'azionamento dei pulsanti e delle aste di spinta, si passa automaticamente all'alta frequenza. L'indicazione 'Fr-of' significa che la funzione di commutazione automatica della frequenza è disattivata e che il sensore mantiene invariato lo stato di alta frequenza. Premere brevemente il pulsante 'ZERO' per confermare e salvare le impostazioni della modalità di commutazione ad alta e bassa frequenza e uscire dallo stato di lavoro.

Impostazione del tempo di spegnimento (si tratta di uno spegnimento reale):

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il tasto 'ABS', premere brevemente il tasto 'ZERO' per accendere, dopo la visualizzazione di '----', rilasciare il tasto 'ABS' per entrare nell'impostazione della modalità di spegnimento, il display predefinito è '6,0', il che significa che si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di sosta, premere brevemente 'ABS' Il tasto può commutare il valore, e può passare da 0 a 99 ore ogni 1 ora. Quando il display dell'interruttore è '0,0', significa che il misuratore non si spegnerà automaticamente.

3. Misura:

Pulire le superfici di misura con un panno morbido, chiudere le teste di misura e premere 'ZERO' per impostare lo zero. Premere la leva di sollevamento più volte per assicurarsi che lo zero sia preciso. Premere la leva di sollevamento, sollevare la testa di misura, mettere il pezzo misurato tra le due teste di misura, rilasciare la leva di sollevamento, le teste di misura entrano completamente in contatto con il pezzo e quindi ottenere la lettura.

4. Durante la misurazione, proteggere le teste di misura da un funzionamento eccessivo.

5. Accessori opzionali: Cavo SPC (7302-, 7305-, 7315-).

6. Una batteria può durare un anno. Se il display non visualizza nulla o le cifre si offuscano, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si muove il mandrino, togliere la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare l'indicatore.

7. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.