


Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do indikátoru, aby nedošlo k poškození elektroniky.

Kód	Rozsah	Usnesení	Přesnost
2873-10	0-10mm/0-0,4"	0,01mm/0,0005"	±0,02mm
2873-101	0-10mm/0-0,4"	0,001mm/0,00005"	±0,005mm

- 1-Tlačítko 'in/mm'
- 2-LCD displej
- 3-Tlačítko 'ZERO'
- 4-Vřeteno
- 5-Měřicí hlava
- 6-Zvedací páka
- 7-Tlačítko 'ABS'
- 8-Rám

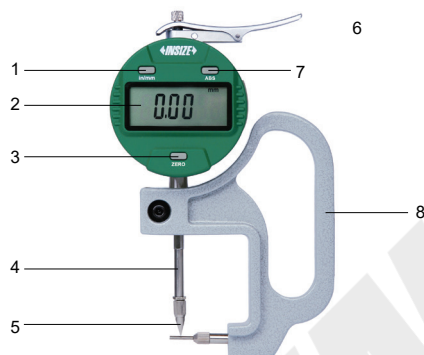

1. Vložte a vyjměte baterii (CR2032) tak, aby záporný pól baterie směřoval ven (obr. 1).



obr. 1

2. Tlačítka:
- 'in/mm'
 - krátké stisknutí: přepnutí mezi palci a milimetry; dlouhé stisknutí: změna směru měření.
 - 'ABS'
 - krátké stisknutí: převod mezi absolutním a relativním režimem měření; dlouhé stisknutí: nastavení počáteční hodnoty, krátké stisknutí tlačítka 'in/mm' pro změnu číslice z 0 na 9, krátké stisknutí tlačítka 'ZERO' pro potvrzení číslice, dlouhé stisknutí tlačítka 'ABS' pro ukončení.
 - 'ZERO'
 - krátké stisknutí: nastavení nuly; dlouhé stisknutí: vypnutí. Krátké stisknutí pro zapnutí, když je displej vypnutý.

Funkce simulovaného vypnutí: K vypnutí přístroje dlouze stiskněte tlačítko ZERO nebo nechte displej bez jakékoli činnosti po dobu přibližně 2 hodin. V tomto okamžiku se přístroj nachází ve stavu simulovaného vypnutí. V tomto stavu je zachována funkce uchování dat a při opětovném zapnutí zůstávají původní data zachována.

Nastavení přepínání mezi vysokou a nízkou frekvencí: Po vypnutí podržte stisknuté tlačítko in/mm a krátce stiskněte tlačítko ZERO pro zapnutí. Po zobrazení '----' uvolněte tlačítko in/mm a přejděte do nastavení režimu přepínání mezi vysokou a nízkou frekvencí. Krátkým stisknutím tlačítka in/mm nastavte režim přepínání. Zobrazení 'Fr-on' znamená, že je zapnuta funkce automatického přepínání frekvence. Po 3 sekundách bez stisknutí tlačítka a bez pohybu posuvné tyče se přístroj automaticky přepne na vysokou frekvenci. Zobrazení 'Fr-of' znamená, že funkce automatického přepínání frekvence je vypnutá a snímač zůstává ve stavu vysoké frekvence. Krátkým stisknutím tlačítka ZERO potvrďte a uložte nastavení režimu přepínání mezi vysokou a nízkou frekvencí a vraťte se do pracovního stavu.

Nastavení doby vypnutí (skutečné vypnutí): Po vypnutí podržte stisknuté tlačítko ABS, krátce stiskněte tlačítko ZERO pro zapnutí, po zobrazení '----' uvolněte tlačítko ABS a přejděte do nastavení režimu doby vypnutí. Výchozí hodnota na displeji je '6,0', což znamená, že se přístroj automaticky vypne po 6 hodinách nečinnosti. Krátkým/dlouhým stisknutím tlačítka ABS lze hodnotu měnit, a to v krocích po 1 hodině v rozmezí 0 až 99 hodin. Pokud je na displeji zobrazena hodnota '0,0', znamená to, že měřidlo se automaticky nevypne.

3. Měření: Očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, přiblížte měřicí hlavy a stisknutím tlačítka 'ZERO' nastavte nulovou polohu. Několikrát stiskněte zvedací páku, abyste zajistili přesné nastavení nuly. Stiskněte zvedací páku, zvedněte měřicí hlavy, vložte měřený obrobek mezi obě měřicí hlavy, uvolněte zvedací páku, počkejte, až se měřicí hlavy zcela dotknou obrobku, a poté odečtete naměřenou hodnotu.
4. Během měření chraňte měřicí hlavice před nadměrným namáháním.
5. Volitelné příslušenství: výstupní kabel SPC (7315, 7302, 7305).
6. Pokud se na displeji objeví symbol baterie, znamená to, že napětí baterie je příliš nízké; vyměňte prosím baterii. Pokud se číslice nemění při stisknutí tlačítek nebo pohybu vřetena, vyjměte baterii a vložte ji zpět po 1 minutě. Pokud indikátor nebude delší dobu používán, vyjměte prosím baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit indikátor.
7. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.