


Attenzione: evitare che il liquido penetri nell'indicatore per non danneggiare i componenti elettronici.


Codice	Gamma	Risoluzione	Precisione	Diametro della punta piatta	Pressione	Base
2878-6A	10mm/0.4"	0.01mm/0.0005"	20µm	6mm	22kPa±5kPa	ceramica, liscia, planarità 1,5 µm
2878-6B	10mm/0.4"	0.001mm/0.00005"	5µm	6mm	22kPa±5kPa	ceramica, liscia, planarità 1,5 µm
2878-71A	10mm/0.4"	0.01mm/0.0005"	20µm	6mm	22kPa±5kPa	granito, liscio, planarità 2,5 µm
2878-71B	10mm/0.4"	0.001mm/0.00005"	5µm	6mm	22kPa±5kPa	granito, liscio, planarità 2,5 µm

Punte piatte e blocchi di peso (opzionali)

Punta piatta diametro	Punto piatto codice	Presión				
		10kPa±2kPa	22kPa±5kPa	20kPa±3kPa	70kPa±5kPa	1.6kPa±0.1kPa
		Codice blocco peso	Codice blocco peso	Codice blocco peso	Codice blocco peso	Codice blocco peso
4mm	2878-P4	—	2878-W4B	—	—	—
5mm	2878-P5	2878-W5A	2878-W5B	2878-W5C	2878-W5D	—
6mm	2878-P6	2878-W6A	2878-W6B	—	—	—
8mm	2878-P8	2878-W8A	2878-W8B	—	—	—
10mm	2878-P10	2878-W10A	2878-W10B	2878-W10C	—	—
25mm	2878-P25	—	—	—	—	2878-W25E
1 x 4 mm (rectángulo)	2878-P14	—	—	—	2878-W14D	—

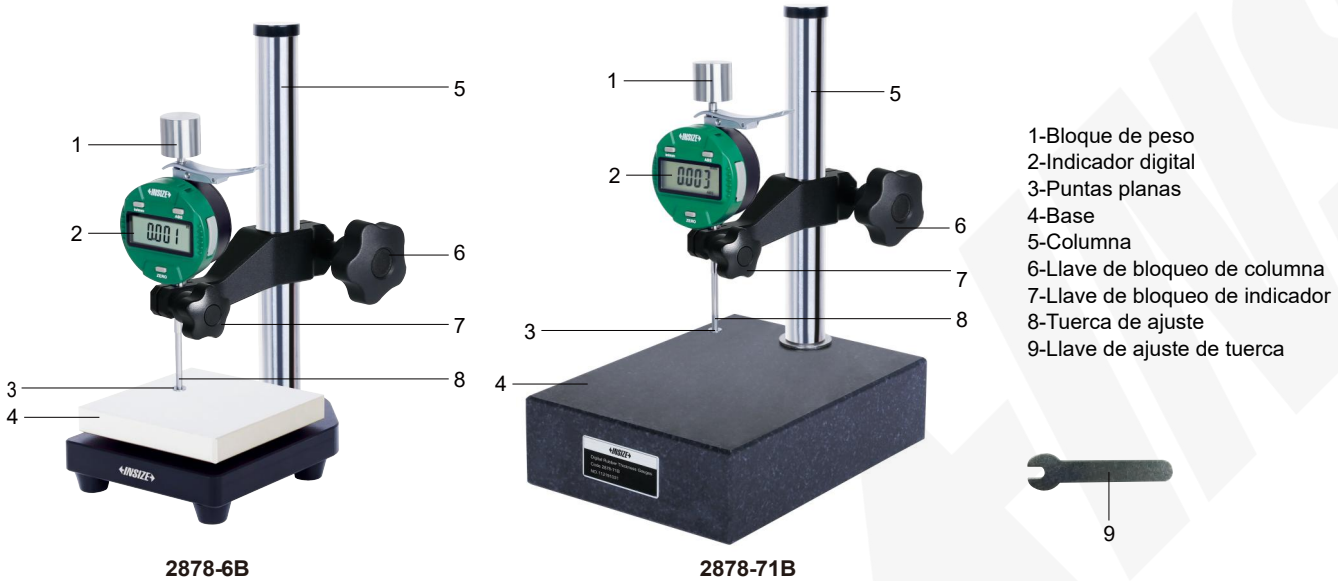

1. Instale y retire la pila (CR2032), con el polo negativo hacia fuera (fig. 1).

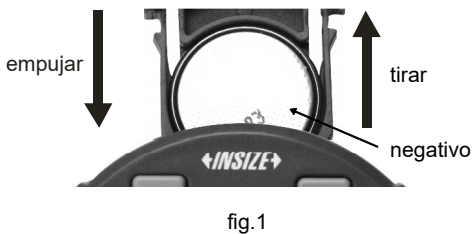

2. Botones:
"in/mm": pulsación corta: conversión entre pulgadas y milímetros; pulsación larga: cambio de dirección de medición.
"ABS": pulsación corta: conversión entre modo de medición absoluto y relativo; pulsación larga: establecer lectura inicial, pulsación corta en "in/mm" para cambiar el dígito de 0 a 9, pulsación corta en el botón "ZERO" para posicionar el dígito, pulsación larga en "ABS" de nuevo para salir.
"ZERO" --- pulsación corta: establecer cero; pulsación larga: apagar (es un apagado falso).


Función de apagado falso:
Pulse prolongadamente el botón ZERO para apagar o deje la pantalla sin realizar ninguna operación durante aproximadamente 2 horas. En ese momento, se encuentra en un estado de apagado falso. En este estado, tiene una función de memoria de datos y los datos originales se conservan cuando se enciende.

Ajustes de cambio de frecuencia alta y baja:
Después de apagar, mantenga pulsada la tecla in/mm y pulse brevemente la tecla ZERO para encender, suelte la tecla in/mm para entrar en el ajuste del modo de cambio de frecuencia alta y baja, pulse brevemente la tecla in/mm para ajustar el modo de cambio, la pantalla "Fr-on" significa que la función de cambio automático de frecuencia está activada. Si no se pulsa ningún botón ni se acciona la varilla de empuje durante 3 segundos, se cambiará automáticamente a alta frecuencia. La pantalla mostrará "Fr-oF", lo que significa que la función de cambio automático de frecuencia está desactivada y que el sensor mantiene el estado de alta frecuencia sin cambios. Pulse brevemente el botón ZERO para confirmar y guardar los ajustes del modo de cambio de alta y baja frecuencia, y salga al estado de funcionamiento.

Impostazioni del tempo di spegnimento (spegnimento effettivo):
Dopo lo spegnimento, tenere premuto il pulsante ABS, premere brevemente il pulsante ZERO per accenderlo, rilasciare il pulsante ABS per accedere all'impostazione della modalità di spegnimento, il display predefinito è "6.0", il che significa che si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di inattività, premere brevemente ABS. Il tasto può modificare il valore e può variare da 0 a 99 ore ogni ora. Quando il display dell'interruttore mostra "0 0", significa che il misuratore non si spegnerà automaticamente.

3. Misurazione:
Pulire la superficie di misurazione della punta piatta con un panno morbido pulito, dopo aver premuto le punte piatte sulla superficie di misurazione (blocco zero) del banco da lavoro, premere il pulsante "ZERO" per azzerare, premere più volte la forcella per garantire una posizione zero accurata. Premere la forcella e sollevare la punta, posizionare il pezzo da misurare al centro, rilasciare la forcella, leggere il risultato della misurazione dopo che la punta ha toccato il pezzo.

4. Regolazione del parallelismo tra la superficie inferiore della punta piatta e la superficie di misurazione del banco di lavoro:
Quando si riscontra che il parallelismo tra la superficie inferiore della punta piatta e la superficie di misurazione del banco di lavoro è scadente (o se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo), il parallelismo può essere regolato autonomamente, il parallelismo del prodotto è 0,02 mm. Metodo di regolazione: allentare la chiave di bloccaggio della colonna, regolare la pressione della punta piatta in modo che entri in contatto con la superficie di misura del banco di lavoro, lasciare un certo precarico, bloccare la chiave di bloccaggio della colonna; utilizzare la chiave di regolazione del dado per allentare il dado e la punta piatta, quindi premere la punta piatta con la mano per adattarla e farla entrare in contatto con la superficie di misurazione, quindi utilizzare la chiave di regolazione del dado per bloccare il dado e premere la punta piatta per completare la regolazione del parallelismo.

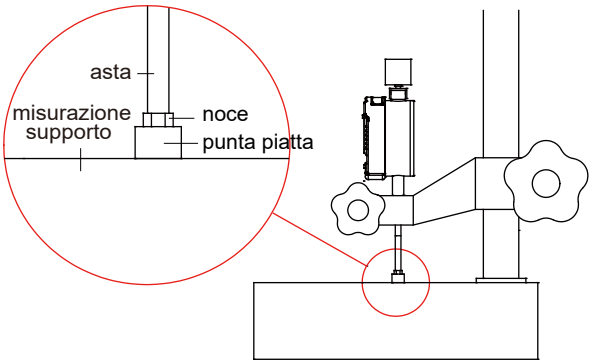

5. Se l'indicatore digitale cade o subisce un urto, controllare la precisione di misurazione prima dell'uso.
6. Accessori opzionali: cavo SPC (7315-), blocchi di peso, punte piatte.
7. Se il display è vuoto o le cifre sono sfocate, la tensione della batteria è troppo bassa, sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si muove il mandrino, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Se l'indicatore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare l'indicatore.
8. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32 e 104 °F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.