


Rozlišení: 0,001mm/0,00005"

Přesnost: $\pm 0,002\text{mm}$ (Rozsah: 0-50mm)

$\pm 0,003\text{mm}$ (Rozsah: 50-150mm)

$\pm 0,004\text{mm}$ (Rozsah: 150-200mm)

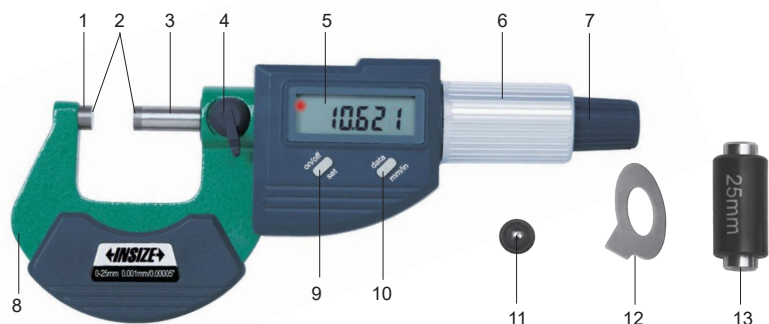

1 kovadlina

2-karbidová měřicí plocha

3-Vřeteno

4-zámkový klíč

5-LCD displej

6-Ráčnový náprstek

7-Ráčna na rychloupínači

8 rámů

9-tlačítko 'on/off...set'

10-tlačítko 'data...mm/in'

11-Sférická kovadlina

12-Spanner

13-Nastavovací standard (kromě 0-25 mm)


1. Výrobek není vodotěsný. Zabraňte, aby se do mikrometru dostala kapalina nebo prach, které by poškodily elektroniku.

2. Nainstalujte baterii:


---Kryt baterie otočte klíčem (obr. 1) a poté jej sejměte.

---Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).


---cNasadte kryt baterie zpět a otočením ve směru hodinových ručiček jej upevněte (obr. 3).

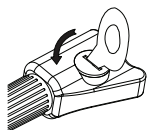

obr.1

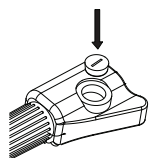

obr.2

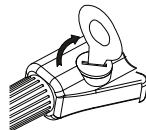

obr.3

3. Tlačítka:

'on/off...set'

---krátké stisknutí (<2 s): zapnutí/vypnutí napájení.

---dlouhé stisknutí (>2 s): nastavení počátečního údaje v režimu absolutního měření.

'data...mm/in'

---krátké stisknutí (<2 s): pro přenos dat, pokaždé odešlete jeden údaj.

---dlouhé stisknutí (>2 sekundy): převod metrická/palcová soustava.

'Data output signal light'


---pro krátké stisknutí 'data...mm/in', červená kontrolka jednou blikne.

4.Očistěte měřicí plochy a nastavte standardní konce, poté nastavte počáteční odečet (viz pokyny tlačítka 'on/off...set'). Mikrometr je třeba pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že je správně nastaven počáteční údaj.

5. Při měření nechte kovadlinu nejprve dotknout se obrobku a poté otáčejte třecím náprstkem nebo ráčnovým dorazem. Když jsou měřicí plochy blízko obrobku, ale nejsou s ním v kontaktu, otáčejte ráčnovým dorazem (třecím náprstkem v tomto okamžiku neotáčejte, poškodilo by to vnitřní přesné závity). Čtete, až uslyšíte cvaknutí.

Upozornění: Pokud jsou měřicí plochy blízko obrobku, ale nedotýkají se ho, nevyvíjejte nadměrnou sílu na otáčení ráčnového dorazu, protože by to vedlo k nepřesným výsledkům a mohlo by dojít k poškození vnitřních přesných závitů.

6. Na kovadlinu nasadte kulovou kovadlinu, mikrometrem lze měřit tloušťku trubky (obr. 4).

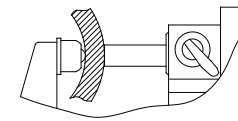

obr.4

7. Automatické vypnutí za přibližně 20 minut. Stisknutím libovolného tlačítka mikrometr zapnete.

8. Baterii lze používat půl roku. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, je napětí baterie příliš nízké, baterii vyměňte. Pokud se číslice při stisknutí tlačítek nebo otáčení třecího náprstku nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud mikrometr nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii, jinak může z baterie vytéct kapalina a poškodit mikrometr.

9. Pracovní teplota je 0-40°C/32-104°F.