


Resolución: 0.001mm/0.00005"

Precisión: $\pm 0.002\text{mm}$ (Gama: 0-50mm)

$\pm 0.003\text{mm}$ (Gama: 50-150mm)

$\pm 0.004\text{mm}$ (Gama: 150-200mm)

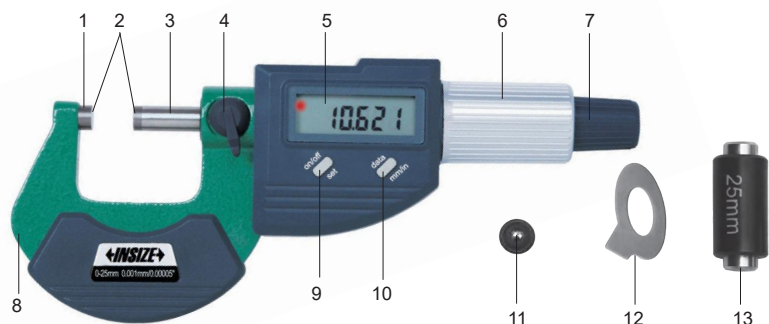

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1-Yunque | 8-Marco |
| 2-Frente de medición de carburo | 9-botón 'on/off...set' |
| 3-Husillo | 10-Botón 'data...mm/in' |
| 4-Llave de bloqueo | 11-Yunque esférico |
| 5-Display LCD | 12-Plantilla |
| 6-Dedal de trinquete | 13-Patrón de ajuste (excepto 0-25mm) |
| 7-Carraca en el acelerador | |

1. El producto no es impermeable. Por favor, evite que el líquido o el polvo entren en el micrómetro para dañar la electrónica.

2. Instala la batería:

---Gire la tapa de la batería con la llave (fig.1) y retírela.

---Coloque la pila CR2032 en el alojamiento de la pila, el lado positivo de la pila (+) debe mirar hacia fuera (fig.2).

---Vuelva a colocar la tapa de la batería y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla (fig. 3).

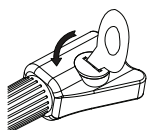


fig.1

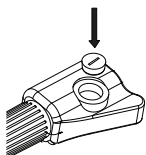


fig.2

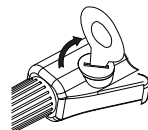


fig.3

3. Botones:

'on/off...set'

---pulsación corta (<2 seg.): encendido/apagado.

---pulsación larga(>2 seg.): fija la lectura inicial en modo de medición absoluta.

'data...mm/in'

---pulsación corta(<2 seg.): para transmisión de datos, envía un dato cada vez.

---pulsación larga (>2 seg.): conversión métrica/pulgada.

'Data output signal light'

---para datos de pulsación 'data...mm/in', la luz roja parpadea una vez.

4. Limpie las caras de medición y los extremos del patrón de ajuste y, a continuación, ajuste la lectura inicial (consulte las instrucciones del botón 'on/off...set'). El micrómetro debe comprobarse periódicamente para asegurarse de que la lectura inicial está correctamente ajustada.

5. Durante la medición, primero deje que el yunque entre en contacto con la pieza de trabajo y, a continuación, gire el dedal de fricción o el tope de trinquete. Cuando las caras de medición estén cerca, pero no en contacto con la pieza de trabajo, gire el tope de trinquete (no gire el dedal de fricción en este momento, ya que dañaría las roscas internas de precisión). Lea después de oír el clic.

Precaución: Cuando las caras de medición están cerca, pero no en contacto con la pieza de trabajo, no aplique una fuerza excesiva para girar el tope de trinquete, ya que dará lugar a resultados inexactos y puede dañar las roscas internas de precisión.

6. Instale el yunque esférico en el yunque, el micrómetro puede medir el espesor del tubo (fig.4).

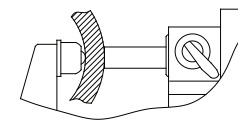


fig.4

7. Apagado automático en unos 20 minutos. Pulse cualquier botón para encender el micrómetro.

8. La batería puede utilizarse durante medio año. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos se ven borrosos, el voltaje de la pila es demasiado bajo; sustituya la pila. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones o al girar el dedal de fricción, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto. Retire la batería si el micrómetro no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, de lo contrario, el líquido puede salir de la batería y dañar el micrómetro.

9. La temperatura de trabajo es de 0-40°C/32-104°F.