


Risoluzione: 0,001mm/0,00005"

Precisione: $\pm 0,002\text{mm}$ (Gamma: 0-50mm)
 $\pm 0,003\text{mm}$ (Gamma: 50-150mm)
 $\pm 0,004\text{mm}$ (Gamma: 150-200mm)

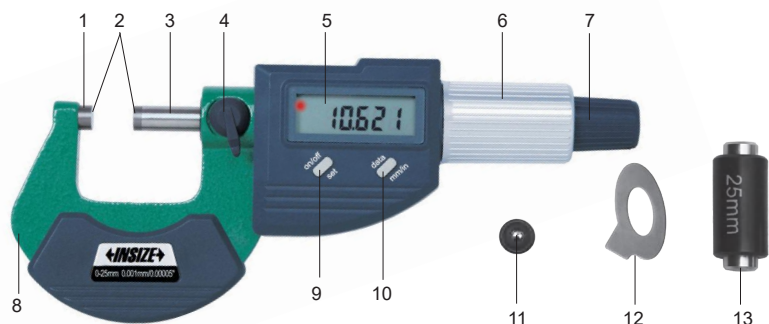

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1-Incudine | 8-Cornice |
| 2-Faccia di misura in carburo | 9- pulsante 'on/off...set' |
| 3-Mandrino | 10-Pulsante 'data... mm/in' |
| 4-Guida di bloccaggio | 11-Incudine sferica |
| 5-Display LCD | 12-Portafoglio |
| 6-Ditale a cricchetto | 13-Standard di impostazione (eccetto 0-25 mm) |
| 7-Cricchetto su speeder | |

- Il prodotto non è impermeabile. Si prega di evitare che liquidi o polvere entrino nel micrometro per non danneggiare l'elettronica.
- Installare la batteria:
 - Ruotare il coperchio della batteria con la chiave (fig. 1), quindi rimuoverlo.
 - Inserire la batteria CR2032 nell'alloggiamento, con il lato positivo della batteria (+) rivolto verso l'esterno (fig. 2).
 - Rimettere il coperchio della batteria e ruotarlo in senso orario per fissarlo (fig. 3).

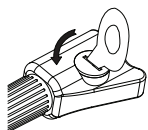


fig.1

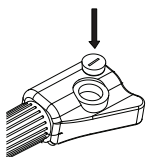


fig.2

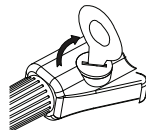


fig.3

- Pulsanti:
 - 'on/off...set'
 - pressione breve (<2 sec.): accensione/spegnimento.
 - pressione prolungata (>2 sec.): imposta la lettura iniziale in modalità di misura assoluta.
 - 'data...mm/in'
 - pressione breve (<2 sec.): per la trasmissione dei dati, inviare un dato alla volta.
 - pressione prolungata (>2 sec.): conversione metrica/pollici.
 - 'Data output signal light'
 - per i dati di pressione 'data...mm/in', la luce rossa lampeggia una volta.
- Pulire le superfici di misura e le estremità dello standard di impostazione, quindi impostare la lettura iniziale (fare riferimento alle istruzioni del pulsante 'on/off...set'). Il micrometro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che la lettura iniziale sia impostata correttamente.
- Durante la misurazione, lasciare che l'incudine entri in contatto con il pezzo, quindi ruotare il ditale di frizione o il fermo del cricchetto. Quando le superfici di misura sono vicine, ma non a contatto con il pezzo, ruotare il fermo del cricchetto (non ruotare il ditale di frizione in questo momento, per non danneggiare le filettature interne di precisione). Leggere dopo aver sentito lo scatto.
 Attenzione: Quando le superfici di misura sono vicine, ma non a contatto con il pezzo, non applicare una forza eccessiva per ruotare il fermo del cricchetto, in quanto si otterrebbero risultati imprecisi e si potrebbero danneggiare le filettature interne di precisione.
- Installare l'incudine sferica sull'incudine, il micrometro può misurare lo spessore del tubo (fig. 4).

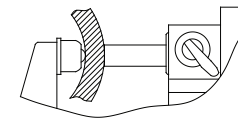


fig.4

- Spegnimento automatico in circa 20 minuti. Premere un pulsante qualsiasi per accendere il micrometro.
- La batteria può essere utilizzata per mezzo anno. Se il display non visualizza nulla o le cifre si offuscano, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si ruota il ditale a frizione, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il micrometro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, altrimenti il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il micrometro.
- La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F.