

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO


Micrometro esterno digitale

Risoluzione: 0,001 mm/0,00005".

Précision : $\pm 0.002\text{mm}$ (Gamme : 0-50mm)

$\pm 0.003\text{mm}$ (Gamma: 50-150mm)

$\pm 0.004\text{mm}$ (Gamma: 150-200mm)

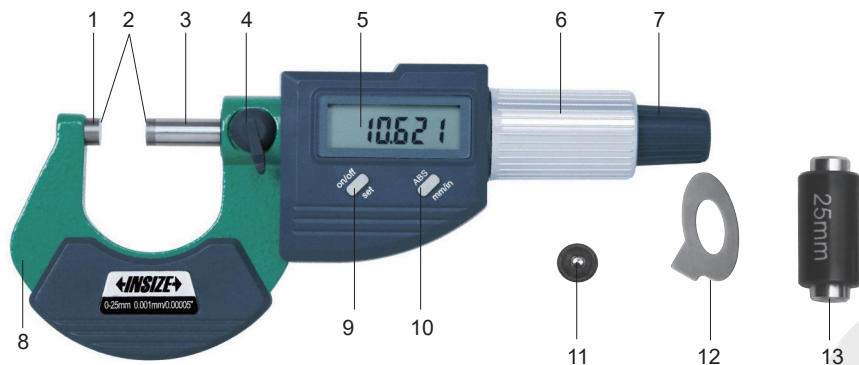

1-Incudine

2-Superficie di misura in metallo duro

3-Mandrino

4-Chiave di bloccaggio

5-Display LCD

6-Ditale a cricchetto

7-Cricchetto su speeder

8-Telaio

9-Pulsante "on/off... set"

10-Pulsante "ABS...mm/in"

11-Incudine sferica

12-Tenditore

13-Standard di impostazione (tranne 0-25 mm)

1. Il prodotto non è impermeabile. Si prega di evitare che liquidi o polvere entrino nel micrometro per non danneggiare l'elettronica.

2. Installare la batteria:

---Ruotare il coperchio della batteria con la chiave (fig. 1), quindi rimuoverlo.

---Inserire la batteria CR2032 nell'alloggiamento della batteria; il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 2).

---Rimettere il coperchio della batteria e ruotarlo in senso orario per fissarlo (fig. 3).

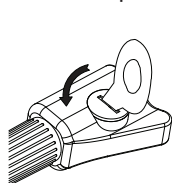


fig.1

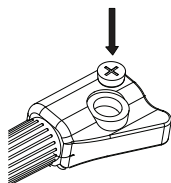


fig.2

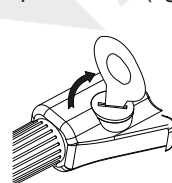


fig.3

3. Pulsanti:

on/off... impostare

---pressione breve (<2 sec.): accensione/spegnimento

---pressione prolungata (>2 sec.): impostazione della lettura iniziale in modalità di misura assoluta ("ABS" sul display). Per 0-25 mm/0-1", chiudere le due facce di misura e premere a lungo il pulsante per impostare la lettura zero. Per le altre dimensioni, lasciare che le estremità dello standard di regolazione siano a contatto con le facce di misura del micrometro (il micrometro misura lo standard di regolazione), quindi premere a lungo il pulsante e la lettura mostra la lunghezza dello standard di regolazione.

ABS...mm/in

---short press(<2 sec.): for absolute and relative measuring mode conversion. The normal mode is absolute measuring mode, "ABS" is on display. Press the button to enter relative measuring mode at any point (this point is called 'relative zero point'), "INC" appears and the reading is zero. In this mode, the reading is the distance to the 'relative zero point'. Press the button again to return back to absolute measuring mode.

---pressione prolungata (>2 sec.): conversione metrica/pollici

4. Pulire le superfici di misurazione e le estremità dello standard di impostazione, quindi impostare la lettura iniziale (fare riferimento alle istruzioni del pulsante "on/off...set"). Il micrometro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che la lettura iniziale sia impostata correttamente.

5. Durante la misurazione, lasciare che l'incudine entri in contatto con il pezzo, quindi ruotare il ditale di frizione o il fermo del cricchetto. Quando le superfici di misura sono vicine, ma non a contatto con il pezzo, ruotare il fermo del cricchetto (non ruotare il ditale di frizione in questo momento per non danneggiare le filettature interne di precisione). Leggere dopo aver sentito lo scatto.

Deposito: Quando le superfici di misura sono vicine, ma non a contatto con il pezzo, non applicare una forza eccessiva per ruotare il fermo del cricchetto, in quanto si otterrebbero risultati imprecisi e si potrebbero danneggiare le filettature interne di precisione.

6. Installare l'incudine sferica sull'incudine, il micrometro può misurare lo spessore del tubo (fig. 4).

 


fig.4

7. Spegnimento automatico in circa 20 minuti. Premere un pulsante qualsiasi per accendere il micrometro.

8. La batteria può essere utilizzata per mezzo anno. Se il display non visualizza nulla o le cifre si offuscano, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si ruota il ditale a frizione, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il micrometro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, altrimenti il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il micrometro.

9. La temperatura di lavoro è 0-40 °C/32-104°F.

MN-3109N-IT

V0