


Risoluzione: 0.001mm/0.00005"(200-300mm:0.001mm/0.0001")

Precisione: 5µm(Gamma 50-100mm)

6µm(Gamma 100-150mm)

8µm(Gamma 150-250mm)

9µm(Gamma 200-300mm)

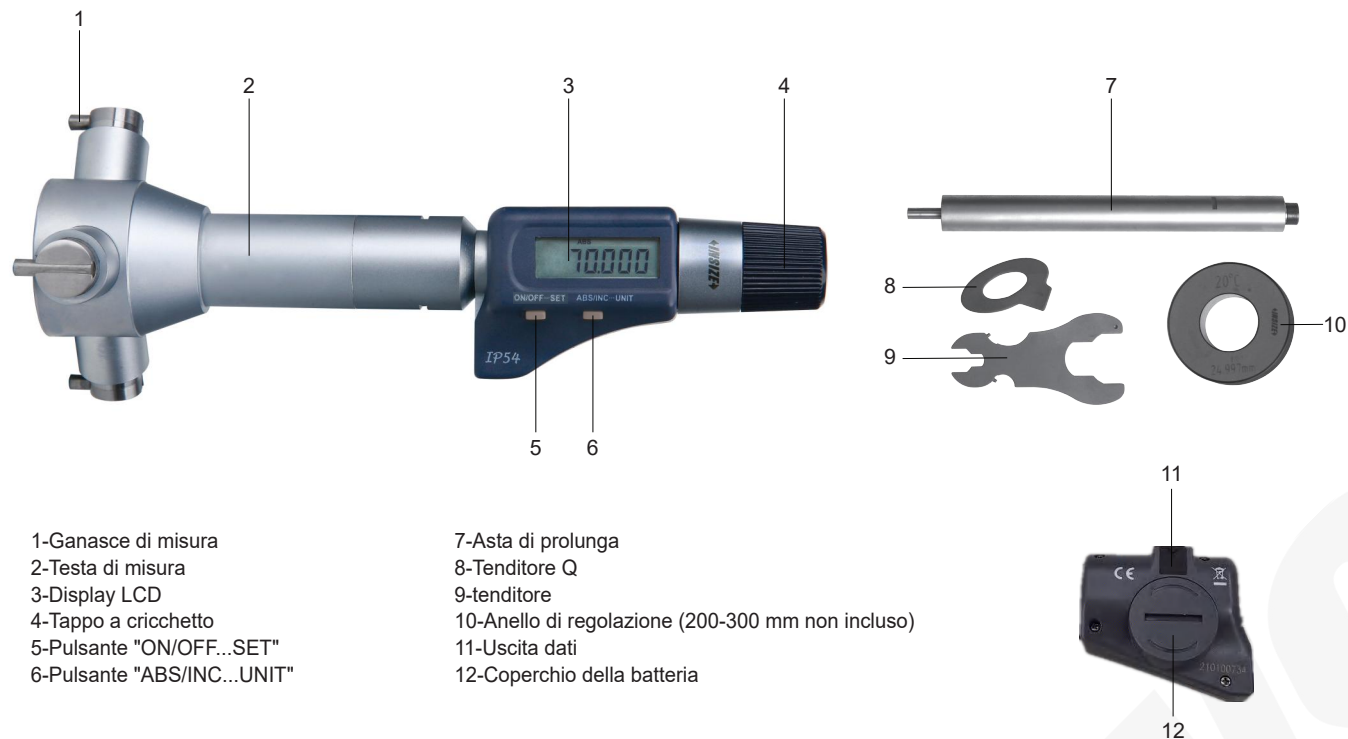

- 1-Ganasce di misura
- 2-Testa di misura
- 3-Display LCD
- 4-Tappo a cricchetto
- 5-Pulsante "ON/OFF...SET"
- 6-Pulsante "ABS/INC...UNIT"

- 7-Asta di prolunga
- 8-Tenditore Q
- 9-tenditore
- 10-Anello di regolazione (200-300 mm non incluso)
- 11-Uscita dati
- 12-Coperchio della batteria

1. Il micrometro è resistente alla polvere e all'acqua IP54. La polvere o gli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione non hanno alcun effetto dannoso.

2. Installare la batteria:

---Ruotare il coperchio della batteria in senso antiorario con la chiave 1 (fig.1), quindi rimuoverlo.

---Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig.2).

---Rimettere il coperchio della batteria e ruotarlo in senso orario per fissarlo (fig.3).

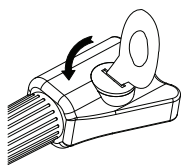


Fig.1

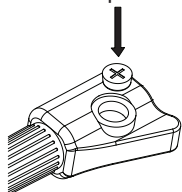


Fig.2

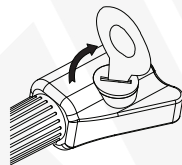


Fig.3

3. Pulsanti:

ON/OFF...SET---pressione breve (<2 sec.): accensione/spegnimento

---Premere a lungo (>2 sec.) questo pulsante per accedere alla modalità di impostazione della lettura iniziale; 'SET' lampeggia sul display. Continuare a premere il pulsante per posizionare la cifra; la cifra lampeggia quando è posizionata. Rilasciare il pulsante se si desidera impostare la cifra. Premere brevemente il pulsante per cambiare la cifra da 0 a 9. Continuare a premere il pulsante per passare alla cifra successiva. Dopo l'impostazione, tenere premuto il pulsante finché non lampeggia 'SET'; premere brevemente il pulsante per uscire dalla modalità di impostazione.

---Premere a lungo (>2 sec.) questo pulsante per entrare in modalità di impostazione della lettura iniziale, 'SET' lampeggia sul display. Premere brevemente questo pulsante per impostare il display sul valore iniziale impostato.

ABS/INC...UNIT---premere brevemente (< 2 sec.): per la conversione della modalità di misurazione assoluta e relativa. La modalità normale è la modalità di misurazione assoluta, sul display appare "ABS". Premendo il pulsante si accede alla modalità di misurazione relativa in un punto qualsiasi (questo punto è chiamato "punto zero relativo"); appare "INC" e la lettura è zero. In questa modalità, la lettura è la distanza dal "punto zero relativo". Premere nuovamente il pulsante per tornare alla modalità di misurazione assoluta.

---pressione prolungata (>2 sec.): per la conversione metrica e in pollici

4. Prima della misurazione, eseguire la calibrazione del micrometro con l'anello di regolazione. Prima di tutto, impostare il valore iniziale uguale al valore normale dell'anello di regolazione, pulire le ganasce di misurazione e la superficie dell'anello di regolazione con un panno morbido, misurare l'anello di regolazione con il micrometro, dopo che le ganasce di misurazione sono entrate completamente in contatto con la superficie dell'anello di regolazione, premere a lungo "ON/OFF...SET" per impostare il valore iniziale uguale al valore normale dell'anello di regolazione, premere brevemente "ON/OFF...SET" per completare la calibrazione.

5. Durante la misurazione, ruotare il fermo del cricchetto per assicurarsi che il diametro delle ganasce di misura sia inferiore a quello del foro. Inserire il micrometro nel foro misurato verticalmente, quindi ruotare il fermo del cricchetto, scuotere delicatamente il micrometro per assicurarsi che le ganasce di misura siano completamente a contatto con il foro. Ora è possibile ottenere il risultato finché non si sente un clic. Al termine, ruotare il fermo del cricchetto per far rientrare le ganasce di misura e togliere il micrometro dal foro in verticale.

Attenzione: Quando le superfici di misura sono vicine, ma non a contatto con il pezzo, non applicare una forza eccessiva per ruotare il fermo del cricchetto, in quanto si otterrebbero risultati imprecisi e si potrebbero danneggiare le filettature interne di precisione.

6. Installare l'asta di prolunga per misurare il foro profondo. Utilizzare la chiave 2 per separare la testa di misura dallo stelo principale, installare l'asta di prolunga tra la testa di misura e lo stelo principale e serrare con la chiave.

Attenzione: Non tenere la testa del micrometro con le mani.

7. Quando le ganasce di misura sono completamente chiuse, non ruotare ulteriormente il fermo del cricchetto, altrimenti si potrebbero danneggiare le parti interne del micrometro.

8. Cavo dati opzionale (7315-,7302-,7305-).

9. Spegnimento automatico in circa 5 minuti. Premere un pulsante qualsiasi per accendere il micrometro.

10. La batteria può essere utilizzata per mezzo anno. ISe il display non visualizza nulla o le cifre si offuscano, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituirla. ISe le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si ruota il ditale di frizione, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il micrometro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, altrimenti il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il micrometro.

11. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F