


Měřidlo s číselníkem: rozsah $\pm 0,04 \text{ mm}/0,0015''$, dělení $0,001 \text{ mm}/0,00005''$, přesnost $0,001 \text{ mm}$

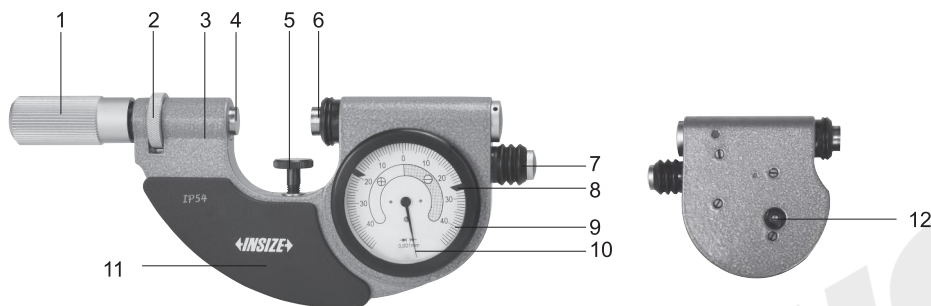

1-Upevňovací pouzdro
2-Pohonná matice
3-Rám
4-Nastavitelná kovadlina
5-Opěrná deska
6-Pohyblivá kovadlina

7-Tlačítko
8-Omezovací ukazatele
9-Číselník
10-Ukazatel
11-Izolující deska
12-Nastavitelný šroub číselníku

1. Tento produkt je vhodný pro posuzování vhodnosti/nevhodnosti pro hromadnou výrobu.
Odolnost proti prachu/vodě: IP54.

2. Měřidlo s číselníkem měří obrobek metodou diferenciálního srovnání, měřicí metoda je následující.

---Očistěte obě měřicí plochy měkkým hadříkem.

---Podle normální hodnoty obrobku vyberte měřicí blok se stejnou normální hodnotou nebo standardní obrobek.

---Povolte pojistnou objímku, otočením hnací matice zasuňte zpět nastavovací kovadlinu, umístěte měřicí blok mezi dvě měřicí plochy. Otáčejte hnací maticí, aby se obě měřicí plochy a kalibrační blok zcela dotýkaly a ukazatel ukazoval nulu.

Utáhněte pojistnou objímku.

---Stiskněte tlačítko, dotkněte se 3–5krát pohyblivé plochy a plochy kalibračního bloku, abyste ověřili, že ukazatel ukazuje nulu. Pokud nedochází k žádné odchylce, je přístroj připraven k měření. Pokud je odchylka malá, otočte nastavitelným šroubem číselníku pomocí plochého šroubováku a otočte číselník tak, aby nula na číselníku byla v jedné linii s ukazatelem. Nastavte mezní ukazatele podle tolerance obrobku. Stiskněte tlačítko a vyjměte kalibrační blok. Přístroj je připraven k měření. ---Během měření stiskněte tlačítko, vložte obrobek mezi dvě měřicí plochy, uvolněte tlačítko, aby se obě měřicí plochy a obrobek zcela dotýkaly.

Posuďte obrobek jako vyhovující/nevyhovující pomocí mezních ukazatelů, získejte výsledek stisknutím tlačítka a vyjměte obrobek. Podepřete nebo umístěte obrobek pomocí podpěry.

---Během měření stiskněte tlačítko, vložte obrobek mezi dvě měřicí plochy, uvolněte tlačítko tak, aby se obě měřicí plochy a obrobek zcela dotýkaly. Posuďte, zda obrobek vyhovuje nebo nevyhovuje pomocí mezních ukazatelů, získejte výsledek stisknutím tlačítka a vyjměte obrobek. Podepřete nebo umístěte obrobek pomocí podpěrné desky, nastavte její výšku otáčením podpěrné desky.

Upozornění: Pro získání přesných výsledků. Během měření nejprve změřte standardní obrobek nebo měřidlo stejné velikosti a ujistěte se, že ukazatel ukazuje nulu.

3. Měřicí plochy by měly být pečlivě chráněny před poškrábáním nebo poškozením. Po použití by měl být měřicí přístroj s číselníkem naolejován, aby se zabránilo korozi.