


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Jauges à cadran à encliquetage

Code	Gamme	Dial indicator		
		Gamme	Remise des diplômes	Précision
3335-25	0-25mm	±0.07mm	1µm	±1µm
3335-50	25-50mm	±0.07mm	1µm	±1µm
3335-75	50-75mm	±0.07mm	1µm	±1µm
3335-100	75-100mm	±0.07mm	1µm	±1µm

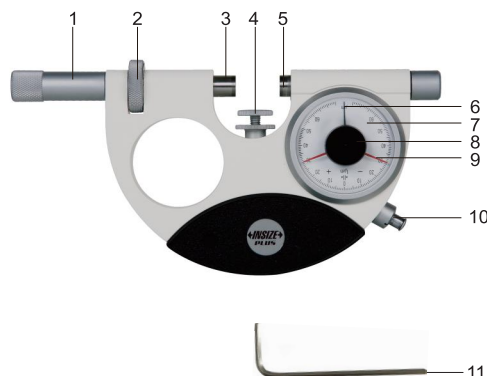

- 1-Manchon de verrouillage
- 2-Écrou de réglage
- 3-Broche avec face de mesure en carbure
- 4-Plateforme
- 5-Enclume
- 6-Pointeur
- 7-Cadran
- 8-Bouton de réglage du pointeur de fin de course
- 9-Pointeur de fin de course
- 10-Bouton
- 11-Clé de verrouillage

- 1.Ce produit est utilisé pour effectuer rapidement des mesures Go/No-Go dans le cadre d'une production en série.
2. Indice de protection IP54 contre la poussière et l'eau.
3. Avant la mesure, sélectionnez le bloc étalon approprié pour calibrer la jauge :
---Nettoyez les faces de mesure et le bloc étalon à l'aide d'un chiffon doux.
- Desserrez la douille de verrouillage, placez le bloc étalon entre les deux surfaces de mesure et tournez l'écrou de réglage. Lorsque les deux surfaces de mesure sont en contact avec le bloc étalon, continuez à tourner l'écrou de réglage jusqu'à ce que l'aiguille indique la position zéro, puis serrez la douille de verrouillage. Secouez légèrement le bloc étalon pour qu'il soit complètement en contact avec les deux surfaces de mesure. Si l'aiguille ne bouge pas, la mesure peut être effectuée directement ; si elle bouge, tournez l'écrou zéro jusqu'à ce que l'aiguille indique zéro, puis serrez la vis de verrouillage (Fig. 1).

---La jauge doit être vérifiée régulièrement afin de s'assurer qu'elle est correctement remise à zéro.

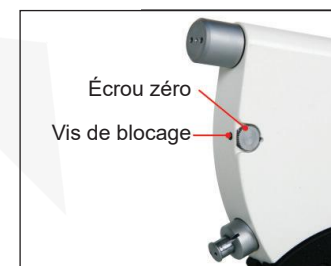


Fig.1

4. Réglage de la tolérance :
Tournez le bouton de réglage de l'indicateur de limite jusqu'à ce que l'indicateur de limite supérieure pointe vers la position de tolérance souhaitée, puis tournez le bouton de réglage de l'indicateur de limite dans le sens inverse afin que l'indicateur de limite inférieure pointe vers la position de tolérance souhaitée.
5. Mesure :
--- Utilisez la plate-forme pour limiter la position pour la mesure de masse. Desserrez l'écrou de blocage, tournez la plate-forme dans la position appropriée, puis tournez l'écrou de blocage pour serrer la plate-forme (Fig. 2).
---Appuyez sur le bouton, placez la pièce sur la plate-forme, relâchez le bouton, secouez légèrement la pièce pour qu'elle soit complètement en contact avec les deux surfaces de mesure de la jauge.
--- Lisez le résultat de la mesure.
--- Une fois la lecture terminée, appuyez sur le bouton pour retirer la pièce.

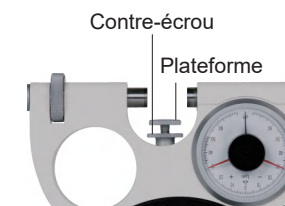


Fig.2

6. Après utilisation, la jauge doit être huilée et protégée contre la rouille.