


Codice	Gamma	Indicatore a quadrante		
		Gamma	Laurea	Precisione
3335-25	0-25mm	±0.07mm	1µm	±1µm
3335-50	25-50mm	±0.07mm	1µm	±1µm
3335-75	50-75mm	±0.07mm	1µm	±1µm
3335-100	75-100mm	±0.07mm	1µm	±1µm

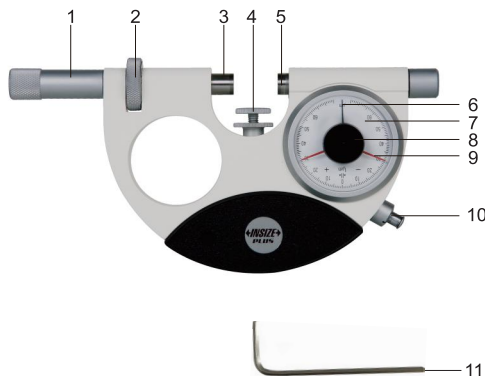

- 1-Manicotto di bloccaggio
- 2-Dado di regolazione
- 3-Mandrino con superficie di misura in carburo
- 4-Piattaforma
- 5-Incudine
- 6-Indicatore
- 7-Quadrante
- 8-Manopola di regolazione dell'indicatore di fine corsa
- 9-Indicatore di fine corsa
- 10-Pulsante
- 11-Chiave di bloccaggio

1. Questo prodotto viene utilizzato per misurazioni rapide Go/No-Go nella produzione di massa.
2. IP54 resistente alla polvere/all'acqua.
3. Prima della misurazione, selezionare il blocchetto di calibrazione appropriato per calibrare il calibro:
 - Pulire le superfici di misurazione e il blocchetto di calibrazione con un panno morbido.
 - Allentare il manicotto di bloccaggio, posizionare il blocchetto di calibrazione tra le due superfici di misurazione e ruotare il dado di regolazione. Quando le due superfici di misura entrano in contatto con il blocchetto calibrato, continuare a ruotare il dado di regolazione fino a quando il puntatore indica la posizione zero e serrare il manicotto di bloccaggio. Scuotere leggermente il blocchetto calibrato per farlo entrare completamente in contatto con entrambe le superfici di misura. Se il puntatore non cambia, è possibile procedere direttamente alla misurazione; in caso contrario, ruotare il dado zero fino a quando il puntatore indica lo zero e serrare la vite di bloccaggio (Fig. 1).

---Il manometro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che sia correttamente azzerato.

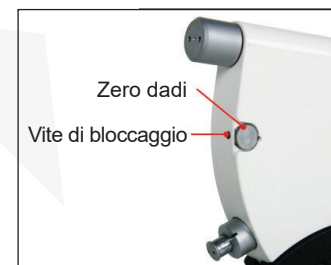


Fig.1

4. Impostazione della tolleranza:

Ruotare la manopola di regolazione dell'indicatore di limite fino a quando l'indicatore di limite superiore punta alla posizione di tolleranza desiderata, quindi ruotare la manopola di regolazione dell'indicatore di limite in senso inverso in modo che l'indicatore di limite inferiore punti alla posizione di tolleranza desiderata.
5. Misurazione:
 - Utilizzare la piattaforma per limitare la posizione per la misurazione della massa. Allentare il dado di bloccaggio, ruotare la piattaforma nella posizione corretta, quindi ruotare il dado di bloccaggio per serrare la piattaforma (Fig. 2).
 - Premere il pulsante, posizionare il pezzo sulla piattaforma, rilasciare il pulsante, scuotere leggermente il pezzo e assicurarsi che sia completamente a contatto con le due superfici di misurazione del calibro.
 - Leggere il risultato della misurazione.
 - Una volta completata la lettura, premere il pulsante per rimuovere il pezzo.

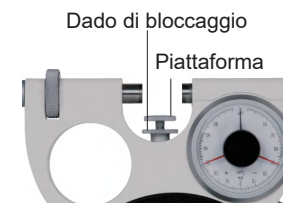


Fig.2

6. Dopo l'uso, il calibro deve essere oliato e protetto dalla ruggine.