
 


Kód	Rozsah	Rozlišení	Rozlišení
3538-25	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	10µm
3538-50	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	10µm
3538-75	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	11µm
3538-100	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"	11µm

 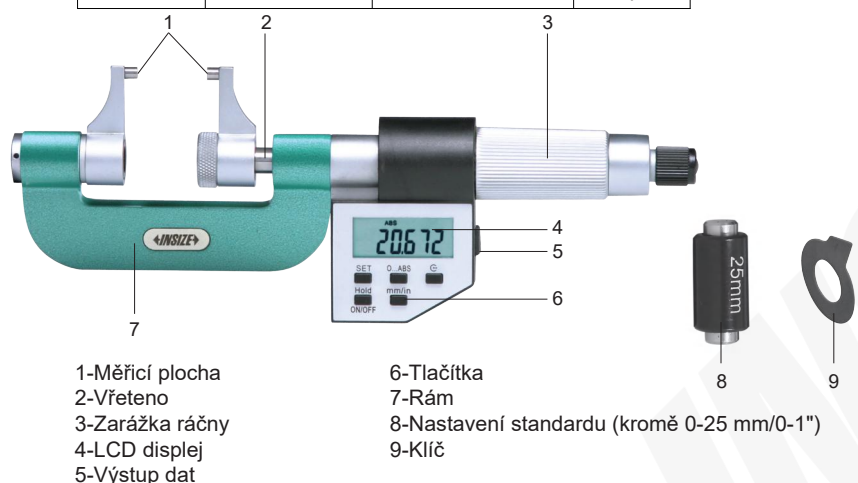


1. Vložte baterii:

- Otočte kryt baterie o 45° proti směru hodinových ručiček pomocí klíče (obr. 1) a poté jej sejměte.
- Vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterii, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).
- Nasadte kryt baterie zpět a otočte jej ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil (obr. 3).



obr.1



obr.2



obr.3

2. Tlačítka:

zapnuto/vypnuto...podržte

- v režimu zapnutí: krátkým stisknutím podržíte data, dlouhým stisknutím vypnete.
- v režimu vypnutí: krátkým stisknutím zapnete.

0...ABS

---pro přepnutí mezi absolutním a relativním režimem měření. Normálním režimem je absolutní režim měření, na displeji se zobrazuje "ABS". Krátkým stisknutím tlačítka "0...ABS" přejdete do relativního měřicího režimu v libovolném bodě (tento bod se nazývá "relativní nulový bod"), na displeji se zobrazí "INC" a naměřená hodnota je nulová. V tomto režimu je naměřená hodnota v daném bodě rozdílem mezi skutečnou hodnotou tohoto bodu a hodnotou v relativním nulovém bodě. Dlouhým stisknutím tlačítka "0...ABS" opustíte relativní měřicí režim a přejdete do absolutního měřicího režimu.

SET

---pro nastavení počáteční hodnoty. Pro rozsah 0–25 mm/0–1" otočte aretační zarážku tak, aby se obě měřicí plochy dotýkaly, a poté dlouhým stisknutím tlačítka "SET" nastavte nulu. Pro jiné rozsahy nejprve změřte nastavovací standard, udržujte konce nastavovacího standardu v úplném kontaktu s měřicími plochami mikrometru, poté dlouhým stisknutím tlačítka "SET" zobrazte délku nastavovacího standardu.

mm/in:

---pro převod metrických a palcových hodnot.

G

---krátkým stisknutím tlačítka po připojení kabelu pro výstup dat provedete výstup dat.

3. Před měřením: Očistěte měřicí plochy mikrometru a nastavovacího standardu čistým měkkým hadříkem a poté nastavte počáteční hodnotu (viz pokyny k tlačítku "SET"). Mikrometr by měl být pravidelně kontrolován, aby bylo zajištěno správné nastavení počáteční hodnoty.

4. Během měření nejprve přiložte kovadinu k obrobku a poté otočte třecí kroužek nebo aretační západku. Když jsou měřicí plochy blízko obrobku, ale nedotýkají se ho, otočte aretační západkou (v tomto okamžiku neotáčejte třecím kroužkem, aby nedošlo k poškození vnitřních přesných závitů). Po zaznění cvaknutí odečtete hodnotu.

Upozornění: Když jsou měřicí plochy blízko obrobku, ale nedotýkají se ho, nepoužívejte při otáčení ráčnové zarážky nadměrnou sílu, protože by to vedlo k nepřesným výsledkům a mohlo by dojít k poškození vnitřních přesných závitů.

5. Automatické vypnutí po asi 5 minutách. Stisknutím libovolného tlačítka mikrometr zapnete.

6. Baterie vydrží jeden rok. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, je napětí baterie příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud se číslice nemění po stisknutí tlačítek nebo otočení třecího pouzdra, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud mikrometr nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii, jinak by z ní mohla vytéct kapalina a poškodit mikrometr.

7. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat (kód 7315-30, 7302-30, 7305-30).

8. Pracovní teplota je 0–40 °C/32–104 °F.