

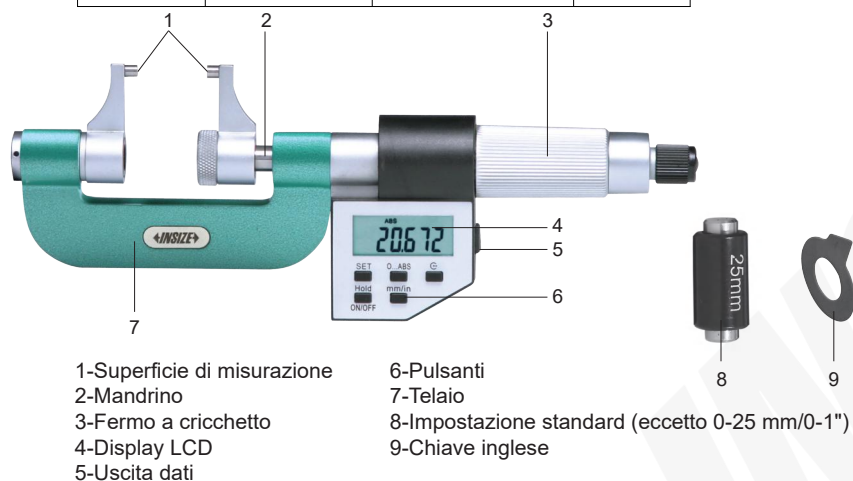
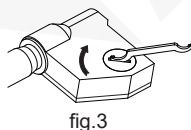


Codice	Gamma	Risoluzione	Precisione
3538-25	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	10µm
3538-50	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	10µm
3538-75	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	11µm
3538-100	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"	11µm

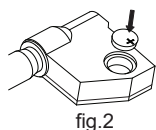

1. Installare la batteria:

- Ruotare il coperchio della batteria di 45° in senso antiorario con la chiave inglese (fig. 1), quindi rimuoverlo.
- Inserire la batteria CR2032 nell'alloggiamento, con il polo positivo (+) rivolto verso l'esterno (fig. 2).
- Riposizionare il coperchio della batteria e ruotarlo in senso orario per fissarlo (fig. 3).

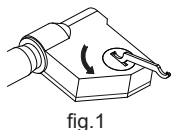

2. Pulsanti:

on/off...tenere premuto

- in modalità accesa: premere brevemente per mantenere i dati, premere a lungo per spegnere.
- in modalità spenta: premere brevemente per accendere.

0...ABS

---per la conversione della modalità di misurazione assoluta e relativa. La modalità normale è quella assoluta, con "ABS" visualizzato sul display. Premere brevemente "0...ABS" per entrare in modalità di misurazione relativa in qualsiasi punto (questo punto è chiamato "punto zero relativo"), sul display appare "INC" e la lettura è zero. In questa modalità, la lettura in un punto è la differenza tra il valore effettivo di questo punto e il valore al punto zero relativo. Premere a lungo "0...ABS" per uscire dalla modalità di misurazione relativa ed entrare in modalità di misurazione assoluta.

SET

---per impostare la lettura iniziale. Per 0-25 mm/0-1", ruotare il fermo a cricchetto per far entrare in contatto le due superfici di misurazione, quindi premere a lungo "SET" per impostare lo zero. Per altri intervalli, misurare prima lo standard di impostazione, mantenere le estremità dello standard di impostazione completamente a contatto con le facce di misurazione del micrometro, quindi premere a lungo "SET" e la lettura mostrerà la lunghezza dello standard di impostazione.

mm/in:

---per la conversione delle letture metriche e in pollici.

G

---premere brevemente per l'output dei dati dopo aver collegato il cavo di output dati.

3. Prima della misurazione: pulire le superfici di misurazione del micrometro e dello standard di regolazione con un panno morbido e pulito, quindi impostare la lettura iniziale (fare riferimento alle istruzioni del pulsante "SET").

Il micrometro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che la lettura iniziale sia impostata correttamente.

4. Durante la misurazione, lasciare che l'incudine entri prima in contatto con il pezzo da lavorare, quindi ruotare il manicotto di attrito o il fermo a cricchetto. Quando le superfici di misurazione sono vicine al pezzo da lavorare, ma non sono ancora in contatto con esso, ruotare il fermo a cricchetto (non ruotare il manicotto di attrito in questo momento, poiché ciò danneggerebbe le filettature di precisione interne). Leggere dopo aver sentito il clic.

Attenzione: quando le facce di misura sono vicine al pezzo in lavorazione, ma non lo toccano, non esercitare una forza eccessiva per ruotare il fermo a cricchetto, poiché ciò potrebbe causare risultati imprecisi e danneggiare le filettature interne di precisione.

5. Spegnimento automatico dopo circa 5 minuti. Premere un pulsante qualsiasi per accendere il micrometro.

6. La batteria ha una durata di un anno. Se il display è vuoto o le cifre sono sfocate, la tensione della batteria è troppo bassa, sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si ruota il manopola di frizione, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il micrometro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, altrimenti il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il micrometro.

7. Accessorio opzionale: cavo di uscita dati (codice 7315-30, 7302-30, 7305-30).

8. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32-104 °F.