

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005", 0,001 mm/0,00005", 0,0005 mm/0,00002"




- 1-Pevná kovadlina
- 2-Vřeteno s karbidovou měřicí plochou
- 3-Kryt baterie
- 4-LCD displej
- 5-Výstup dat
- 6-Zarážka ráčny
- 7-Izolační deska
- 8-Tlačítko 'MODE'
- 9-Tlačítko '⌂ SET'

1. Neotočné vřeteno.

Otočte aretační západkou o jednu otáčku, vřeteno se posune o 2 mm, rychlé měření.

2. Vložte baterii:

Vložte nebo vyjměte baterii podle obrázku, kladný pól baterie (+) by měl směřovat ven.

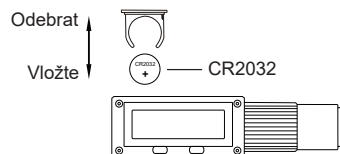

3. Nastavení nuly:

Otáčejte aretačním kolíkem, dokud se obě měřicí plochy nedotknou. Jakmile uslyšíte cvaknutí, dlouhým stisknutím tlačítka '⌂ SET' nastavte nulovou polohu.

4. Měření:

---Při měření se ujistěte, že měřicí plochy mikrometru i měřeného obrobku jsou čisté; nedovolte, aby na nich byly otěpy nebo jiné nečistoty, které by mohly způsobit chybu měření.

---Velikost mikrometru by měla být o něco větší než měřený obrobek, poté vložte obrobek do mikrometru a otáčejte západkou. Hodnotu odečtete poté, co uslyšíte zvuk.

Upozornění: Když se měřicí plochy blíží k obrobku, ale nedotýkají se ho, nepoužívejte při otáčení západky nadměrnou sílu, protože by to vedlo k nepřesným výsledkům a mohlo by dojít k poškození vnitřních přesných závitů. Při měření držte izolační desku rukou, aby teplota ruky nezpůsobila chybu.

5. Tlačítko:

Stav pohotovosti: Stisknutím libovolného tlačítka nebo otočením ráčny (o půl otáčky nahoru) se přístroj zapne.

Vypnutý stav: Stisknutím libovolného tlačítka se přístroj zapne.

SET

---Dlouhé stisknutí > 2 s: Zobrazení počáteční hodnoty

Dlouhé stisknutí > 5 s: Vypnutí displeje

Dlouhé stisknutí > 10 s: Vypnutí přístroje

---Krátké stisknutí: Výstup dat / zadržení dat (aktivní stav)

MODE

---Krátké stisknutí, na displeji se zobrazí 'PrE', lze nastavit počáteční hodnotu: po krátkém stisknutí '⌂ SET' bliká první číslice, krátkým stisknutím 'MODE' přepínáte číslice, krátkým stisknutím '⌂ SET' upravujete hodnotu, dlouhým stisknutím 'MODE' hodnotu uložíte a ukončíte.

---Dlouhým stisknutím, dokud se na displeji nezobrazí 'UNIT' krátkým stisknutím lze přepínat mezi 'RES', 'DIR', 'MODE', 'HOLD', 'MULT', 'OFF' a 'LOC'

V režimu 'UNIT' krátkým stisknutím '⌂ SET' lze přepínat mezi palci a metrickými jednotkami, krátkým stisknutím 'MODE' se hodnota uloží a režim se opustí.

Stav 'RES', krátkým stisknutím tlačítka '⌂ SET' můžete přepínat rozlišení. V metrickém systému: 0,01, 0,01E (E znamená, že písmo poslední číslice se zmenší), 0,001, 0,001E, 0,0005; v palcovém systému: 0,0005, 0,00005, 0,00002. Krátkým stisknutím tlačítka 'MODE' hodnotu uložíte a ukončíte.

V režimu 'DIR' můžete krátkým stisknutím tlačítka '⌂ SET' přepínat směr měření. + znamená kladné číslo, - znamená záporné číslo. Krátkým stisknutím tlačítka 'MODE' hodnotu uložíte a ukončíte.

Stav 'MODE', krátkým stisknutím tlačítka '⌂ SET' lze přepínat mezi 'MIN', 'MAX', 'MIN MAX' a 'NOR'. NOR znamená vypnutí funkcí maxima a minima. Krátkým stisknutím tlačítka 'MODE' se hodnota uloží a režim se opustí.

V režimu 'HOLD' krátkým stisknutím tlačítka '⌂ SET' můžete přepínat mezi 'ON' a 'OFF'. ON znamená zapnuté přidržení dat, krátkým stisknutím tlačítka 'SET' můžete přidržet data v režimu měření, OFF znamená vypnuté přidržení dat. Krátkým stisknutím tlačítka 'MODE' uložíte hodnotu a ukončíte.

V režimu 'MULT' lze nastavit koeficient. Po krátkém stisknutí tlačítka '⌂ SET' začne blikat první číslice; krátkým stisknutím tlačítka 'MODE' přepínáte mezi číslicemi, krátkým stisknutím tlačítka '⌂ SET' měníte hodnotu a dlouhým stisknutím tlačítka 'MODE' hodnotu uložíte a režim opustíte.

Stav 'OFF', krátkým stisknutím tlačítka '⌂ SET' lze přepínat mezi režimem automatického vypnutí a ručního vypnutí. MAN znamená ruční vypnutí, AUTO znamená automatický přechod do pohotovostního režimu po 20 minutách. Krátkým stisknutím tlačítka 'MODE' hodnotu uložíte a ukončíte.

Upozornění: pro rozsah nad 200 mm musí být rozlišení nastaveno na 0,001E, aby bylo možné nastavit přednastavenou hodnotu na rozměry nad 200 mm.

6. Pokud se na displeji zobrazí nízký stav baterie, je třeba baterii vyměnit. Pokud mikrometr delší dobu nepoužíváte, vyjměte prosím baterii, jinak dojde k poškození elektronických součástek.
7. Volitelné příslušenství: nastavovací kalibry (7386), kabel pro výstup dat (7305-A03, 7305-SPC4, 7306-80)