

Risoluzione: 0,01 mm/0,0005", 0,001 mm/0,00005", 0,0005 mm/0,00002"




### 1. Mandrino non rotante.

Ruotare il fermo a cricchetto di un giro: il mandrino si sposta di 2 mm, consentendo una misurazione rapida.

### 2. Inserimento della batteria:

Inserire o rimuovere la batteria come illustrato; il polo positivo (+) della batteria deve essere rivolto verso l'esterno.

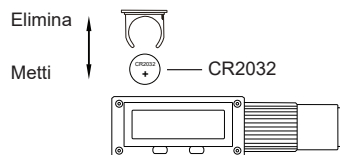

### 3. Azzeramento:

Ruotare il fermo a cricchetto fino a quando le due superfici di misura non entrano in contatto. Dopo aver sentito il clic, premere a lungo il pulsante "⌂ SET" per azzerare.

### 4. Misurazione:

---Durante la misurazione, assicurarsi che la superficie di misura del micrometro e quella del pezzo da misurare siano pulite; evitare la presenza di bave o altri detriti, che potrebbero causare errori di misurazione.

---Il micrometro deve essere leggermente più grande del pezzo da misurare; inserire quindi il pezzo nel micrometro, ruotando il fermo a cricchetto. Effettuare la lettura dopo aver sentito il clic.

Attenzione: quando le superfici di misura sono vicine al pezzo, ma non a contatto con esso, non applicare una forza eccessiva per ruotare il fermo a cricchetto, poiché ciò comporterà risultati imprecisi e potrebbe danneggiare le filettature di precisione interne. Durante la misurazione, tenere la piastra isolante con la mano per evitare che la temperatura della mano causi errori.

### 5. Pulsante:

Stato di standby: premere un pulsante qualsiasi o ruotare il cricchetto (di mezzo giro verso l'alto) per accendere il dispositivo.

Stato spento: premere un pulsante qualsiasi per accendere il dispositivo.

#### SET

---Pressione prolungata > 2 s: visualizza il valore iniziale

Pressione prolungata > 5 s: spegne il display

Pressione prolungata > 10 s: spegne il dispositivo

-- Pressione breve: Uscita dati / blocco dati (stato attivo)

#### MODE

---Pressione breve, sul display appare "PrE", è possibile impostare il valore iniziale: la prima cifra lampeggia dopo una pressione breve su "⌂ SET", premere brevemente "MODE" per cambiare cifra, premere brevemente "⌂ SET" per modificare il valore, premere a lungo "MODE" per salvare il valore e uscire.

---Premere a lungo fino a quando sul display appare "UNIT", premendo brevemente è possibile passare tra "RES", "DIR", "MODE", "HOLD", "MULT", "OFF" e "LOC"

Stato "UNIT", premendo brevemente "⌂ SET" è possibile passare da pollici a sistema metrico; premere brevemente "MODE" per salvare il valore e uscire.

Stato "RES": premere brevemente "⌂ SET" per cambiare la risoluzione. In sistema metrico: 0,01, 0,01E (E indica che il carattere dell'ultima cifra diventa più piccolo), 0,001, 0,001E, 0,0005; in pollici: 0,0005, 0,00005, 0,00002. Premere brevemente "MODE" per salvare il valore e uscire.

Stato "DIR", premendo brevemente "⌂ SET" è possibile cambiare la direzione di misurazione. + indica un numero positivo, - indica un numero negativo. Premere brevemente "MODE" per salvare il valore e uscire.

Stato "MODE", premere brevemente "⌂ SET" per passare a "MIN", "MAX", "MIN MAX" o "NOR". NOR significa disattivare le funzioni di massimo e minimo. Premere brevemente "MODE" per salvare il valore e uscire.

Stato "HOLD", premere brevemente "⌂ SET" per commutare tra "ON" e "OFF". ON significa attivare il blocco dati; premendo brevemente "⌂ SET" si blocca il dato in modalità di misurazione; OFF significa disattivare il blocco dati. Premere brevemente "MODE" per salvare il valore e uscire.

Stato "HOLD", premere brevemente "  $\odot$  SET" per commutare tra "ON" e "OFF". ON significa attivare il blocco dati; premendo brevemente "  $\odot$  SET" si blocca il dato in modalità di misurazione; OFF significa disattivare il blocco dati. Premere brevemente "MODE" per salvare il valore e uscire.

Stato "MULT": consente di impostare il coefficiente. Dopo una breve pressione su "  $\odot$  SET", la prima cifra lampeggia; premere brevemente "MODE" per passare alla cifra successiva, premere brevemente "  $\odot$  SET" per modificare il valore, premere a lungo "MODE" per salvare il valore e uscire.

Stato "OFF", premere brevemente "  $\odot$  SET", è possibile passare dalla modalità di spegnimento automatico a quella manuale. MAN indica lo spegnimento manuale, AUTO indica l'entrata automatica in modalità standby dopo 20 minuti. Premere brevemente "MODE" per salvare il valore e uscire.

Stato "LOC", premere brevemente "  $\odot$  SET", è possibile passare da "ON" a "OFF". ON significa sbloccare i pulsanti, premere a lungo "  $\odot$  SET", la prima cifra lampeggia, premere brevemente "MODE" per cambiare cifra, premere brevemente "  $\odot$  SET" per modificare il valore, impostare il valore su 4747 per sbloccare i pulsanti; OFF significa bloccare i pulsanti, premere brevemente "MODE" per salvare il valore e uscire.

Attenzione: per distanze superiori a 200 mm, la risoluzione deve essere impostata su 0,001E per garantire che il valore preimpostato possa essere impostato su misure superiori a 200 mm.

6. Quando il display indica che la batteria è scarica, è necessario sostituirla. Se il micrometro non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria, altrimenti si danneggeranno i componenti elettronici.
7. Accessori opzionali: standard di calibrazione (7386), cavo di uscita dati (7305-A03, 7305-SPC4, 7306-80)