



Přesnost: 0,01 mm (rovnoběžnost čáry mezi dvěma středy a vodicí plochou)


- 1-Držák indikátoru
- 2-V-drážka
- 3-Levý koník
- 4-Vodicí plocha
- 5-Pravý koník
- 6-Základna

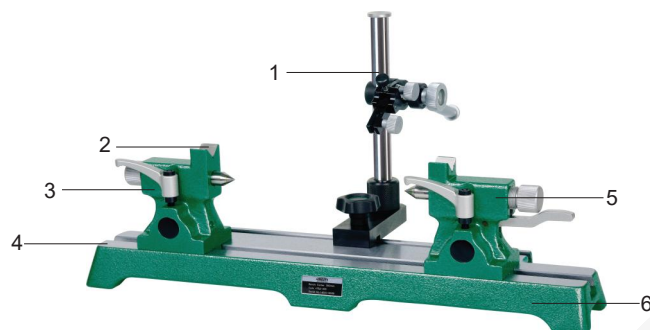

1. Středový stůl se používá hlavně k měření kruhovitosti, soustřednosti a odchylky ohybu válcových obrobků.
2. Popis jednotlivých částí:
 Levý koník: Levý koník lze posunout po vodicí ploše a poté jej upevnit otočením klíče ve směru hodinových ručiček.
 Upozornění: Zvedněte klíč, otočte jej proti směru hodinových ručiček, položte klíč a poté jej otočte ve směru hodinových ručiček. Tyto kroky opakujte, dokud není levý koník upevněn.

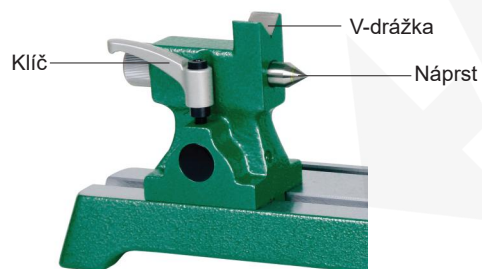

Pravý koník: Pravý koník lze posunout po vodicí ploše a poté jej upevnit otočným klíčem ve směru hodinových ručiček. Klíč používejte stejným způsobem jako levý klíč. Stiskněte rukojeť, abyste nainstalovali obrobek, otočením nastavovacího knoflíku nastavte tlak pouzdra a zabraňte nadměrnému upnutí.

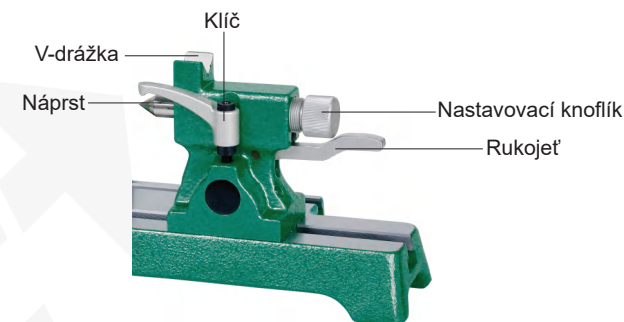

Držák indikátoru: Indikátor upevněte pomocí svorky. Indikátor upevněte pomocí drážky nebo otvoru ve stopce a zajistěte jej pojistným šroubem. Indikátor seřídte pomocí jemného seřizovacího šroubu. Povolte pojistný knoflík, rameno lze posouvat po sloupku a volně otáčet, seřídte podle potřeby a utáhněte pojistný knoflík. Povolte pojistný klíč, držák indikátoru lze posouvat po vodicí dráze.

Upozornění: Otevřete balení, vyjměte produkt, je nutné nainstalovat držák indikátoru: odšroubujte zajišťovací klíč, zvedněte držák indikátoru, otočte o 180°, vraťte držák indikátoru zpět do vodicí dráhy, zašroubujte zajišťovací klíč, držák indikátoru je ve správné poloze, jak je znázorněno na následujícím obrázku.



3. Měření:

Obrobek s centrálním otvorem (obr. 1)

- Před měřením je nutné očistit povrchy vodicí plochy, vodicí dráhy, pouzdra, V-drážky a obrobku.
- Před měřením přesuňte levý koník do vhodné polohy a zajistěte jej.
- Podle velikosti obrobku přesuňte pravý koník tak, aby nastavil vzdálenost, a zajistěte jej.
- Podle velikosti obrobku posuňte pravý koník, aby se nastavila vzdálenost, a upevněte jej.
- Stiskněte rukojeť, aby se obrobek nainstaloval, a uvolněte ji, otočením nastavovacího knoflíku nastavte vhodný tlak.
- Nainstalujte indikátor, nastavte vhodnou polohu, během měření otáčejte obrobkem a z indikátoru získejte výsledek.

Obrobek bez středového otvoru (obr. 2)

- Před měřením je nutné očistit čela vodicí plochy, vodicí dráhy, pouzdra, V-drážky a obrobku.
- Před měřením přemístěte levý a pravý koník do vhodné polohy podle délky obrobku a zajistěte je.
- Umístěte obrobek na V-drážky.
- Nainstalujte indikátor, nastavte vhodnou polohu, během měření otáčejte obrobkem a získejte výsledek z indikátoru.



obr.1



obr.2

4. Upozornění:

- Koníky lze opatrně posouvat, vyhněte se kolizi náprstků.
- Zakázáno demontovat levý a pravý koník, držák indikátoru, jinak to ovlivní přesnost.
- Vyhněte se umístění produktu na vlhkém místě, aby nedošlo k rezivění, po použití namažte olejem.

5. Volitelné příslušenství: Číselníkový testovací indikátor (kód: 2880-02)

MN-4782-CZ

V0