




Codice	Gamma	Risoluzione	Precisione	Osservazione*
4910-400	0~360° (90°x4)	angolo: 0.1°	±0.2°	vengono visualizzati sia l'angolo che la pendenza (la pendenza viene calcolata in base all'angolo)
4910-600	0~360° (90°x4)	a 0° e 90°: 0,05° ; ad altri: 0,1°	a 0° e 90°: ±0,1° ; ad altri: ±0,2°	allarme acustico a 0° e 90°
4910-1000	0~360° (90°x4)	a 0° e 90°: 0,05° ; ad altri: 0,1°	a 0° e 90°: ±0,1° ; ad altri: ±0,2°	allarme acustico a 0° e 90°

* $\text{mm/m} = \tan(^{\circ}) \times 1000$, ad esempio: $0,3^{\circ} = \tan(0,3) \times 1000 = 5 \text{ mm/m}$

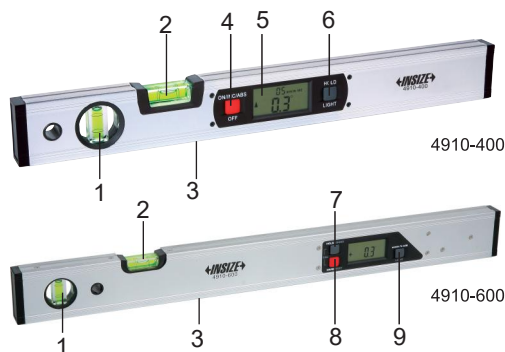

- 1-Bolla longitudinale
- 2-Bolla trasversale
- 3-Superficie di misurazione
- 4-Pulsante "ON/INC/ABS/OFF"
- 5-Display LCD
- 6-Pulsante "HOLD/LIGHT"
- 7-Pulsante "HOLD/SOUND"
- 8-Pulsante "ON/REF/OFF"
- 9-Pulsante "mm/m % in/ft / LIGHT"

1. Il livello del mare è impostato in modo permanente all'interno del chip, non è necessario azzerare lo strumento quando si sostituiscono le batterie.
2. Lo strumento con livelli trasversali e longitudinali viene utilizzato come livella e inclinometro. Lo strumento ha una base magnetica e può essere utilizzato su superfici.
3. Installare la batteria:
 - Rimuovere il coperchio del vano batterie (Fig. 1)
 - Inserire due batterie AAA come mostrato in Fig. 2, installare il coperchio del vano batterie

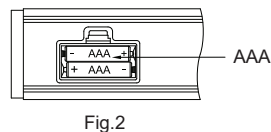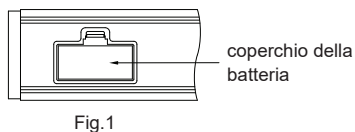

4. Pulsante
 - 4910-400:**
 - ON/INC/ABS/OFF---Quando spento, premere brevemente per accenderlo; quando acceso, premere brevemente per cambiare modalità (modalità livello, modalità relativa), in modalità relativa viene visualizzato "0", premere a lungo per spegnerlo.
 - HOLD/LIGHT ---Premere brevemente, viene visualizzata la lettera "H" e si entra in modalità hold, premere nuovamente brevemente per uscire. Premere a lungo per accendere/spegnere la retroilluminazione.
 - 4910-600/1000:**
 - ON/REF/OFF---A dispositivo spento, premere brevemente per accenderlo; a dispositivo acceso, premere brevemente per cambiare modalità (modalità livello, modalità relativa), in modalità relativa viene visualizzato "REF", premere a lungo per spegnere.
 - HOLD/SOUND---Premere brevemente, viene visualizzato "H" e si entra in modalità hold, premere nuovamente brevemente per uscire. Premere a lungo per attivare il segnale acustico, (H) viene visualizzato. Quando la lettura è vicina a 0° o 90°, il segnale acustico suona, premere nuovamente a lungo per disattivare il segnale acustico
 - mm/m % in/ft/LIGHT--- Premere brevemente per cambiare unità (°, mm/m, %, in/ft); premere a lungo per attivare/disattivare la retroilluminazione.

5. Misurazione:
 - In modalità livellata, posizionare lo strumento sulla superficie di misurazione. La lettura è l'angolo tra la superficie di misurazione e lo zero orizzontale (Fig. 3).
 - Posizionarlo sulla superficie di riferimento, passare alla modalità relativa. Spostare lo strumento sulla seconda superficie, la lettura è l'angolo tra le due superfici (Fig. 4).



6. Lo strumento può essere utilizzato in 4 orientamenti, il display si capovolge quando la parte inferiore è rivolta verso l'alto.

7. Spegnimento automatico dopo circa 5 minuti. Una batteria dura 100 ore di uso continuo. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria.
In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare lo strumento.

8. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto.

9. La temperatura di esercizio è compresa tra -10 e 50 °C/14-122 °F, l'umidità relativa non deve superare l'85%.

Nota: è necessaria una ricalibrazione dopo una caduta o un urto:

4910-400:

Posizionare lo strumento su una superficie piana, premere contemporaneamente "ON/INC/ABS/OFF" e "HOLD/LIGHT" a dispositivo spento, sul display lampeggia "-1-", premere brevemente "ON/INC/ABS/OFF" e l'unità "-2-" lampeggia. Ruotare lo strumento di 180°, posizionarlo nello stesso punto, premere brevemente di nuovo "ON/INC/ABS/OFF", "-2-" lampeggia per alcuni secondi, quindi terminare la calibrazione.

4910-600/1000:

Posizionare lo strumento a livello del mare, premere "HOLD/SOUND" e "ON/REF/OFF" a livello del mare, sul display apparirà "-1-" (Fig. 5), premere brevemente "ON/REF/OFF", "-1-" lampeggia, non toccare lo strumento prima che "-2-" lampeggi (Fig. 6). Ruotare lo strumento di 180°, posizionarlo nello stesso punto (Fig. 7), premere nuovamente brevemente "ON/REF/OFF", "-2-" lampeggia per alcuni secondi, quindi terminare la calibrazione.

 


Fig.5

Fig.6

Fig.7