


Kód	Rozsah	Rozlišení	Přesnost	Poznámka *
4910-400WL	0~360° (90°×4)	úhel: 0,1°	±0,2°	zobrazí se úhel i sklon (sklon se vypočítá podle úhlu)
4910-600WL	0~360° (90°×4)	při 0° a 90°: 0,05°; u ostatních: 0,1°	při 0° a 90°: ±0,1°; u ostatních: ±0,2°	při 0° a 90° zvukový alarm
4910-1000WL	0~360° (90°×4)	při 0° a 90°: 0,05°; u ostatních: 0,1°	při 0° a 90°: ±0,1°; u ostatních: ±0,2°	při 0° a 90° zvukový alarm

* mm/m=tan(°)x1000, například: 0,3°=tan (0,3)x1000=5 mm/m

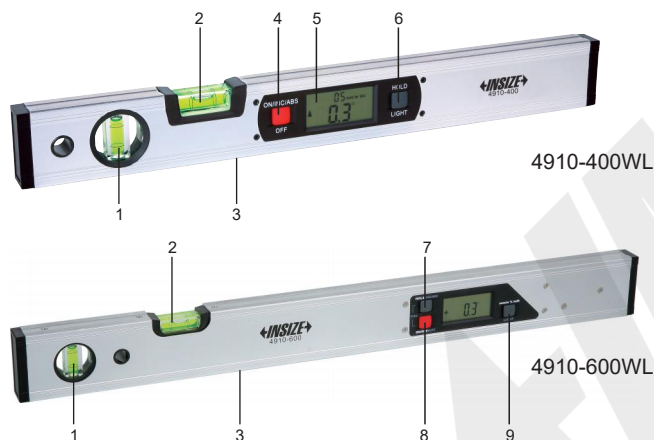

- 1-Podélná bublinka
- 2-Příčná bublinka
- 3-Měřicí plocha
- 4-Tlačítko "ON/INC/ABS/OFF"
- 5-LCD displej

- 6-Tlačítko "HOLD/LIGHT"
- 7-Tlačítko "HOLD/SOUND"
- 8-Tlačítko "ON/REF/OFF"
- 9-Tlačítko "mm/m % in/ft / LIGHT"


1. Hladina moře je trvale nastavena uvnitř čipu, při výměně baterií není nutné provádět nulové nastavení.

2. Přístroj s příčnými a podélnými libelami se používá jako vodováha a sklonoměr. Přístroj má magnetické dno, lze jej používat na povrchu.


3. Vložte baterie:

---Sejměte kryt baterií (obr. 1)

---Vložte dvě baterie AAA podle obr. 2, nasadte kryt baterií

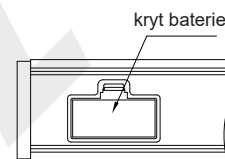

Obr.1

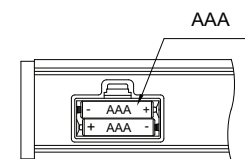

Obr.2

4. Tlačítko

4910-400WL:

ON/REF/OFF---V vypnutém stavu krátce stiskněte pro zapnutí. Když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím přepínáte mezi režimem horizontálního měření a režimem relativního měření. Při přepnutí do režimu relativního měření se zobrazí 0. Dlouhým stisknutím zařízení vypnete.

HOLD/LIGHT--- Krátce stiskněte. Na displeji se zobrazí „H“ a obrazovka se uzamkne. Krátkým stisknutím znovu odemkněte a vraťte se do měřicího stavu. Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete podsvícení.

4910-600WL/1000WL:

ON/REF/OFF---V vypnutém stavu krátce stiskněte pro zapnutí. Když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím přepínejte mezi horizontálním režimem měření a relativním režimem měření. V režimu relativního měření se na obrazovce zobrazí „REF“ a současně se nastaví relativní nulový bod. Dlouhým stisknutím vypnete zařízení.

HOLD/SOUND (DRŽET/ZVUK) --- Krátkým stisknutím se na displeji zobrazí „H“ a obrazovka se uzamkne. Krátkým stisknutím znovu odemknete a vrátíte se do stavu měření. Dlouhým stisknutím zapnete bzučák. Na displeji se zobrazí (bzučák). Při přiblížení k 0° a 90° se ozve zvukový signál jako upozornění. Dalším dlouhým stisknutím vypnete bzučák.

Mm/m % in/ft/LIGHT---Krátkým stisknutím přepnete jednotku měření (°, mm/m, %, in/ft); dlouhým stisknutím zapnete podsvícení a dalším dlouhým stisknutím jej vypnete.

5. Měření:

Přístroj je v režimu měření úrovně. Položte přístroj na měřený povrch. Na displeji se zobrazí úroveň tohoto povrchu (obr. 3).

Položte přístroj na referenční povrch, stiskněte tlačítko pro nastavení nuly (na displeji se zobrazí nula) do relativního režimu. Přesuňte přístroj na druhý povrch, na displeji se zobrazí úhel mezi dvěma povrchy (obr. 4).



6. Přístroj lze používat ve 4 polohách, displej se otočí, když je spodní strana nahoře.

7. Automatické vypnutí po cca 5 minutách. Jedna baterie vydrží 100 hodin nepřetržitého používání. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit přístroj.

8. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nezmění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

9. Provozní teplota je -10–50 °C/14–122 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 85 %.

 
Poznámka: Po pádu nebo nárazu je nutná recalibrace:

4910-400WL:


Položte zařízení na rovný povrch. Při vypnutém zařízení současně stiskněte tlačítko „ON/INC/ABS/OFF“ a tlačítko „HOLD/LIGHT“. Bude blikat „-1-“. Krátce stiskněte tlačítko „ON/INC/ABS/OFF“, dokud nezačne blikat „-2-“. V tomto okamžiku otočte zařízení o 180° a vraťte jej do původní polohy. Krátce stiskněte tlačítko „ON/INC/ABS/OFF“, dokud nezmizí blikání „-2-“, čímž dokončíte kontrolu.

4910-600WL/1000WL:

Položte zařízení na rovný povrch. V režimu horizontálního měření stiskněte současně tlačítka „HOLD/SOUND“ a „ON/REF/OFF“. Na displeji se zobrazí „-1-“ (obrázek 5). Krátce stiskněte tlačítko „ON/REF/OFF“, „-1-“ začne blikat. Nedotýkejte se zařízení, dokud se na displeji nezobrazí „-2-“ (obrázek 6). V tomto okamžiku otočte zařízení o 180° a vraťte jej do původní polohy (obrázek 7). Poté znovu krátce stiskněte tlačítko „ON/REF/OFF“, „-2-“ bliká, dokud blikání neskončí, čímž je kalibrace dokončena.



Obr.5

 

Obr.6



Obr.7

10. Vestavěný Bluetooth, přenosová vzdálenost je 10 m (za podmínky, že nejsou žádné překážky a žádné elektromagnetické rušení).

Po zapnutí měřiče hladiny se vestavěný Bluetooth automaticky otevře.

(1). Pro telefony Android v Číně si jej stáhněte přes <http://app.insize.cn/dl> nebo naskenujte QR kód.




(2). Pro telefony IOS v Číně vyhledejte v obchodě s aplikacemi název „INSIZE data management“ a stáhněte si aplikaci.

(3). Pro telefony Android a IOS mimo Čínu vyhledejte v obchodě s aplikacemi „insisie. dms“ a stáhněte si aplikaci.

(4). Pomocí počítače se systémem Windows vyhledejte webovou stránku (www.insize.com/download/2198-2.zip) a stáhněte si a nainstalujte software.

Android and iPhone APP(included)

Can choose real-time display (continuous transmission) or single transmission

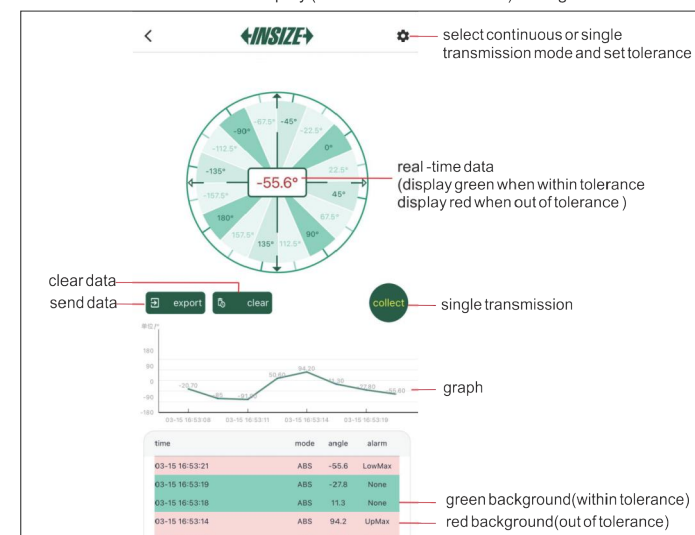

MN-4910WL-CZ

V0