


Codice	Gamma	Risoluzione	Precisione	Osservazione*
4910-400WL	0~360° (90°×4)	angolo: 0,1°	±0,2°	vengono visualizzati sia l'angolo che la pendenza (la pendenza viene calcolata in base all'angolo)
4910-600WL	0~360° (90°×4)	a 0° e 90°: 0,05° ; ad altri: 0,1°	a 0° e 90°: ±0,1°; ad altri: ±0,2°	allarme acustico a 0° e 90°
4910-1000WL	0~360° (90°×4)	a 0° e 90°: 0,05° ; ad altri: 0,1°	a 0° e 90°: ±0,1°; ad altri: ±0,2°	allarme acustico a 0° e 90°

* mm/m=tan(°)x1000, ad esempio: 0,3°=tan (0,3)x1000=5 mm/m

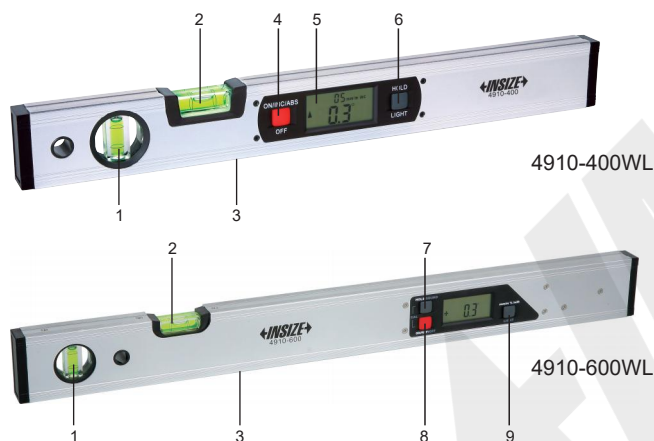

- 1-Bolla longitudinale
- 2-Bolla trasversale
- 3-Superficie di misurazione
- 4-Pulsante "ON/INC/ABS/OFF"
- 5-Display LCD
- 6-Pulsante "HOLD/LIGHT"
- 7-Pulsante "HOLD/SOUND"
- 8-Pulsante "ON/REF/OFF"
- 9-Pulsante "mm/m % in/ft / LIGHT"

- Il livello del mare è impostato in modo permanente all'interno del chip, non è necessario azzerare lo strumento quando si sostituiscono le batterie.
- Lo strumento con livelli trasversali e longitudinali viene utilizzato come livella e inclinometro. Lo strumento ha una base magnetica e può essere utilizzato su superfici.
- Installare la batteria:
 - Rimuovere il coperchio del vano batterie (Fig. 1)
 - Inserire due batterie AAA come mostrato in Fig. 2, installare il coperchio del vano batterie

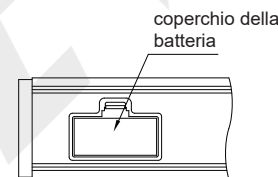


Fig.1

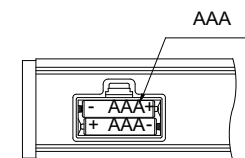


Fig.2

- Pulsante

4910-400WL:

ON/REF/OFF---Quando il dispositivo è spento, premere brevemente per accenderlo. Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente per passare dalla modalità di misurazione orizzontale alla modalità di misurazione relativa. Quando si passa alla modalità di misurazione relativa, viene visualizzato 0. Premere a lungo per spegnere.

HOLD/LIGHT--- Premere brevemente. Il display mostra una "H" e lo schermo si blocca. Premere nuovamente brevemente per sbloccare e tornare alla modalità di misurazione. Premere a lungo per accendere/spegnere la retroilluminazione.

4910-600WL/1000WL:

ON/REF/OFF---Quando il dispositivo è spento, premere brevemente per accenderlo. Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente per passare dalla modalità di misurazione orizzontale alla modalità di misurazione relativa. In modalità di misurazione relativa, sullo schermo appare "REF" e contemporaneamente viene impostato il punto zero relativo. Premere a lungo per spegnere.

HOLD/SOUND---Premere brevemente, il display mostra una "H" e lo schermo si blocca. Premere nuovamente brevemente per sbloccare e tornare alla modalità di misurazione. Tenere premuto per attivare il cicalino. Verrà visualizzato il display. Quando ci si avvicina a 0° e 90°, il cicalino emetterà un segnale acustico come avviso. Premere e tenere premuto di nuovo per disattivare il cicalino.

Mm/m % in/ft/LIGHT---Premere brevemente per cambiare l'unità di misura (°, mm/m, %, in/ft); premere a lungo per accendere la retroilluminazione e premere di nuovo a lungo per spegnerla.

5. Misurazione:

Lo strumento è in modalità livello. Posizionare lo strumento sulla superficie da misurare. La lettura indica il livello di questa superficie (fig. 3).

Posizionarlo sulla superficie di riferimento, premere il pulsante per impostare lo zero (la lettura è zero) in modalità relativa. Spostare lo strumento sulla seconda superficie, la lettura è l'angolo tra le due superfici (fig. 4).



6. Lo strumento può essere utilizzato in 4 orientamenti, il display si capovolge quando la parte inferiore è rivolta verso l'alto.

7. Spegnimento automatico dopo circa 5 minuti. Una batteria dura 100 ore di uso continuo. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare lo strumento.

8. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto.

9. La temperatura di esercizio è compresa tra -10 e 50 °C/14-122 °F, l'umidità relativa non deve superare l'85%.

 
Nota: è necessaria una ricalibrazione dopo una caduta o un urto:

4910-400WL:

Posizionare il dispositivo su una superficie piana. Con il dispositivo spento, premere contemporaneamente il pulsante "ON/INC/ABS/OFF" e il pulsante "HOLD/LIGHT". Il simbolo "-1-" lampeggerà. Premere brevemente il pulsante "ON/INC/ABS/OFF" fino a quando lampeggia "-2-". A questo punto, capovolgere il dispositivo di 180° e riportarlo nella posizione iniziale. Premere nuovamente brevemente il pulsante "ON/INC/ABS/OFF" fino a quando il lampeggiamento di "-2-" termina per completare la verifica.

4910-600WL/1000WL:

Posizionare il dispositivo su una superficie piana. In modalità di misurazione orizzontale, premere contemporaneamente il pulsante "HOLD/SOUND" e il pulsante "ON/REF/OFF". Lo schermo visualizzerà "-1-" (Figura 5). Premere brevemente il pulsante "ON/REF/OFF", "-1-" lampeggia. Non toccare il dispositivo fino a quando sullo schermo non appare "-2-" (Figura 6). A questo punto, capovolgere il dispositivo di 180° e riportarlo nella posizione iniziale (Figura 7). Quindi, premere brevemente il pulsante "ON/REF/OFF" di nuovo, "-2-" lampeggia fino a quando il lampeggiamento non termina, completando la calibrazione.



10. Bluetooth integrato, distanza di trasmissione 10 m (in assenza di ostacoli e interferenze elettromagnetiche). Quando il misuratore di livello è acceso, il Bluetooth integrato si apre automaticamente.
(1). Per i telefoni Android in Cina, scaricarlo tramite <http://app.insize.cn/dl> o scansionare il codice QR.




(2). Per i telefoni IOS in Cina, cercare nell'app store il nome "INSIZE data management" per scaricare l'applicazione.

(3). Per i telefoni Android e IOS al di fuori della Cina, cercare "insisie. dms" nell'app store per scaricare l'applicazione.

(4). Utilizzare un computer con sistema Windows per cercare il sito web (www.insize.com/download/2198-2.zip) e scaricare e installare il software.

Android and iPhone APP(included)
Can choose real-time display (continuous transmission) or single transmission

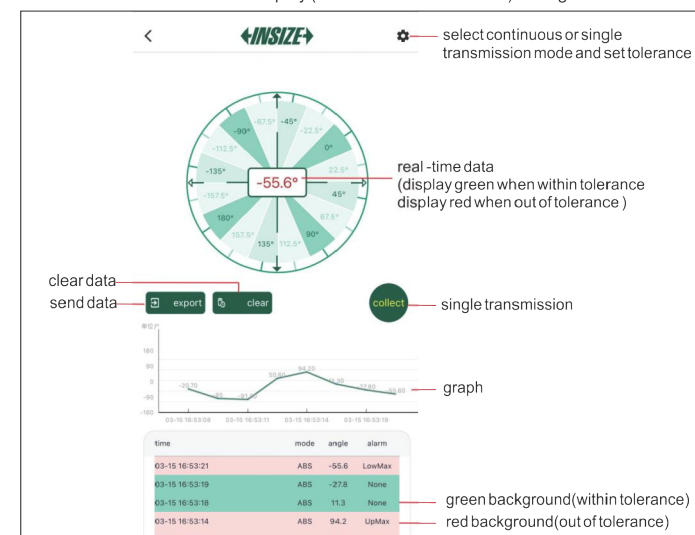

MN-4910WL-IT

V0