




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

BLUETOOTH DIGITAL INTEGRADO NÍVEIS E MEDIDORES DE INCLINAÇÃO

Código	Gama	Resolução	Precisão	Observação *
4910-400WL	0~360° (90°×4)	ângulo: 0.1°	±0.2°	tanto o ângulo como a inclinação são exibidos (a inclinação é calculada pelo ângulo)
4910-600WL	0~360° (90°×4)	a 0° e 90°: 0.05° ; em outros: 0.1°	a 0° e 90°: ±0.1° ; em outros: ±0.2°	alarme sonoro a 0° e 90°
4910-1000WL	0~360° (90°×4)	a 0° e 90°: 0.05° ; em outros: 0.1°	a 0° e 90°: ±0.1° ; em outros: ±0.2°	alarme sonoro a 0° e 90°

* mm/m=tan(°)x1000, por exemplo: 0.3°=tan (0.3)x1000=5 mm/m

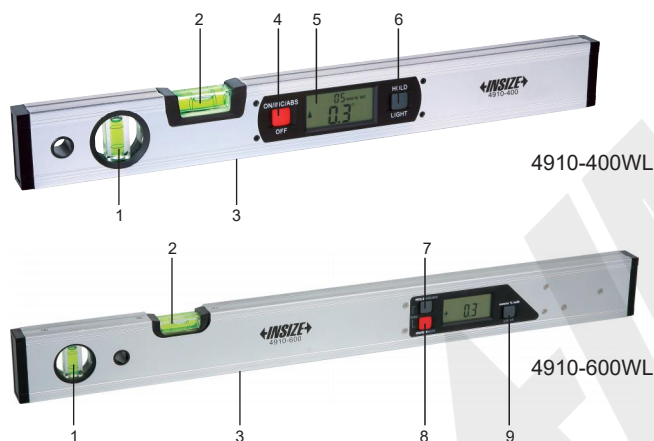

- 1-Bolha longitudinal
- 2-Bolha transversal
- 3-Superfície de medição
- 4-Botão "ON/INC/ABS/OFF"
- 5-Ecrã LCD

- 6-Botão "HOLD/LIGHT"
- 7-Botão "HOLD/SOUND"
- 8-Botão "ON/REF/OFF"
- 9-Botão "mm/m % in/ft / LIGHT"

1. O nível do mar está permanentemente definido dentro do chip, não sendo necessário definir o zero quando as pilhas são substituídas.

2. O instrumento com bolhas transversais e longitudinais é utilizado como nível e inclinação. O instrumento tem uma base magnética, podendo ser utilizado em superfícies.

3. Instale as pilhas:

---Remova a tampa das pilhas (Fig. 1)

---Insira duas pilhas AAA conforme a Fig. 2, instale a tampa das pilhas

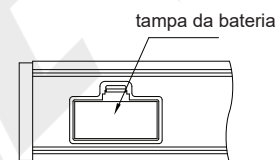


Fig.1

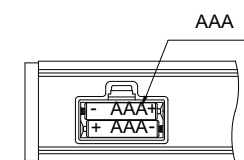


Fig.2

4. Botão

4910-400WL:

LIGAR/REF/DESLIGAR---No estado desligado, pressione brevemente para ligar. Quando o dispositivo estiver ligado, pressione brevemente para alternar entre o modo de medição horizontal e o modo de medição relativa. Ao alternar para o modo de medição relativa, ele mostra 0. Pressione longamente para desligar.

HOLD/LIGHT--- Pressione brevemente. O visor mostra um "H" e o ecrã bloqueia. Pressione brevemente novamente para desbloquear e voltar ao estado de medição. Pressione longamente para ligar/desligar a luz de fundo.

4910-600WL/1000WL:

ON/REF/OFF---No estado desligado, pressione brevemente para ligar. Quando o dispositivo estiver ligado, pressione brevemente para alternar entre o modo de medição horizontal e o modo de medição relativa. No modo de medição relativa, "REF" aparece no ecrã e é simultaneamente definido para o ponto zero relativo. Pressione longamente para desligar.

HOLD/SOUND (Manter/Som) --- Pressione brevemente, o visor mostra um "H" e o ecrã bloqueia. Pressione brevemente novamente para desbloquear e retornar ao estado de medição. Pressione e mantenha pressionado para ligar a campainha. O visor (►) será exibido. Ao se aproximar de 0° e 90°, a campainha emitirá um sinal sonoro como aviso. Pressione e mantenha pressionado novamente para desligar a campainha.

Mm/m % in/ft/LIGHT---Pressione brevemente para alternar a unidade de medida (°, mm/m, %, in/ft); pressione e mantenha pressionado para ligar a luz de fundo e pressione e mantenha pressionado novamente para desligá-la.

MN-4910WL-CZ

V0

5. Medição:

O instrumento está no modo de nível. Coloque o instrumento na superfície a ser medida. A leitura mostra o nível dessa superfície (fig. 3).

Coloque-o na superfície de referência, pressione o botão para definir o zero (a leitura é zero) no modo relativo. Mova o instrumento para a segunda superfície, a leitura é o ângulo entre as duas superfícies (fig. 4).



Fig.3

Fig.4

6. O instrumento pode ser utilizado em 4 orientações, o visor vira quando a parte inferior fica virada para cima.

7. Desligamento automático em cerca de 5 minutos. Uma bateria dura 100 horas de uso contínuo.

Se o produto não for utilizado por um longo período, remova a bateria.

Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o instrumento.

8. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

9. A temperatura de funcionamento é de -10 a 50 °C/14 a 122 °F, e a humidade relativa não deve exceder 85%.

Nota: É necessária uma recalibração após uma queda ou impacto:

4910-400WL:

Coloque o dispositivo numa superfície plana. Com o dispositivo desligado, pressione simultaneamente o botão "ON/INC/ABS/OFF" e o botão "HOLD/LIGHT". O "-1-" piscará. Pressione brevemente o botão "ON/INC/ABS/OFF" até que o "-2-" pisque. Nesse momento, vire o dispositivo 180° e retorne-o à sua posição inicial. Pressione brevemente o botão "ON/INC/ABS/OFF" novamente até que o "-2-" pare de piscar para concluir a verificação.

4910-600WL/1000WL:

Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana. No modo de medição horizontal, pressione simultaneamente o botão "HOLD/SOUND" e o botão "ON/REF/OFF". O ecrã exibirá "-1-" (Figura 5). Pressione brevemente o botão "ON/REF/OFF" e "-1-" piscará. Não toque no dispositivo até que "-2-" apareça no ecrã (Figura 6). Neste ponto, vire o dispositivo 180° e volte a colocá-lo na sua posição inicial (Figura 7). Em seguida, pressione brevemente o botão "ON/REF/OFF" novamente, "-2-" piscará até que o piscar termine, completando a calibração.

 


Fig.5

 


Fig.6

 


Fig.7

10. Bluetooth integrado, distância de transmissão de 10 m (sem obstruções e sem interferência eletromagnética). Quando o medidor de nível é ligado, o Bluetooth integrado é ativado automaticamente.

(1). Para telemóveis Android na China, faça o download em <http://app.insize.cn/dl> ou digitalize o código QR.




(2). Para telemóveis IOS na China, procure na loja de aplicações pelo nome "INSIZE data management" para fazer o download.

(3). Para telemóveis Android e IOS fora da China, procure "insisie. dms" na loja de aplicações para fazer o download.

(4). Use um computador com sistema Windows para pesquisar o site (www.insize.com/download/2198-2.zip) para fazer o download e instalar o software.

Android and iPhone APP (included)
Can choose real-time display (continuous transmission) or single transmission

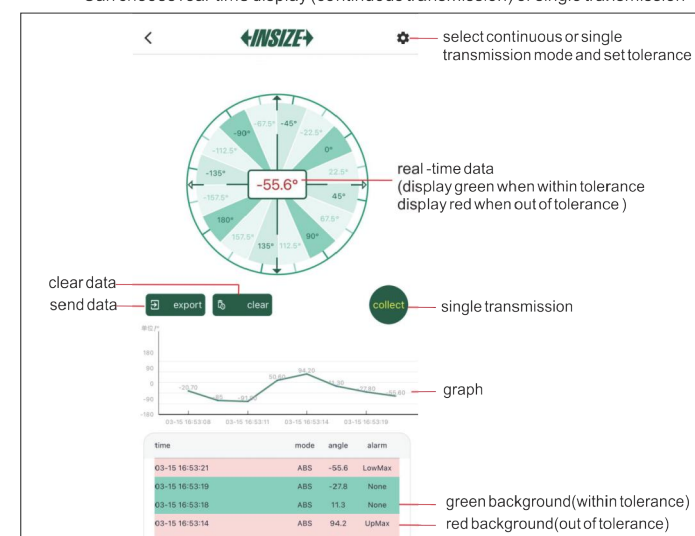

MN-4910WL-PT

V0