


Naskenujte QR kód a podívejte se na video s návodem k obsluze produktů.



Upozornění: 1. Před použitím stroje zkontrolujte rozsah vstupního napětí.
2. Stroj musí být vybaven spolehlivým uzemněním.

Napájení: 220 V, 50 Hz

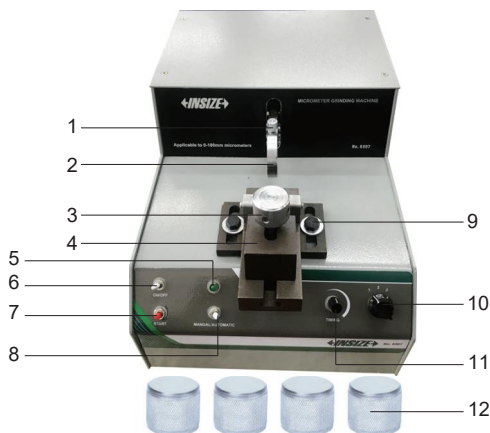

- 1-Zajišťovací šroub brusného drápu
- 2-Brusný dráp
- 3-Zajišťovací šroub
- 4-Pevné uchycení
- 5-Kontrolka
- 6-Vypínač
- 7-Spínač časového ovládání
- 8-Spínač ručního ovládání/časového ovládání
- 9-Zajišťovací šroub uchycení
- 10-Knoflík pro nastavení rychlosti (třetí rychlostní stupeň)
- 11-Knoflík pro nastavení času
- 12-Brusné bloky (volitelné)

1. Používá se k broušení měřicích ploch mikrometrů. Vhodné pro mikrometry v rozsahu 0–100 mm.

2. Funkce panelu:

Ruční ovládání/spínač časového ovládání --- Ruční ovládání doby broušení/nastavení doby broušení

Režim ručního ovládání --- Zapněte vypínač a bruska se spustí;

Vypněte vypínač a bruska se zastaví

Režim časového ovládání --- Zapněte vypínač a stiskněte spínač spuštění časového ovládání, bruska se spustí;

Po uplynutí nastaveného času bruska přestane pracovat. Pokud chcete znovu spustit, stiskněte spínač pro spuštění časového ovládání.

Knoflík pro nastavení rychlosti --- Rychlost broušení lze nastavit v ručním režimu / režimu časového ovládání.

Knoflík pro nastavení času --- Doba broušení lze nastavit v režimu časového ovládání.

3. Použití:

--- Umístěte brusku na stůl.

--- Namontujte brusné bloky: Vyberte skupinu vhodných brusných bloků podle mikrometru.

Brusnou pastu naneste rovnoměrně na brusný blok označený číslem 1. Odstraňte zajišťovací šroub brusné kleště, otevřete brusnou kleště, vložte brusný blok do brusné kleště a nastavte jeho středovou polohu na vnitřní stěně brusné kleště. Poté spusťte horní brusnou kleště a zajistěte zajišťovací šroub brusné kleště (obr. 1).

--- Nainstalujte mikrometr: Odstraňte kryt mikrometru a povolte zajišťovací šroub. Poté umístěte mikrometr vodorovně na upevňovací přípravek, ujistěte se, že osa měřicí plochy a rovina otvoru brusného drápu jsou kolmé, utáhněte zajišťovací šroub. Povolte zajišťovací šroub přípravku a nastavte polohu přípravku tak, aby dráha broušení měřicí plochy mikrometru byla v rámci poloměru brusného bloku, poté utáhněte zajišťovací šroub přípravku a vypněte brusku (obr. 2).



Obr. 1



Obr. 2

--- Otočte aretační západku mikrometru tak, aby se obě měřicí plochy mikrometru dotýkaly brusné plochy brusného bloku. Po přiměřeném přitlačení vyberte dobu broušení podle mikrometru. Během procesu broušení by se ráčna měla často otáčet, aby měřicí plocha mikrometru byla v dobrém kontaktu s brusnou plochou brusného bloku (po uvolnění zajišťovacího šroubu mikrometru a otočení ráčny nejprve zajistěte zajišťovací šroub mikrometru).

--- Po broušení skupiny brusných bloků v pořadí lze mikrometr odstranit pro kontrolu.

4. Poznámka:

- Před použitím stroje zkontrolujte rozsah vstupního napětí, který musí být v souladu s požadavky.
- Stroj musí být vybaven spolehlivým uzemněním.
- Obsluha musí být před použitím stroje proškolená a kvalifikována.
- Před broušením zkontrolujte mikrometr, abyste se ujistili, že všechny části a vzájemné součinnosti jsou neporušené.
- Brusný blok by měl být pravidelně kontrolován, aby byla zajištěna jeho rovinnost a rovnoběžnost.
- Pokud se během používání brusky vyskytnou neobvyklé jevy, je třeba ji nejprve zastavit a zkontrolovat.
- Pokud bruska nefunguje, zkontrolujte pojistku (pojistka se nachází za bruskou).
- Během broušení musí být zajišťovací šroub mikrometru zajištěn.

5. Údržba:

- Po použití vypněte napájení, vyčistěte brusku a zabraňte korozi.
- Pokud brusku delší dobu nepoužíváte, měla by být naolejována.

6. Volitelné příslušenství: brusný blok.