


Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do vodního kamene a poškození elektroniky.



Rozlišení: 0,01mm/0,0005"
Baterie: LR44

- 1-'ON/OFF ZERO' tlačítko
- 2-'HOLD' tlačítko
- 3-'ABS' tlačítko
- 4-'mm/in' tlačítko
- 5-Výstup
- 6-LCD displej
- 7-'TOL' tlačítko
- 8-'SET' tlačítko
- 9-Kryt baterie
- 10-Držák
- 11-Upevňovací konce

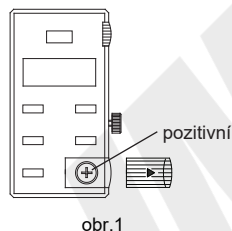

1. Vložte baterii do váhy, kladná strana baterie by měla směřovat ven (obr. 1).
2. Tlačítka

---'HOLD' tlačítko

Stisknutím tlačítka zachováte údaje. Opětovným stisknutím jej uvolníte.

---'mm/in' tlačítko

Stiskněte jej pro převod metrických a palcových hodnot.

---'ABS' tlačítko

Toto tlačítko slouží k převodu absolutního a relativního režimu měření. Normální režim je absolutní režim měření. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu relativního měření v libovolném bodě (tento bod se nazývá 'relativní nulový bod'), zobrazí se 'INC'. Stisknutím tlačítka 'ON/OFF ZERO' nastavíte nulu. V tomto režimu je údaj vzdálenosti k relativnímu nulovému bodu. Opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte zpět do režimu absolutního měření.

---'ON/OFF ZERO' tlačítko

Stisknutím zapnete displej. Dlouhým stisknutím displej vypnete. Krátkým stisknutím získáte přednastavenou hodnotu v režimu absolutního měření nebo nastavíte nulu v režimu relativního měření.

---'SET' tlačítko

Stisknutím přejdete do režimu nastavení, bliká 'SET'. Stisknutím tlačítka nastavte číslici, po nastavení číslice bliká. Pokud chcete číslici změnit, tlačítko uvolněte. Krátkým stisknutím tlačítka změňte číslici z 1 na 9. Stisknutím tlačítka přejděte na další číslici. Po nastavení jej stiskněte, dokud nezačne blikat 'SET', krátkým stisknutím tlačítka režim nastavení ukončíte.

V režimu absolutního měření stiskněte tlačítko 'ON/OFF ZERO', abyste získali přednastavenou hodnotu v libovolném bodě.


---'TOL' tlačítko

Stisknutím přejdete do režimu nastavení tolerance, zobrazí se '▲' a bliká 'SET'. Nastavte horní mezní hodnotu stejně jako ve výše uvedeném režimu nastavení. Po nastavení horní meze ji stiskněte, dokud nebude blikat 'SET', zatímco na displeji bude '▲'. Stiskněte jej, zobrazí se '▼' a bliká 'SET', nastavte dolní mezní hodnotu stejně jako výše. Stisknutím tlačítka přejděte do režimu měření tolerance.

V režimu měření tolerance se zobrazí '▲', pokud je hodnota větší než horní mez, '▼', pokud je hodnota menší než dolní mez, 'OK', pokud je hodnota v toleranci.

3. Během měření propojte nonius s mobilním zařízením prostřednictvím držáku, který je namontován na zadní straně. Poté upevněte stupnici na mobilní zařízení pomocí upevňovacích konců. Stupnice by měla být rovnoběžná s pohybem zařízení. Ujistěte se, že je pohyb plynulý, a pak stupnici zajistěte.

příklad aplikace

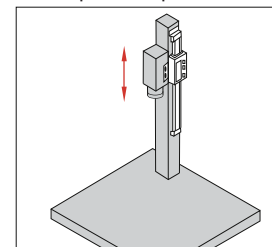

4. Volitelný datový výstupní kabel (kód 7302-SPC7).
5. Jedna baterie vystačí na jeden rok nepřetržitého používání. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo číslice blikají, je napětí baterie příliš nízké, baterii vyměňte. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.
6. Pracovní teplota je 0-40°C. Váhu neumísťujte do blízkosti silného magnetického pole. Váhu udržujte v suchu. Zabraňte vniknutí kapaliny do váhy a poškození elektroniky. Nepřikládejte na váhu napětí jako při gravitování elektrickým perem.