

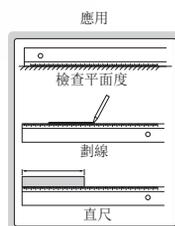


型號	範圍 (L)	A面的直線度	L1	W
7111-300A	300mm	0.02mm	310mm	40mm
7111-500A	500mm	0.03mm	510mm	40mm
7111-1000A	1000mm	0.04mm	1010mm	50mm

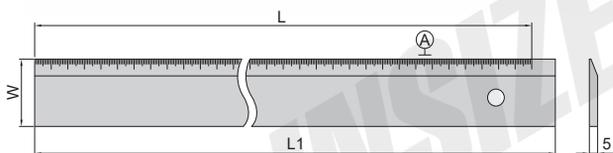


使用:

1. 在使用前應清潔直尺
2. 用於檢測平面度時，將直尺工作面輕放在被測面上，用塞尺塞入間隙確定被測面的平面度。檢驗矩形平面時，直尺的放置方位如圖(a)所示；檢驗圓形平面時，直尺的放置方位如圖(b)所示。當所有檢驗方位上出現的間隙均在中間部位或兩端部位時，取其中一方位間隙量最大的值作為測量結果；當有的方位中間部位有間隙，而有的方位兩端部位有間隙時，則取中間和兩端最大間隙量之和作為測量結果。

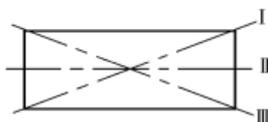

(a)

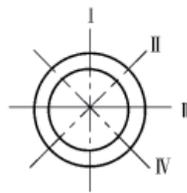

(b)

3. 用於劃線時，將直尺靠在工件上，依據尺身刻度畫出需要的尺寸線條
4. 尺身有長度標記，可當做鋼直尺使用
5. 用完後需要上油保養

MN-7111-TW

V0