

Pozor:


Tento třmen není vodotěsný. Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte prosím nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.

Usnesení: 0,01 mm/0,0005"




- Tlačítko 1-"+"
 - Tlačítko 2-"-
 - Tlačítko 3-"in/mm"
 - 4-USB výstup
 - 5-tlačítko "OFF/ON"
 - 6-LCD displej
 - 7-tlačítko "SET"
 - 8-Kryt baterie


1. Nainstalujte baterii:

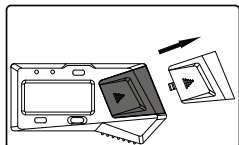

Krok 1:
Odstraňte kryt baterie

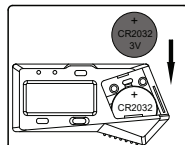

Krok 2:
Vložte CR2032 do baterie
kladnou stranou
(+) by měla směřovat ven

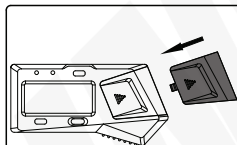

Krok 3:
Zavřete kryt baterie

2. Tlačítka:

"in/mm" ---převod palců a mm
"OFF/ON" ---vypnout/zapnout
"SET" "+" "-"

---dlouhým stisknutím tlačítka "SET" >3s se přednastaví počáteční hodnota, na obrazovce bliká "set", stisknutím tlačítka "+" nebo "-" změníte hodnotu, krátkým stisknutím tlačítka "SET" ukončíte měření.

cc---krátkým stisknutím tlačítka "SET" se zobrazí přednastavená hodnota

Nastavení přednastavené hodnoty:

1) Pro interní měření, pokud není známa velikost L, je nutné nastavit. Po nastavení můžete získat přímý údaj, bez přičítání L (obr. 1).

Krok 1: Najděte mikrometr, nastavte jej na určité číslo (například 25 mm) a zajistěte jej (obr. 2).
Krok 2: Stisknutím tlačítek "SET", "+" a "-" nastavte na třmenu hodnotu 25 mm. Po nastavení bude počáteční údaj 25 mm namísto nuly, když kdykoli stisknete tlačítko "SET" (obr.3).
Krok 3: Vložte třmen do mikrometru, stiskněte "SET", údaj bude 25 mm (obr. 4).



obr.1



obr.2



obr.3



fig.4

2) Při vnějším měření, pokud jsou hroty kulové, je obtížné nastavit nulu, protože oba hroty nemusí být v jedné rovině (obr. 5).

Krok 1: Najděte měřicí blok (například 10 mm) (obr. 6).

Krok 2: Stisknutím tlačítek "SET", "+" a "-" nastavte na třmen 10 mm. Po nastavení se zobrazí počáteční údaj místo nuly 10 mm, když kdykoli stisknete SET (obr.7).


Krok 3: Přidržte blok měřidla, stiskněte tlačítko "SET", údaj bude 10 mm (obr. 8).



obr.5



obr.6

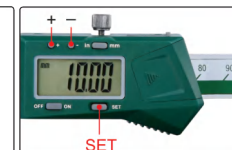

obr.7



obr.8

3. Pro přesné měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy působte na měřidlo konstantní a správnou silou.
4. Automatické vypnutí přibližně za pět minut. Stisknutím tlačítka "OFF/ON" nebo pohybem digitální jednotky zapněte displej.
5. Volitelné příslušenství: datový výstupní kabel (kód 7315-21, 7302-21).
6. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybit, displej zeslábné, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální údaje nebo jiné jevy, vyměňte baterii. Pokud se třmen nepoužívá déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a třmen poškodit.
7. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
8. Pracovní teplota je 0 ~ 40 °C/32 ~ 104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.