

Achtung:


Dieser Sattel ist nicht wasserdicht. Wenn Kühlmittelflüssigkeit auf dem Aufkleber ist, kann die Ablesung falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.

Auflösung: 0.01mm/0.0005"




- 1-'+' Schaltfläche
- 2-'-' Schaltfläche
- 3-'in/mm' Schaltfläche
- 4-USB-Ausgang
- 5-'OFF/ON' Schaltfläche
- 6-LCD-Anzeige
- 7-'SET' Schaltfläche
- 8-Batteriedeckel


1. Installieren Sie die Batterie:

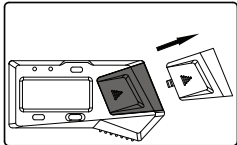

Schritt 1:
Entfernen Sie die Batteriedeckel

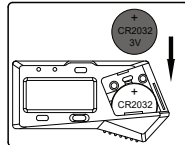

Schritt 2:
CR2032 in den Akku setzen
Haus, die positive Seite
Batterie (+) muss nach außen

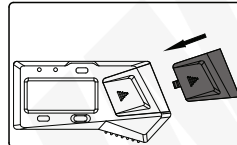

Schritt 3:
Schließen Sie die Batteriedeckel

2. Schaltflächen:

'in/mm' ---Zoll und mm Umrechnung
'OFF/ON' ---ausschalten/einschalten
'SET', '+', '-'

---lang drücken Sie 'SET' >3s, um die erste Lesung vorzusetzen, 'set' flimmert auf dem Bildschirm, drücken Sie die Schaltfläche '+' oder '-', um den Wert zu ändern, kurzdrücken Sie 'SET', um zu beenden.

---kurzdrücken Sie 'SET', um den vorgegebenen Wert anzuzeigen.

Vorgesetzter Wert festlegen:

1) Für die interne Messung ist, wenn die Größe L unbekannt ist, eine Einstellung erforderlich. Anschließend können Sie eine direkte Ablesung erhalten, ohne L hinzuzufügen (Abb.1).

Schritt 1: Finden Sie ein Mikrometer, setzen Sie es auf eine Zahl (zum Beispiel 25mm) und sperren Sie es (Abb.2).

Schritt 2: Drücken Sie die Tasten 'SET', '+' und '-', um 25mm auf den Sattel einzustellen. Nach der Einstellung beträgt die Anfangsmessung 25 mm statt Null, wenn jederzeit 'SET' gedrückt wird (Abb.3).

Schritt 3: Stecken Sie den Sattel in das Mikrometer, drücken Sie 'SET', die Messung beträgt 25mm (Abb.4).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

2) Bei äußeren Messungen, wenn die Spitzen kugelförmig sind, ist es schwierig, Null zu setzen, da die beiden Spitzen möglicherweise nicht ausgerichtet sind (Abb.5).

Schritt 1: Finden Sie einen Messblock (z.B. 10mm) (Abb.6).

Schritt 2: Drücken Sie die Tasten 'SET', '+' und '-', um 10 mm auf den Sattel einzustellen. Nach der Einstellung beträgt die Anfangsmessung 10mm statt Null, wenn SET jederzeit gedrückt wird (Abb.7).

Schritt 3: Halten Sie den Messblock fest, drücken Sie 'SET', die Messung beträgt 10mm (Abb.8).



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

3. Um eine genaue Messung zu erhalten, ist es notwendig, die Kraft zu kontrollieren. Bitte wenden Sie während der Messung immer eine konstante und richtige Kraft auf den Sattel an.

4. Automatisches Ausschalten in etwa fünf Minuten. Drücken Sie die Schaltfläche 'OFF/ON' oder bewegen Sie die digitale Einheit, um das Display einzuschalten.

5. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7315-21, 7302-21).

6. Eine Batterie kann ein Jahr lang verbraucht werden. Wenn der Akku ausläuft, wird das Display schwach, abnormale Lesung oder andere Phänomene erscheinen, wenn Sie die digitale Einheit bewegen, ersetzen Sie bitte den Akku. Wenn der Sattel nicht länger als 3 Monate verwendet wird, entfernen Sie bitte den Akku. Ansonsten kann Flüssigkeit aus der Batterie lecken und den Sattel beschädigen.

7. Wenn sich die Ziffern nicht ändern, wenn die Tasten gedrückt werden, nehmen Sie den Akku aus und legen Sie ihn nach 1 Minute zurück.

8. Die Arbeitstemperatur beträgt 0~40°C / 32~104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.