


Nota: Este producto no es impermeable, si la película de la pinza entra en contacto con el refrigerante puede causar un recuento desordenado. Por favor, utilice un paño seco para limpiar la película, si el problema persiste, por favor, utilice WD40 para limpiar la película.

Resolución: 0,01 mm/0,0005".




- 1-Botón "+".
- 2-Botón "-".
- 3-Botón "in/mm".
- 4-Puerto de salida de datos
- 5-Botón "OFF/ON".
- 6-Pantalla LCD
- 7-Botón "SET".
- 8-tapa de la batería


### 1. Baterías de montaje.

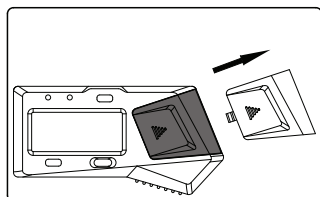

Paso 1: Retire la tapa de la batería

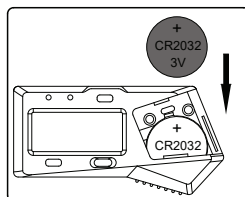

Paso 2: Coloca la pila CR2032, con el polo positivo hacia fuera.

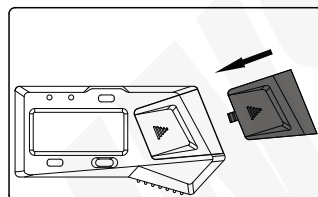

Paso 3: Instale la tapa de la batería

### 2. Botón Función.

in/mm - conversión pulgadas/métrica

OFF/ON - apagado/encendido

SET, "+", "-"

---Mantenga pulsado "SET" durante más de 3 segundos para preajustar el valor inicial, "set" parpadeará en la pantalla, suelte el botón, después pulse "-", "+" para cambiar el valor (pulsación corta del número para cambiarlo de uno en uno, pulsación larga para cambiarlo rápidamente), después de terminar, pulse "SET" para guardar y salir. Pulse "-", "+" para cambiar el valor (pulsación corta para cambiar el número uno a uno, pulsación larga para cambiarlo rápidamente), después de terminar, pulse "SET" para guardar y salir.

---Pulse brevemente "SET" para visualizar el valor inicial

Ejemplo de valor inicial preestablecido.

1) Si no se conoce la anchura "L", es necesario ajustar el valor inicial al medir las dimensiones internas. Una vez ajustado, el valor puede leerse directamente sin añadir "L" (Fig. 1).

Paso 1: Busque un micrómetro, ajústelo a un valor (por ejemplo, 25mm) y bloquéelo (Fig. 2).

Paso 2: Utilizando los botones "SET", "+" y "-", ajuste 25. Después del ajuste, cada vez que se pulse el botón "SET", el calibrador leerá 25 como valor inicial en lugar de cero (Fig. 3).

Paso 3: Coloque la sonda en el micrómetro, pulse el botón "SET" y el calibre indicará 25 (Fig. 4).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

2) Cuando se miden dimensiones externas, los dos palpadores pueden no estar alineados si los palpadores son esféricos (Fig. 5).

Paso 1: Busque un bloque de medida (por ejemplo, 10 mm) (Fig. 6).

Paso 2: Utilizando los botones "SET", "+" y "-", ajuste el calibrador a 10. Una vez completado el ajuste, cada vez que se pulse el botón "SET", el calibrador indicará 10 en lugar de cero (Fig. 7).

Paso 3: Coloque un bloque de medida entre las sondas, pulse el botón "SET" y el calibrador indicará 10 (Fig. 8).



Fig. 5



Fig. 6

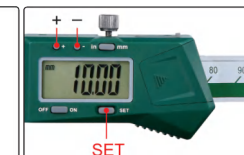


Fig. 7



Fig. 8

3. Para obtener resultados de medición correctos, es necesario controlar la fuerza de medición. Debe aplicarse una fuerza constante al calibre durante la medición.

4. Los calibradores se apagará automáticamente después de 20 minutos de permanecer en el estado de encendido. Pulse la tecla "OFF/ON" o tire de la regla para encenderlo.

5. Accesorios opcionales: Cable de datos (modelos 7315-21, 7302-21).

6. La duración de las pilas es de aproximadamente 1 año. Al final de la vida útil de las pilas, la pantalla puede volverse tenue y el número de dígitos puede desordenarse al mover el marco, por lo que es necesario cambiar las pilas. Si el calibrador no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas, ya que de lo contrario éstas podrían tener fugas y dañar los componentes electrónicos.

7. Si la pantalla o los botones son anormales, retire la batería y espere aproximadamente 1 minuto para volver a cargarla.

8. La temperatura de trabajo es de 0~40°C y la humedad relativa no supera el 80%.