


Nota: questo prodotto non è impermeabile, se la pellicola della pinza entra in contatto con il liquido di raffreddamento può causare un conteggio disordinato. Utilizzare un panno asciutto per pulire la pellicola; se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire la pellicola.


Risoluzione: 0.01 mm/0.0005"




1. Montaggio Batterie.

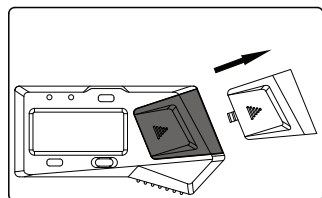

step 1: Rimuovere il coperchio della batteria

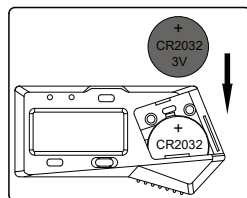

step2: Inserire la batteria CR2032, con il lato positivo rivolto verso l'esterno.

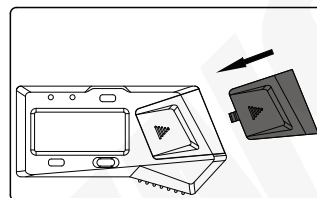

step3: Installare il coperchio della batteria

2. Funzione del pulsante.

in/mm---Conversione pollici/mettrica

OFF/ON---off/on

SET, "+", "-"

---Tenere premuto "SET" per più di 3 secondi per preimpostare il valore iniziale; "set" lampeggerà sullo schermo, rilasciare il pulsante, quindi premere "-", "+" per modificare il valore (premere brevemente il numero per cambiarlo uno alla volta, premere a lungo per cambiarlo rapidamente); al termine, premere SET per salvare e uscire. Premere "-", "+" per modificare il valore (premere brevemente il numero per modificarlo uno alla volta, premere a lungo per modificarlo rapidamente), al termine premere "SET" per salvare e uscire.

---Premere brevemente il tasto "SET" per visualizzare il valore iniziale.

Esempio di valore iniziale preimpostato.

1) Se la larghezza "L" non è nota, è necessario impostare il valore iniziale quando si misurano le dimensioni interne. Dopo l'impostazione, il valore può essere letto direttamente senza

aggiungere "L" (Fig. 1).

Step1: trovare un micrometro, impostarlo su un valore (ad esempio 25 mm) e bloccarlo (Fig. 2).

Step2: Utilizzando i pulsanti "SET", "+" e "-", impostare 25. Dopo l'impostazione, ogni volta che si preme il pulsante "SET", il calibro leggerà 25 come valore iniziale invece di zero (Fig. 3).

Step3: posizionare la sonda nel micrometro, premere il pulsante "SET" e il calibro indicherà 25 (Fig. 4).



Fig.1



Fig.2

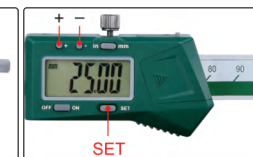


Fig.3



Fig.4

2) Quando si misurano le dimensioni esterne, le due sonde potrebbero non essere allineate se le sonde sono sferiche (Fig. 5).

Step1: individuare un blocco di misura (ad esempio 10 mm) (Fig. 6).

Step2: Utilizzando i pulsanti "SET", "+" e "-", impostare il calibro su 10. Una volta completata l'impostazione, ogni volta che si preme il pulsante "SET", il calibro leggerà 10 anziché zero (Fig. 7).

Step3: Posizionare un blocco di misura tra le sonde, premere il pulsante "SET" e il calibro indicherà 10 (Fig. 8).



Fig.5



Fig.6

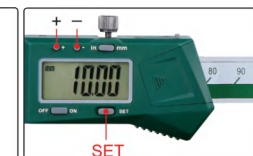


Fig.7



Fig.8

3. Per ottenere risultati di misura corretti, è necessario controllare la forza di misura. Durante la misurazione è necessario applicare al calibro una forza costante.

4. I calibri si spengono automaticamente dopo 20 minuti di sosta nello stato di accensione. Per accenderla, premere il tasto "OFF/ON" o tirare il righello.

5. Accessori opzionali: Cavo dati (modelli 7315-21, 7302-21).

6. La durata delle batterie è di circa 1 anno. Al termine della durata delle batterie, il display potrebbe diventare debole e il numero delle cifre potrebbe essere alterato dallo spostamento del telaio; è quindi necessario sostituire le batterie. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie, altrimenti queste potrebbero perdere e danneggiare i componenti elettronici.

7. Se il display o i pulsanti sono anomali, rimuovere la batteria e attendere circa 1 minuto per ricaricarla.

8. La temperatura di lavoro è 0~40°C / 32~104°F e l'umidità relativa non supera l'80%.