

Upozornění:


1. Baterie vydrží přibližně 3–5 měsíců. Když je baterie slabá, stiskněte tlačítko pro přenos dat, kontrolka začne blikat červeně a zeleně a data nelze přenášet. Baterii je třeba vyměnit.
2. Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se nálepka dostane do kontaktu s chladicí kapalinou nebo jinými čidly, způsobí to nesprávné nebo zmatené čtení. Chladicí kapalinu nebo jiná čidla nelze odstranit ethanolem, k odstranění lze použít WD40.

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"




- 1-Kontrolka přenosu dat
- 2-Tlačítko "+"
- 3-Tlačítko "-"
- 4-Tlačítko "in/mm"
- 5-Přenos dat
- 6-Tlačítko "OFF/ON"
- 7-Tlačítko "SET"
- 8-Kryt baterie


1. Vložte baterii:

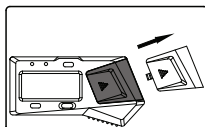

Krok 1:
Sejměte kryt baterie.

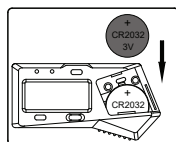

Krok 2:
Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) musí směřovat ven.

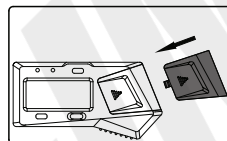

Krok 3:
Zavřete kryt baterie.

2. Tlačítka:

- "in/mm" --- převod palců a milimetrů
- "OFF/ON" --- vypnutí/zapnutí
- "Data transfer" --- stisknutím spustíte sběr dat a odešlete vždy jeden údaj
- "Data transfer signal light" --- při každém úspěšném přenosu dat jednou zabliká zelená kontrolka. Při každém neúspěšném přenosu dat jednou zabliká červená kontrolka.
- "SET", "+", "-" --- dlouhým stisknutím tlačítka ,SET' >3s přednastavíte počáteční hodnotu, na displeji se rozblíká nápis ,set', stisknutím tlačítka ,+' nebo ,-' změníte hodnotu, krátkým stisknutím tlačítka ,SET' opustíte nastavení.
- krátkým stisknutím tlačítka ,SET' zobrazíte přednastavenou hodnotu.

Nastavení přednastavené hodnoty:

- 1) Pro vnitřní měření, pokud není známa velikost L, je nutné ji nastavit. Po nastavení můžete získat přímý odečet bez přidání L (obr. 1).
Krok 1: Najděte mikrometr, nastavte jej na číslo (například 25 mm) a zajistěte jej (obr. 2).
Krok 2: Stiskněte tlačítka "SET", "+" a "-" a nastavte na měřidle hodnotu 25 mm. Po nastavení bude počáteční hodnota namísto nuly 25 mm, když kdykoli stisknete tlačítko "SET" (obr. 3).
Krok 3: Vložte měřidlo do mikrometru, stiskněte tlačítko "SET" a naměřená hodnota bude 25 mm (obr. 4).



Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4

- 2) Při vnějším měření je obtížné nastavit nulu, pokud jsou hroty kulové, protože nemusí být oba hroty vyrovnané (obr. 5).
Krok 1: Najděte měřicí blok (například 10 mm) (obr. 6).
Krok 2: Stiskněte tlačítka "SET", "+" a "-", abyste nastavili 10 mm na posuvném měřidle. Po nastavení bude počáteční hodnota namísto nuly 10 mm, když kdykoli stisknete tlačítko SET (obr. 7).
Krok 3: Podržte kalibrační blok, stiskněte tlačítko "SET" a hodnota bude 10 mm (obr. 8).



Obr.5



Obr.6



Obr.7



Obr.8

3. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu.
4. Automatické vypnutí po cca 20 minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pohnete digitální jednotkou, aby se zapnulo zobrazení.
5. Volitelné příslušenství: přijímač (kód 7315-2, 7315-3). Referenční číslo MN-7315R.
6. Jedna baterie vydrží přibližně 3–5 měsíců (životnost baterie se liší v závislosti na frekvenci sběru dat). Když se baterie vybíjí, stiskněte tlačítko pro přenos dat, kontrolka bliká červeně a zeleně a data nelze přenášet nebo se objeví jiné jevy, vyměňte baterii. Pokud nebudete měřidlo používat déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.
7. Pokud se po stisknutí tlačítek číslíce nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
8. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.

MN-INS-C02WL-CZ