
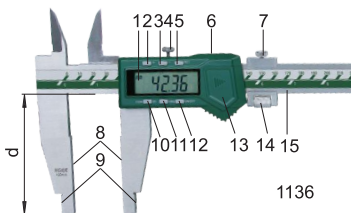
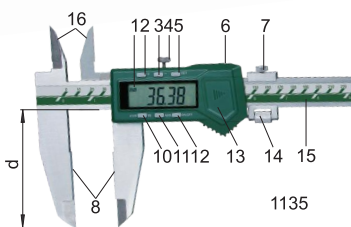
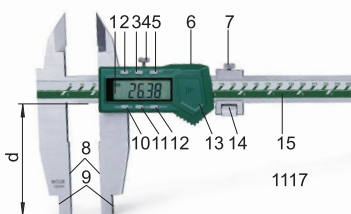


Pozor:

Tento třmen není vodotěsný. Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40. Neměřte obrobek, pokud se otáčí, je to nebezpečné a měřicí plochy se opotřebovávají.

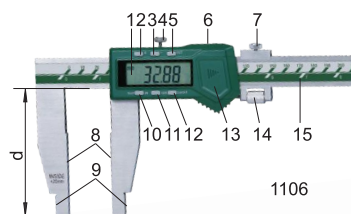

Resolution: 0,01mm/0,0005"

Rozsah	d	Přesnost
0-300mm/0-12"	100mm	±0,05mm
0-300mm/0-12"	150mm	±0,05mm
0-450mm/0-18"	100mm	±0,05mm
0-500mm/0-20"	100mm	±0,05mm
0-500mm/0-20"	150mm	±0,06mm
0-500mm/0-20"	200mm	±0,06mm
0-500mm/0-20"	300mm	±0,08mm
0-600mm/0-24"	100mm	±0,05mm
0-600mm/0-24"	150mm	±0,06mm
0-600mm/0-24"	200mm	±0,06mm
0-800mm/0-32"	150mm	±0,07mm
0-1000mm/0-40"	150mm	±0,08mm
0-1000mm/0-40"	200mm	±0,08mm
0-1000mm/0-40"	300mm	±0,10mm
0-1500mm/0-60"	150mm	±0,11mm
0-1500mm/0-60"	200mm	±0,12mm
0-2000mm/0-80"	150mm	±0,14mm
0-2000mm/0-80"	200mm	±0,14mm
0-2500mm/0-100"	150mm	±0,22mm
0-3000mm/0-120"	150mm	±0,26mm

1-LCD displej

2-"+" tlačítko

3-"-" tlačítko

4-Pojistný šroub

5-"SET" tlačítko

6-Datový výstup

7-Jemné nastavení

zajišťovací šroub

8-Externí měření

čelní plochy

9-Kruhové vnitřní

měřicí plochy

10-"mm/in" tlačítko

11-"ABS" tlačítko

12-"ON/OFF" tlačítko

13-Kryt baterie

14-Kolečko pro jemné nastavení

15-Paprsek

16-Vnitřní ostří nože

 
měřicí plochy

1. Nainstalujte baterii:

--Odstraňte kryt baterie (obr. 1).

--Vložte baterii CR2032 do baterie kladnou stranou (+) by měla směřovat ven (obr.2).

--Zavřete kryt baterie



obr. 1

obr. 2

2. Tlačítka:

'mm/in'--krátké stisknutí (<2 s): pro převod na palce a mm

'ABS'--pro převod absolutního a relativního režimu měření. Normální režim je absolutní režim měření. Krátkým stisknutím tlačítka přejdete do režimu relativního měření v libovolném bodě (tento bod se nazývá 'relativní nulový bod'), zobrazí se 'INC' a údaj je nulový. V tomto režimu je údaj vzdálenost k 'relativnímu nulovému bodu'. Opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte zpět do režimu absolutního měření.

'ON/OFF'--krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí

'+', '-', 'SET'--nastavit počáteční údaj (výchozí počáteční údaj je nula). Dlouze stiskněte (>2 s) tlačítko 'SET' a 'SET'. Dlouhým stisknutím tlačítka '+' nebo '-' zvýšíte nebo snížíte hodnotu, krátce stiskněte tlačítko 'SET'. pro dokončení nastavení, 'SET' zmizí. Během absolutního měření stiskněte tlačítko 'SET', abyste získali přednastavenou hodnotu.

3. Očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, poté zavřete vnější čelisti a stiskněte tlačítko 'SET' pro nastavení nuly (pokud byl nastaven počáteční údaj, počáteční údaj bude vyřazen). Třmen by měl být pravidelně kontrolován, abyste se ujistili, že je správně nastavena nula.

4. Pro přesné měření je nutné zaujmout konzistentní měřicí polohu a kontrolovat sílu. Když jsou měřicí plochy blízko obrobku, utáhněte zajišťovací šroub jemného nastavení a jemně otáčejte kolečkem jemného nastavení, aby měřicí čelisti 'držely' obrobek a mohly po něm stále 'klouzat'.

 
5. Korekce (obr.3, kromě řady 1135) 'INSIDE +20mm' vnitřního měření je na lícové straně měřicích čelistí. Při použití kruhových vnitřních měřicích ploch k měření by měření mělo být součtem odečtu a korekce. Pokud byla korekce nastavena jako počáteční odečet, bude se měření rovnat odečtu.

6. Volitelné příslušenství: datový výstupní kabel (kód 7302-SPC5A, 7306-20, 7315-20, 7305-SPC2A, 7305-A01).

7. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Pokud třmen nepoužíváte déle než 3 měsíce, baterii vyjměte. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a třmen poškodit.

8. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nezmění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

9. Pracovní teplota je 0-40°C/32-104°F, relativní vlhkost by neměla překročit 80%.



obr.3