



Achtung:


Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann der Messwert falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen. Messen Sie das Werkstück nicht, wenn es sich dreht, dies ist gefährlich und Messflächen werden abgenutzt.

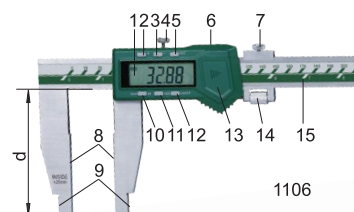


1106

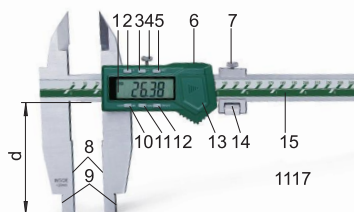

1117

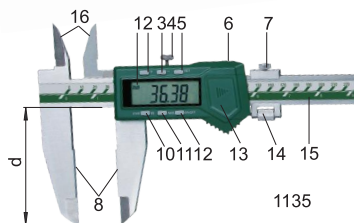

1135

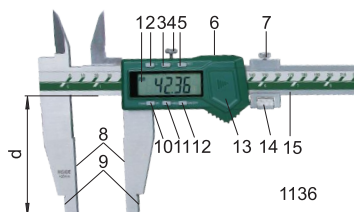

1136

Resolution: 0.01mm/0.0005"

Bereich	d	Genauigkeit
0-300mm/0-12"	100mm	±0.05mm
0-300mm/0-12"	150mm	±0.05mm
0-450mm/0-18"	100mm	±0.05mm
0-500mm/0-20"	100mm	±0.05mm
0-500mm/0-20"	150mm	±0.06mm
0-500mm/0-20"	200mm	±0.06mm
0-500mm/0-20"	300mm	±0.08mm
0-600mm/0-24"	100mm	±0.05mm
0-600mm/0-24"	150mm	±0.06mm
0-600mm/0-24"	200mm	±0.06mm
0-800mm/0-32"	150mm	±0.07mm
0-1000mm/0-40"	150mm	±0.08mm
0-1000mm/0-40"	200mm	±0.08mm
0-1000mm/0-40"	300mm	±0.10mm
0-1500mm/0-60"	150mm	±0.11mm
0-1500mm/0-60"	200mm	±0.12mm
0-2000mm/0-80"	150mm	±0.14mm
0-2000mm/0-80"	200mm	±0.14mm
0-2500mm/0-100"	150mm	±0.22mm
0-3000mm/0-120"	150mm	±0.26mm

- 1-LCD-Anzeige
- 2-"+"Taste
- 3-"-"Taste
- 4-Feststellschraube
- 5-"SET" Taste
- 6-Datenausgabe
- 7-Feineinstellung
- 8-Externe Messung
- 9-Kreisförmige interne Messflächen
- 10-"mm/in" Taste
- 11-"ABS" Taste
- 12-"ON/OFF" Taste
- 13-Batterieabdeckung
- 14-Feineinstellrad
- 15-Träger
- 16-Messerschneide innen

- 16-Messerschneide innen Messflächen

1. Legen Sie die Batterie ein:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1).
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteiefach ein, wobei der Pluspol (+) nach außen zeigen sollte (Abb.2).
- Schließen Sie die Batterieabdeckung.



Abb. 1



Abb. 2

2. Knöpfe:

- 'mm/in'--kurzes Drücken (<2 Sek.): zur Umrechnung von Zoll und mm.
- 'ABS'--für die Umschaltung zwischen absolutem und relativem Messmodus. Der Normalmodus ist der absolute Messmodus. Drücken Sie kurz die Taste, um an einem beliebigen Punkt in den relativen Messmodus zu wechseln (dieser Punkt wird als 'relativer Nullpunkt' genannt). 'INC' erscheint und der Messwert ist Null. In diesem Modus ist der Messwert der Abstand zum 'relativen Nullpunkt'. Drücken Sie die Taste erneut, um in den absoluten Messmodus zurückzukehren.
- 'ON/OFF'--kurzes Drücken: zum Ein- und Ausschalten.
- '+', '-', 'SET'--Einstellen des Anfangswertes (Standardwert ist Null). Drücken Sie lange (>2 Sek.) die Taste 'SET' und 'SET' blinkt, drücken Sie lange die Taste '+' oder '-', um den Wert zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie kurz die Taste 'SET'. um die Einstellung zu beenden, 'SET' verschwindet. Während der absoluten Messung, drücken Sie die 'SET'-Taste, um den voreingestellten Wert.
- 3. Reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch, schließen Sie dann die äußeren Backen und drücken Sie die Taste 'SET', um den Nullpunkt einzustellen (wenn der Anfangswert eingestellt wurde, wird der Anfangswert angezeigt). Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er richtig auf Null eingestellt ist.
- 4. Wenn sich die Messflächen in der Nähe des Werkstücks befinden, ziehen Sie die Feststellschraube für die Feineinstellung an und drehen Sie das Rad für die Feineinstellung leicht, damit die Messbacken das Werkstück 'festhalten' und noch auf dem Werkstück 'gleiten' können.
- 5. Die Korrektur (Abb.3, außer Serie 1135) 'INNEN +20mm' der Innenmessung befindet sich auf der Vorderseite der Messbacken. Wenn die kreisförmigen Innenmessflächen zum Messen verwendet werden, sollte der Messwert die Summe aus dem Messwert und der Korrektur sein. Wenn die Korrektur als Anfangsmesswert eingestellt wurde, entspricht die Messung dem Messwert.
- 6. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7302-SPC5A, 7306-20, 7315-20, 7305-SPC2A, 7305-A01).
- 7. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn der Bremssattel länger als 3 Monate nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Bremssattel beschädigen.
- 8. Wenn sich die Ziffern nicht ändern, wenn die Bultons gedrückt werden, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.
- 9. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.

 


fig.3