
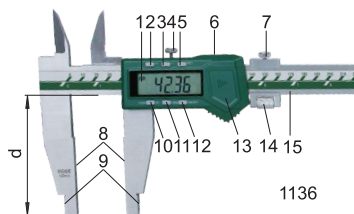
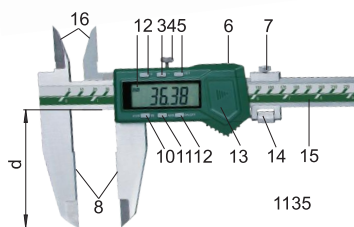
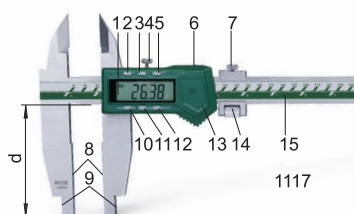


Attenzione:

Questa pinza non è impermeabile. Se l'adesivo è sporco di liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Se il problema non si risolve, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo. Non misurare il pezzo in lavorazione se è in rotazione: è pericoloso e le superfici di misura si usurano.

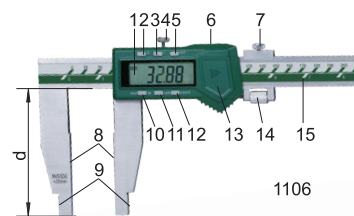

Resolution: 0,01mm/0,0005"

Range	d	Accuracy
0-300mm/0-12"	100mm	±0,05mm
0-300mm/0-12"	150mm	±0,05mm
0-450mm/0-18"	100mm	±0,05mm
0-500mm/0-20"	100mm	±0,05mm
0-500mm/0-20"	150mm	±0,06mm
0-500mm/0-20"	200mm	±0,06mm
0-500mm/0-20"	300mm	±0,08mm
0-600mm/0-24"	100mm	±0,05mm
0-600mm/0-24"	150mm	±0,06mm
0-600mm/0-24"	200mm	±0,06mm
0-800mm/0-32"	150mm	±0,07mm
0-1000mm/0-40"	150mm	±0,08mm
0-1000mm/0-40"	200mm	±0,08mm
0-1000mm/0-40"	300mm	±0,10mm
0-1500mm/0-60"	150mm	±0,11mm
0-1500mm/0-60"	200mm	±0,12mm
0-2000mm/0-80"	150mm	±0,14mm
0-2000mm/0-80"	200mm	±0,14mm
0-2500mm/0-100"	150mm	±0,22mm
0-3000mm/0-120"	150mm	±0,26mm

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1-Display LCD | 9-Circolare interna |
| 2-"+"pulsante | facce di misura circolari |
| 3-"-"pulsante | 10-"mm/in"pulsante |
| 4-Vite di bloccaggio | 11-"ABS"pulsante |
| 5-"SET"pulsante | 12-"ON/OFF"pulsante |
| 6-Uscita dati | 13-Coperchio della batteria |
| 7-Regolazione fine | 14-Rotella di regolazione fine |
| vite di bloccaggio | 15-Fascio |
| 8-Misurazione esterna | 16-Bordi a coltello interni |
| facce | facce di misura |

 
1. Installare la batteria:

- Rimuovere il coperchio della batteria (fig.1).
- Inserire la batteria CR2032 nell'alloggiamento della batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig.2).
- Chiudere il coperchio della batteria.



2. Pulsanti:

- 'mm/in'--pressione breve (<2 sec.): per la conversione in pollici e mm
- 'ABS'--per la conversione della modalità di misura assoluta e relativa. La modalità normale è quella di misura assoluta. Premendo brevemente il pulsante si accede alla modalità di misurazione relativa in qualsiasi punto (questo punto è chiamato 'punto zero relativo'). appare 'INC' e la lettura è zero. In questa modalità, la lettura è la distanza al 'punto zero relativo'. Premere nuovamente il pulsante per tornare alla modalità di misurazione assoluta.
- 'ON/OFF'--pressione breve: per accendere/spegnere.
- '+', '-', 'SET'--impostare la lettura iniziale (la lettura iniziale predefinita è zero). Premere a lungo (>2 sec.) il pulsante 'SET' e 'SET' lampeggia. premere a lungo il pulsante '+' o '-' per aumentare o diminuire la lettura, premere brevemente il pulsante 'SET' per terminare l'impostazione. per terminare l'impostazione, 'SET' scompare. Durante la misurazione assoluta, premere il pulsante 'SET' per ottenere il valore preimpostato.
- 3. Pulire le superfici di misurazione con un panno morbido, quindi chiudere le ganasce esterne e premere il pulsante 'SET' per impostare lo zero (se la lettura iniziale è stata impostata, la lettura iniziale verrà visualizzata). Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che l'azzeramento sia corretto.
- 4. Per ottenere una misura accurata, è necessario adottare una posizione di misura coerente e controllare la forza. Quando le facce di misura sono vicine al pezzo, stringere la vite di bloccaggio della regolazione fine e ruotare delicatamente la ruota di regolazione fine per far sì che le ganasce di misura 'tengano' il pezzo e possano ancora 'scivolare' sul pezzo.
- 5. La correzione (fig.3, eccetto la serie 1135) 'INSIDE +20mm' della misura interna si trova sul lato opposto delle ganasce di misura. Quando si utilizzano le superfici di misura interne circolari, la misura deve essere la somma della lettura e della correzione. Se la correzione è stata impostata come lettura iniziale, la misura sarà uguale alla lettura.
- 6. Accessorio opzionale: cavo di uscita dati (codice 7302-SPC5A, 7306-20, 7315-20, 7305-SPC2A, 7305-A01).
- 7. Una batteria può durare un anno. Se la pinza non viene utilizzata per più di 3 mesi, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare la pinza.
- 8. Se le cifre non cambiano quando si premono i bulton, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto.
- 9. La temperatura di lavoro è di 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.



MN-INS-C05-IT