

Achtung:

1. Wenn die Batterie schwach ist, drücken Sie die Taste für die Datenübertragung, die Signallampe blinkt rot und grün und die Daten können nicht übertragen werden. Die Batterie muss ersetzt werden.
2. Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn der Aufkleber mit dem Kühlmittel oder anderen Reagenzien in Berührung kommt, führt dies zu falschen oder verwirrten Messwerten. Kühlmittel oder andere Reagenzien können nicht mit Ethanol entfernt werden, WD40 kann zum Entfernen verwendet werden.

Auflösung: 0.01mm/0.0005"



- 1-Schaltfläche '+'
- 2-Schaltfläche '-'
- 3-Schaltfläche 'DATA' (nur für integrierte drahtlose)
- 4-Datenausgabe
- 5-Signallampe für die Datenübertragung (nur für integrierte drahtlose)
- 6-Schaltfläche 'SET'
- 7-Schaltfläche 'ABS'
- 8-Schaltfläche 'ON/OFF'
- 9-Batterieabdeckung

1. Batterie einbauen:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen (Abb. 2).
- Schließen Sie die Batterieabdeckung



Abb. 1



Abb. 2

2. Knöpfe:

'DATEN'

- kurzes Drücken: zum Auslösen der Datenerfassung und zum Senden von jeweils einem Datenwert
- Langes Drücken (>5 Sek.): zur Umrechnung von Zoll und mm
- 'Signallampe für die Datenübertragung'
- bei jeder erfolgreichen Datenübertragung blinkt das grüne Licht einmal. Und für jede erfolglose Datenübertragung blinkt das rote Licht einmal

'+', '-', 'SET'

---Einstellen des Anfangswertes (Standardwert ist Null). Drücken Sie lange (>2 Sek.) die Taste 'SET' und 'SET' blinkt, drücken Sie lange die Taste '+' oder '-', um den Messwert zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie kurz die Taste 'SET', um die Einstellung zu beenden, 'SET' verschwindet. Während der absoluten Messung drücken Sie die Taste 'SET', um den voreingestellten Wert zu erhalten

'ABS'

---für die Umschaltung zwischen absolutem und relativem Messmodus. Der normale Modus ist der absolute Messmodus. Drücken Sie kurz die Taste, um an einem beliebigen Punkt in den relativen Messmodus zu gelangen (dieser Punkt wird als 'relativer Nullpunkt' bezeichnet), 'INC' erscheint und der Messwert ist Null. In diesem Modus ist der Messwert der Abstand zum 'relativen Nullpunkt'. Drücken Sie die Taste erneut, um in den absoluten Messmodus zurückzukehren

'ON/OFF'

---kurzes Drücken: zum Ein- und Ausschalten

3. Reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch, schließen Sie dann die äußeren Backen und drücken Sie die Taste 'SET', um den Nullpunkt einzustellen (wenn der Anfangswert eingestellt wurde, wird der Anfangswert angezeigt). Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er richtig auf Null eingestellt ist.
4. Um eine genaue Messung zu erhalten, ist es notwendig, die Kraft zu kontrollieren. Wenn sich die Messflächen in der Nähe des Werkstücks befinden, ziehen Sie die Feststellschraube für die Feineinstellung an und drehen Sie das Feineinstellrad leicht, damit die Messbacken das Werkstück 'halten' und noch auf dem Werkstück 'gleiten' können.
5. Die Korrektur (Abb.3, außer Serie 1135) 'INNEN +20mm' der Innenmessung befindet sich auf der Vorderseite der Messbacken. Wenn Sie die kreisförmigen Innenmessflächen zum Messen verwenden, sollte die Messung die Summe aus Ablesung und Korrektur sein. Wenn die Korrektur als Anfangswert eingestellt wurde, entspricht der Messwert dem Ablesewert.
6. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7315-2, 7315-3, 7315-6, 7315-7, 7315-8), Referenz MN-7315R.
7. Eine Batterie kann für etwa 3-5 Monate arbeiten (die Lebensdauer der Batterie ist unterschiedlich aufgrund der Häufigkeit der Datenerfassung). Wenn die Batterie leer ist, drücken Sie die Datenübertragungstaste, die Signallampe blinkt rot und grün und Daten können nicht übertragen werden oder andere Phänomene erscheinen, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Messschieber länger als 3 Monate nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.
8. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.
9. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.

 


Abb. 3