


Attenzione: questo calibro non è impermeabile. Se sull'adesivo è presente del liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con un panno asciutto. Se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

Risoluzione: 0.01mm/0.0005"

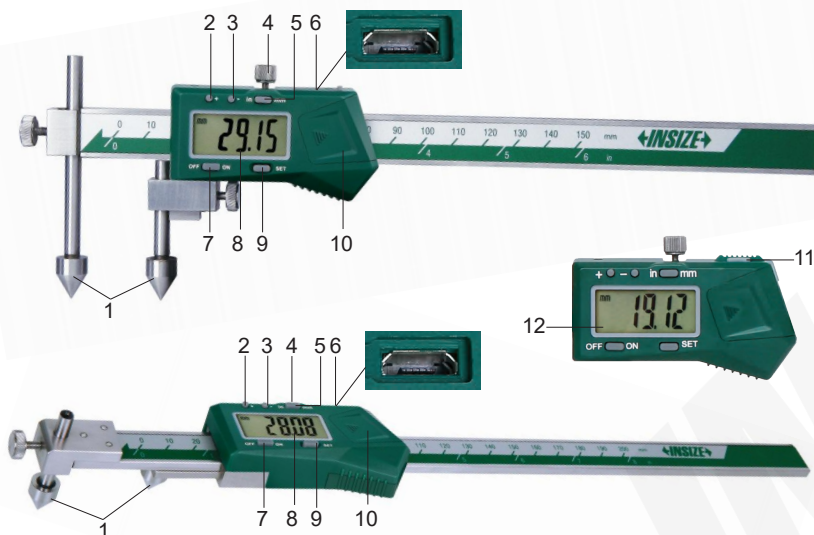

1-Ganasce di misurazione

2-Pulsante "+"

3-Pulsante "-"

4-Vite di bloccaggio

5-Pulsante "in/mm"

6-Uscita dati

7-Pulsante "OFF/ON"

8-Display LCD

9-Pulsante "SET"

10-Coperchio batteria


11-Pulsante di trasmissione dati

(solo per codice wireless integrato)


12-Spia di trasmissione dati

(solo per codice wireless integrato)


1. Il prodotto viene utilizzato per misurare la distanza tra i centri dei fori su piani identici o sfalsati.

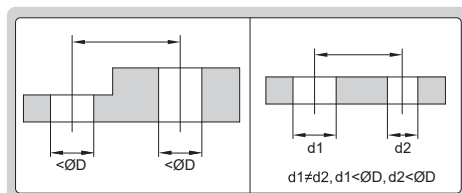


2. Installare la batteria:

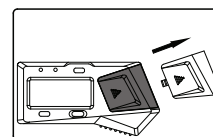

Passo 1:
Rimuovere il coperchio della batteria

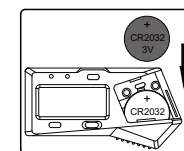

Passo 2:
Inserire la batteria CR2032 nell'apposito vano, il polo positivo (+) deve essere rivolto verso l'esterno.

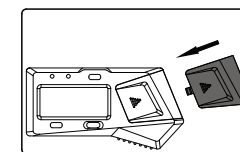

Passo 3:
Chiudere il coperchio della batteria

3. Pulsanti:

"in/mm" --- conversione da pollici a millimetri

"OFF/ON" --- spegnimento/accensione

"SET", "+", "-"

---premere a lungo "SET" >3s per preimpostare la lettura iniziale, 'set' lampeggia sullo schermo, premere il pulsante "+" o "-" per modificare il valore, premere brevemente "SET" per uscire.

---premere brevemente "SET" per visualizzare il valore preimpostato.

'Pulsante di trasmissione dati'---premere per avviare la raccolta dei dati e inviare un dato alla volta.

'Segnale luminoso di trasmissione dati'---per ogni trasmissione dati riuscita, la luce verde lampeggia una volta. Per ogni trasmissione dati non riuscita, la luce rossa lampeggia una volta.

4. Misurazione:

---Prima dell'uso, pulire le ganasce di misurazione e la superficie del pezzo da misurare con un panno morbido e pulito. Impostare il valore iniziale in base al valore indicato sulla testa del calibro, quindi chiudere completamente le ganasce di misurazione e premere brevemente "SET" per visualizzare il valore iniziale.

---Inserire le ganasce di misurazione del calibro nel pezzo da misurare in modo che le due ganasce di misurazione siano a pieno contatto con il pezzo da misurare e la lettura.

Attenzione: quando si imposta il valore iniziale, le due ganasce di misurazione devono essere regolate in modo da essere allineate.

5.Per ottenere misurazioni accurate, è necessario controllare la forza esercitata. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e adeguata sul calibro.

6. Spegnimento automatico dopo circa cinque minuti. Premere il pulsante "OFF/ON" o spostare l'unità digitale per accendere il display.

7. Accessori opzionali: cavo di uscita dati e trasmettitore wireless.

8. Una batteria può durare un anno (la durata della batteria del wireless integrato è di circa 3-5 mesi, la durata della batteria varia a seconda della frequenza di raccolta dei dati). Quando la batteria si sta esaurendo, il display diventa debole, si verificano letture anomale o altri fenomeni quando si sposta l'unità digitale, sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

9. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, rimuovere la batteria e reinserirla dopo 1 minuto.

10.La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32 e 104 °F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.

MN-INS-CD1-IT

V0