


Rozlišení: 0,001 mm/0,00005"

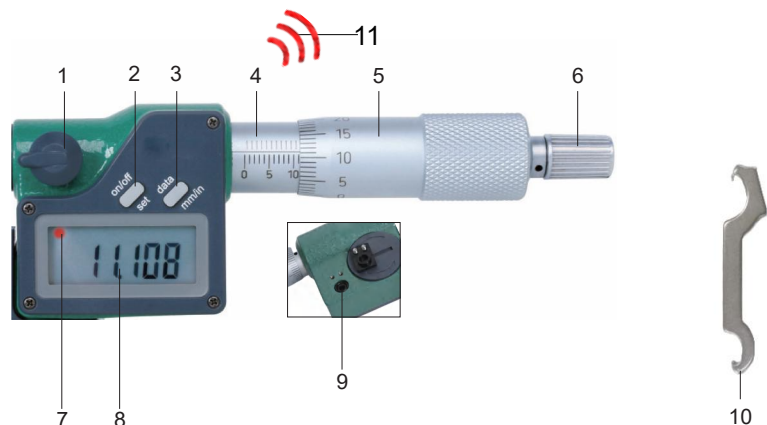

- 1-Zajišťovací šroub
- 2-Tlačítko "zapnuto/vypnuto...nastavit"
- 3-Tlačítko "data...mm/in"
- 4-Pouzdro
- 5-Třecí kroužek

- 6-Zarážka ráčny
- 7-Kontrolka výstupního signálu dat
- 8-LCD displej
- 9-Rozhraní pro výstup dat
- 10-Klíč
- 11-Bezdrátový signál

1. Mikrometr je prachotěsný a vodotěsný (IP65).

2. Tlačítka:

- zapnutí/vypnutí...nastavení
- krátké stisknutí (<2 s): zapnutí/vypnutí napájení
- dlouhé stisknutí (>2 s): nastavení počáteční hodnoty v absolutním měřicím režimu. data...mm/in
- krátké stisknutí (<2 s): pro přenos dat, odesílá vždy jedno datum.
- dlouhé stisknutí (>2 s): převod metrických/palcových jednotek
- Kontrolka výstupního signálu dat
- při krátkém stisknutí data...mm/in, červená kontrolka jednou zabliká

3. Před měřením: a: Očistěte měřicí plochy mikrometru a povrch měřeného obrobku čistým měkkým hadříkem. b: Zkontrolujte nulovou polohu mikrometru.

Pro rozsah 0–25 mm/0–1" otočte třecí pouzdro. Když se obě měřicí plochy téměř dotýkají, otočte aretační záložkou, aby se zcela dotýkaly, a poté dlouhým stisknutím tlačítka "on/off...set" nastavte nulovou polohu. U ostatních rozsahů udržujte nastavovací standardní konce v úplném kontaktu s měřicími plochami mikrometru a poté dlouhým stisknutím tlačítka "on/off...set" nastavte nulovou polohu.

Pokud se v tomto okamžiku nulová značka na třecím pouzdře neshoduje s podélnou značkou na objímce, je třeba utáhnout zajišťovací šroub a pomocí klíče mírně otočit objímku (obr. 4), aby se hodnota nastavila na nulu. Mikrometr by měl být pravidelně kontrolován, aby bylo zajištěno správné nastavení počáteční hodnoty.

4. Během měření nejprve přiložte kovadinu k obrobku a poté otočte třecí kroužek nebo ráčnovou záložku. Když jsou měřicí plochy blízko obrobku, ale nedotýkají se ho, otočte ráčnovou záložkou (v tomto okamžiku neotáčejte třecím kroužkem, aby nedošlo k poškození vnitřních přesných závitů). Po zaznění cvaknutí odečtěte hodnotu.

Upozornění: Pokud jsou měřené plochy blízko u sebe, nepoužívejte při otáčení ráčny nadměrnou sílu, protože by to vedlo k nepřesným výsledkům a mohlo by dojít k poškození vnitřních přesných závitů.



obr. 4

5. Napájení:

- Vestavěná dobíjecí lithiová baterie
- Nabíjecí kabel 1 ks
- Nabíjecí adaptér
- K nabíjení produktu používejte standardní nabíjecí kabel a napájecí adaptér. Při nabíjení svítí kontrolka nabíjecího kabelu červeně, po úplném nabití svítí kontrolka zeleně.

Upozornění:

- Pracovní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost není vyšší než 80 %.
- Po použití je třeba měřicí plochu chránit olejem.
- Napájení lithiovou baterií, dbejte na pravidelné nabíjení baterie, při dlouhodobém nepoužívání se doporučuje jednou za 3 měsíce.

6. Volitelné příslušenství: přijímač.

MN-INS-M01NWL-CZ

V0