


Risoluzione: 0,001 mm/0,00005"

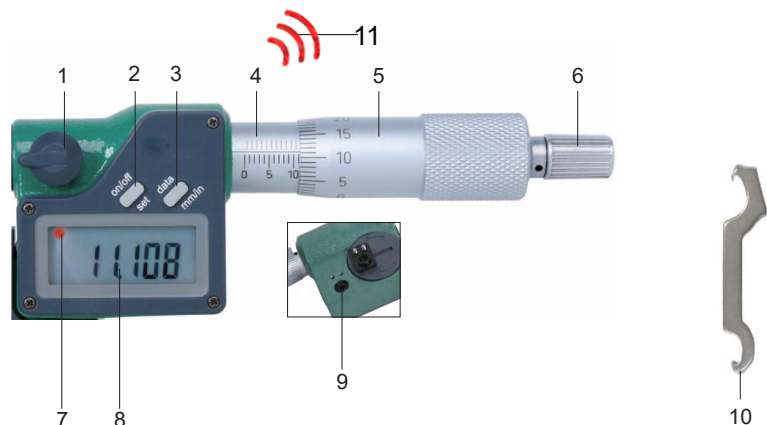

1-Vite di bloccaggio
2-Pulsante "on/off...set"
3-Pulsante "data...mm/in"
4-Manicotto
5-Ditalino di frizione

6-Fermo a cricchetto
7-Spia di segnalazione uscita dati
8-Display LCD
9-Interfaccia di uscita dati
10-Chiave inglese
11-Segnale wireless

1. Il micrometro è resistente alla polvere e all'acqua (IP65).

2. Pulsanti:

- on/off...impostazione
- pressione breve (<2 sec.): accensione/spegnimento
- pressione prolungata (>2 sec.): impostazione della lettura iniziale in modalità di misurazione assoluta. dati...mm/in
- pressione breve (<2 sec.): per la trasmissione dei dati, inviare un dato alla volta.
- pressione prolungata (>2 sec.): conversione metrica/pollici
- Segnale luminoso di uscita dati
- per la pressione breve dati... mm/pollici, la luce rossa lampeggia una volta

3. Prima della misurazione: a: Pulire le superfici di misura del micrometro e la superficie del pezzo da misurare con un panno morbido pulito. b: Controllare la posizione zero del micrometro.

Per 0-25 mm/0-1", ruotare il manicotto di attrito. Quando le due superfici di misura stanno per entrare in contatto, ruotare il fermo a cricchetto per farle entrare completamente in contatto, quindi premere a lungo il pulsante "on/off...set" per impostare lo zero. Per altri intervalli, mantenere le estremità standard di regolazione completamente a contatto con le superfici di misura del micrometro, quindi premere a lungo il pulsante "on/off...set" per impostare lo zero.

Se in questo momento il segno zero sul manicotto di attrito non coincide con il segno longitudinale del manicotto, è necessario serrare la vite di bloccaggio e utilizzare la chiave inglese per ruotare leggermente il manicotto (Fig. 4) per regolare la lettura su zero. Il micrometro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che la lettura iniziale sia impostata correttamente.

4. Durante la misurazione, lasciare che l'incudine entri prima in contatto con il pezzo da lavorare, quindi ruotare il manicotto di attrito o il fermo a cricchetto. Quando le superfici di misurazione sono vicine al pezzo da lavorare, ma non sono ancora in contatto con esso, ruotare il fermo a cricchetto (non ruotare il manicotto di attrito in questo momento, poiché ciò danneggerebbe le filettature interne di precisione). Leggere dopo aver sentito il clic.

Attenzione: quando le facce da misurare sono vicine, non esercitare una forza eccessiva per ruotare il fermo a cricchetto, poiché ciò comporterebbe risultati imprecisi e potrebbe danneggiare le filettature di precisione interne.



fig.4

5. Alimentazione:

- Batteria al litio ricaricabile integrata
- Cavo di ricarica 1 pz
- Adattatore di alimentazione
- Utilizzare il cavo di ricarica e l'adattatore di alimentazione standard per ricaricare il prodotto. Durante la ricarica, la spia del cavo di ricarica è rossa; una volta completata la ricarica, la spia diventa verde per segnalarlo.

Attenzione:

- La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32-104 °F, con umidità relativa non superiore all'80%.
- Dopo l'uso, è necessario proteggere la superficie di misurazione con olio.
- Alimentazione a batteria al litio, prestare attenzione alla ricarica regolare della batteria; in caso di inutilizzo prolungato, si consiglia di ricaricarla una volta ogni 3 mesi.

6. Accessorio opzionale: ricevitore.